

**NISSAN GROUP  
OF EUROPE**



**RBU-EAST**  
**Информационный**  
**бюллетень №8**

**2017**

ТЕМА: Течь жидкости ГУР

МОДЕЛЬ: D10

PFP: 49721

## Описание

**Симптомы:** Наличие следов утечки рабочей жидкости на шлангах системы ГУР

**Фото:**



## Причины & Контрмеры

**Причины:** Наличие недостатков в производственном процессе компании-поставщика

**Контрмеры:**

Введено дополнительное техническое обслуживание производственного оборудования компании-поставщика

## Анализ

Течь из резинового шланга вследствие разрыва материала

## Дата внедрения

	Дата	24-авг-2017
	VIN	Z8NHSNHGN58865344

# ТЕМА: Отслаивание декоративной пленки от дверной рамки

МОДЕЛЬ: D10

PFP: 80284

## Описание

**Симптомы:** Отслаивание декоративной пленки от дверной рамки

**Фото:**



## Анализ

Выявлены нарушения технологии наклейки пленки на производстве

## Причины & Контрмеры

**Причины:**

- Отключение ламп нагревания (с связи с жарой)
- Не достаточно четко описаны операции по разглажке декоративной пленки в углах рамок дверей
- Не стандартизированы загрузки работы операторов при разных вариантах объема производства (> 70, <70 - день; >35, <35 ночь)

**Контрмеры:**

- Включение ламп
- Уточнение описания производственных операций
- Стандартизация 2 конфигураций загрузок

## Дата внедрения

	Дата	24-авг-2017
	VIN	Z8NHSNHGN58865344

# ТЕМА : Отделение нижнего уплотнителя дверного проема

МОДЕЛЬ: Z52

PFP: 80838/39

## Описание

### Симптомы:

Отделение нижнего уплотнителя дверного проема от порога кузова

### Фото:



## Причины & Контрмеры

Причины: Нарушение оператором технологии установки нижнего уплотнителя дверного проема

Контрмеры: Внесены изменения в производственный процесс относительно операции установки нижнего уплотнителя дверного проема.

## Анализ

## Дата внедрения

	Дата	14-сен-2017
	VIN	Z8NTANZ52GS003254

# ТЕМА : Потеря динамики, DTC P0776 в памяти блока TCM

МОДЕЛЬ: T32, J11

PFP: 31020

## Описание

### Симптомы:

Потеря динамики, Индикация неисправности на приборном щитке, DTC P0776 в памяти блока TCM

### Фото:

SYSTEM	PART NUMBER	DTC	Detailed Information	TIME
TRANSMISSION	31039-4C3M7A	P0776	PRESSURE CONTROL SOLENOID B	PAST
ENGINE	23710-4C3EA	No DTC		
ABS	47850-4C3AC	No DTC		
METER/MSA	24810-4C3FA	No DTC		
TCM	284824C31A	No DTC		
AIR BAG	98820-4C3MA	No DTC		
INSTRUM	36032-4B4GA	No DTC		
IPSD/AST 3	28580-4B4ZB	No DTC		

## Причины & Контрмеры

### Причины:

Проскальзывание ремня CVT вследствие сниженного вторичного давления

**Контрмеры:** Модифицировано программное обеспечение блока TCM

Данные для перепрограммирования:

Новый номер: 31039 VM91C



Старый номер: 31039 VM91B

## Анализ

Обнаружены недостатки в ПО блока TCM

## Дата внедрения

	Дата	24-май-2017
	VIN	Z8NTAAT32ES049150