

TUCSON(NX4)/Ошибка при проведении обновления по TSB

No.	Vehicle information																																																													
	<p data-bbox="78 219 321 248">I. Жалоба клиента</p> <p data-bbox="78 282 499 311">1. Подробное описание симптома :</p> <p data-bbox="78 339 580 368">Ошибка при проведении обновления по TSB</p> <p data-bbox="78 396 481 425">II. Информация о автомобиле</p> <p data-bbox="78 459 422 488">2. VIN: КМНJC81DBNU018585</p> <p data-bbox="78 516 468 545">3. Дата производства: 10.02.2021</p> <p data-bbox="78 574 282 602">4. Дата продажи:</p> <p data-bbox="78 631 275 659">5. Пробег: 14 км.</p> <p data-bbox="40 688 540 716">1. 6. ДВС/Трансмиссия: G 2.0 MPI NU PE /</p> <p data-bbox="78 745 560 773">7. Campaign No. наличие и выполнение:</p> <p data-bbox="1319 172 1633 201">8. История ТО и ремонтов</p> <table border="1" data-bbox="1340 258 2471 922"><thead><tr><th data-bbox="1340 258 1391 351">№</th><th data-bbox="1391 258 1493 351">Дата</th><th data-bbox="1493 258 1620 351">Пробег, км</th><th data-bbox="1620 258 2206 351">Описание ремонта: причина, замененная деталь, статус</th><th data-bbox="2206 258 2471 351">Дилер</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="1340 351 1391 408">1.</td><td data-bbox="1391 351 1493 408"></td><td data-bbox="1493 351 1620 408">3</td><td data-bbox="1620 351 2206 408">2</td><td data-bbox="2206 351 2471 408">Данные не найдены.</td></tr><tr><td data-bbox="1340 408 1391 465">2.</td><td data-bbox="1391 408 1493 465"></td><td data-bbox="1493 408 1620 465"></td><td data-bbox="1620 408 2206 465"></td><td data-bbox="2206 408 2471 465"></td></tr><tr><td data-bbox="1340 465 1391 522">3.</td><td data-bbox="1391 465 1493 522"></td><td data-bbox="1493 465 1620 522"></td><td data-bbox="1620 465 2206 522"></td><td data-bbox="2206 465 2471 522"></td></tr><tr><td data-bbox="1340 522 1391 579">4.</td><td data-bbox="1391 522 1493 579"></td><td data-bbox="1493 522 1620 579"></td><td data-bbox="1620 522 2206 579"></td><td data-bbox="2206 522 2471 579"></td></tr><tr><td data-bbox="1340 579 1391 636">5.</td><td data-bbox="1391 579 1493 636"></td><td data-bbox="1493 579 1620 636"></td><td data-bbox="1620 579 2206 636"></td><td data-bbox="2206 579 2471 636"></td></tr><tr><td data-bbox="1340 636 1391 694">6.</td><td data-bbox="1391 636 1493 694"></td><td data-bbox="1493 636 1620 694"></td><td data-bbox="1620 636 2206 694"></td><td data-bbox="2206 636 2471 694"></td></tr><tr><td data-bbox="1340 694 1391 751">7.</td><td data-bbox="1391 694 1493 751"></td><td data-bbox="1493 694 1620 751"></td><td data-bbox="1620 694 2206 751"></td><td data-bbox="2206 694 2471 751"></td></tr><tr><td data-bbox="1340 751 1391 808">8.</td><td data-bbox="1391 751 1493 808"></td><td data-bbox="1493 751 1620 808"></td><td data-bbox="1620 751 2206 808"></td><td data-bbox="2206 751 2471 808"></td></tr><tr><td data-bbox="1340 808 1391 865">9.</td><td data-bbox="1391 808 1493 865"></td><td data-bbox="1493 808 1620 865"></td><td data-bbox="1620 808 2206 865"></td><td data-bbox="2206 808 2471 865"></td></tr><tr><td data-bbox="1340 865 1391 922">10.</td><td data-bbox="1391 865 1493 922"></td><td data-bbox="1493 865 1620 922"></td><td data-bbox="1620 865 2206 922"></td><td data-bbox="2206 865 2471 922"></td></tr></tbody></table> <p data-bbox="1340 933 1793 962">III. Информация о Авторе запроса</p> <p data-bbox="1340 1005 1607 1033">9. Контактные данные</p> <table border="1" data-bbox="1340 1119 2471 1279"><tbody><tr><td data-bbox="1340 1119 1620 1162">ФИО/должность</td><td data-bbox="1620 1119 2471 1162">Буравлев Владимир/ Кандидат на роль TE/LT</td></tr><tr><td data-bbox="1340 1162 1620 1205">Дилер</td><td data-bbox="1620 1162 2471 1205">ООО "Коломна Авто"</td></tr><tr><td data-bbox="1340 1205 1620 1279">Контактные данные</td><td data-bbox="1620 1205 2471 1279">v.buravlev@hyundai-korsgroup.ru</td></tr></tbody></table>	№	Дата	Пробег, км	Описание ремонта: причина, замененная деталь, статус	Дилер	1.		3	2	Данные не найдены.	2.					3.					4.					5.					6.					7.					8.					9.					10.					ФИО/должность	Буравлев Владимир/ Кандидат на роль TE/LT	Дилер	ООО "Коломна Авто"	Контактные данные	v.buravlev@hyundai-korsgroup.ru
№	Дата	Пробег, км	Описание ремонта: причина, замененная деталь, статус	Дилер																																																										
1.		3	2	Данные не найдены.																																																										
2.																																																														
3.																																																														
4.																																																														
5.																																																														
6.																																																														
7.																																																														
8.																																																														
9.																																																														
10.																																																														
ФИО/должность	Буравлев Владимир/ Кандидат на роль TE/LT																																																													
Дилер	ООО "Коломна Авто"																																																													
Контактные данные	v.buravlev@hyundai-korsgroup.ru																																																													

TUCSON(NX4)/Ошибка при проведении обновления по TSB

№	Cause/Status/Technical information																												
2.	<p data-bbox="86 187 817 215">IV. Сводная информация по данной симптоматике</p> <p data-bbox="86 255 507 284">10.Количество обращений/жалоб: 1</p> <p data-bbox="86 312 1169 365">11.TSB/SI №: Электросистема кузоваService ActionEnglishIBU-BCM UPGRADE - IBU ESCL LOGIC IMPROVEMENT10D113OPEN2023-12-14</p> <p data-bbox="86 398 901 426">12.Dealer Hot Line №: No.2028790, No.2028789, No.2028788, No.2028684</p> <p data-bbox="86 458 448 486">13.Предполагаемая причина: ?</p> <p data-bbox="86 515 555 544">14.Предполагаемая деталь-виновник: ?</p> <p data-bbox="86 572 570 601">15.Предполагаемый метод устранения: ?</p> <p data-bbox="86 629 1024 658">V. Условия воспроизведения и результаты диагностики/ремонта</p> <p data-bbox="86 698 1182 893">16.Детальное описание неисправности: При обновлении по TSB 10D113 IBU-BCM UPGRADE - IBU ESCL LOGIC IMPROVEMENT в автоматическом и ручном режиме в конце обновления появляется сообщение с ошибкой установления связи. При этом фактически версия ПО обновилась. ESCL работает штатно как до обновления, так и после, зажигание включается. После сброса DTC, появившихся в процессе обновления, запуска автомобиля, проверки работы ESCL и повторной проверки ошибок – DTC не обнаружено. Обновление проводилось при подключенном зарядном устройстве.</p> <p data-bbox="1462 219 2224 248">17.Результаты проведенных работ в хронологическом порядке</p> <table border="1" data-bbox="1228 279 2458 1289"> <thead> <tr> <th data-bbox="1228 279 1289 372">№</th> <th data-bbox="1289 279 2125 372">Описание</th> <th data-bbox="2125 279 2290 372">Результат</th> <th data-bbox="2290 279 2458 372">Референс. знач.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1228 372 1289 508">1.</td> <td data-bbox="1289 372 2125 508">Проверка на GSW по VIN</td> <td data-bbox="2125 372 2290 508">СК открыта</td> <td data-bbox="2290 372 2458 508"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 508 1289 644">2.</td> <td data-bbox="1289 508 2125 644">Проверка ROM ID</td> <td data-bbox="2125 508 2290 644">Требуется обновление</td> <td data-bbox="2290 508 2458 644"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 644 1289 879">3.</td> <td data-bbox="1289 644 2125 879">Запуск обновления, прошли два этапа обновления</td> <td data-bbox="2125 644 2290 879">Ошибка установления связи после второго этапа</td> <td data-bbox="2290 644 2458 879"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 879 1289 1015">4.</td> <td data-bbox="1289 879 2125 1015">Повторная проверка ROM ID</td> <td data-bbox="2125 879 2290 1015">Обновление не требуется</td> <td data-bbox="2290 879 2458 1015"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 1015 1289 1150">5.</td> <td data-bbox="1289 1015 2125 1150"></td> <td data-bbox="2125 1015 2290 1150"></td> <td data-bbox="2290 1015 2458 1150"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 1150 1289 1289">6.</td> <td data-bbox="1289 1150 2125 1289"></td> <td data-bbox="2125 1150 2290 1289"></td> <td data-bbox="2290 1150 2458 1289"></td> </tr> </tbody> </table>	№	Описание	Результат	Референс. знач.	1.	Проверка на GSW по VIN	СК открыта		2.	Проверка ROM ID	Требуется обновление		3.	Запуск обновления, прошли два этапа обновления	Ошибка установления связи после второго этапа		4.	Повторная проверка ROM ID	Обновление не требуется		5.				6.			
№	Описание	Результат	Референс. знач.																										
1.	Проверка на GSW по VIN	СК открыта																											
2.	Проверка ROM ID	Требуется обновление																											
3.	Запуск обновления, прошли два этапа обновления	Ошибка установления связи после второго этапа																											
4.	Повторная проверка ROM ID	Обновление не требуется																											
5.																													
6.																													

TUCSON(NX4)/Ошибка при проведении обновления по TSB

№

Question/Photos and description

VI. Запрос технической информации

18. Вопросы дилера:

Можно ли считать успешным обновление ПО IBU-BCM на данном автомобиле и закрывать СК?

VII. Фото/видео материалы

3



Внешний вид



VIN

TUCSON(NX4)/Ошибка при проведении обновления по TSB

No.

Photos and description


4




VIN



Пробер

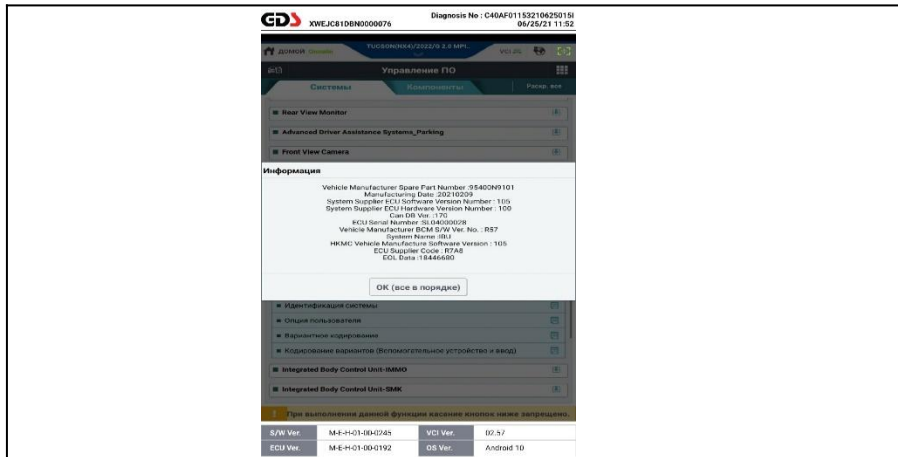

BSM до обновления

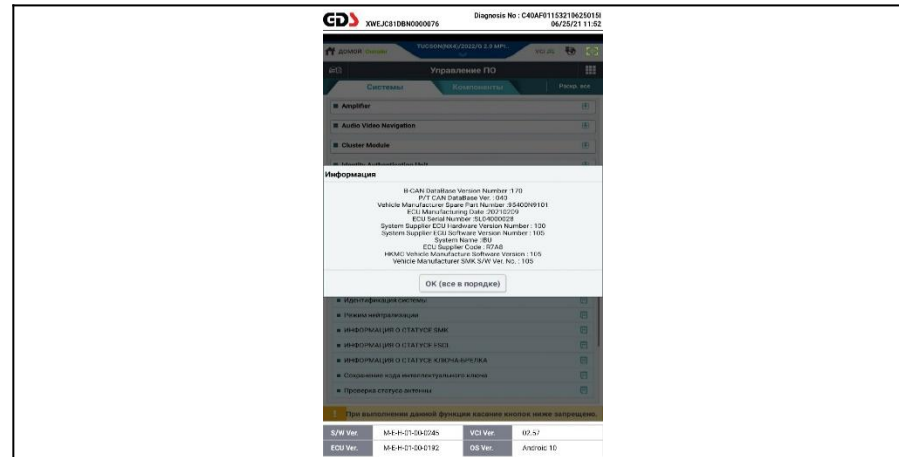


SMK до обновления

TUCSON(NX4)/Ошибка при проведении обновления по TSB


No.

Photos and description


4

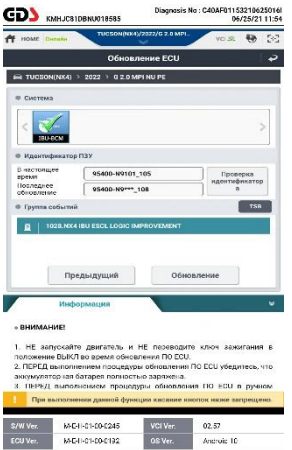


Проверка ROM ID

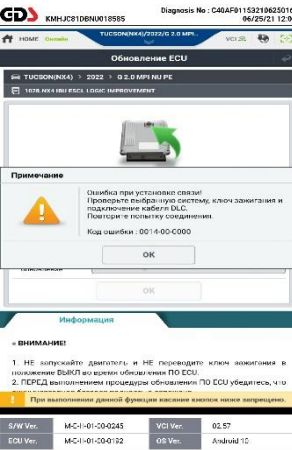

Ошибка окончания второго этапа обновления

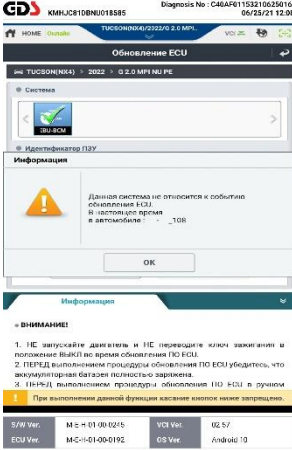

Повторная проверка ROM ID после ошибки

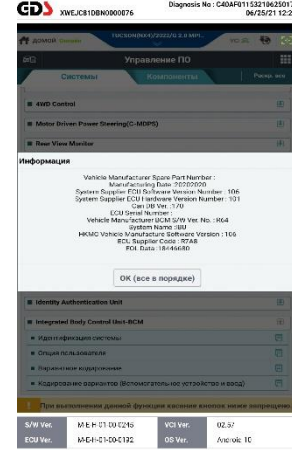


BCM после обновления

TUCSON(NX4)/Ошибка при проведении обновления по TSB


No.

Photos and description

4

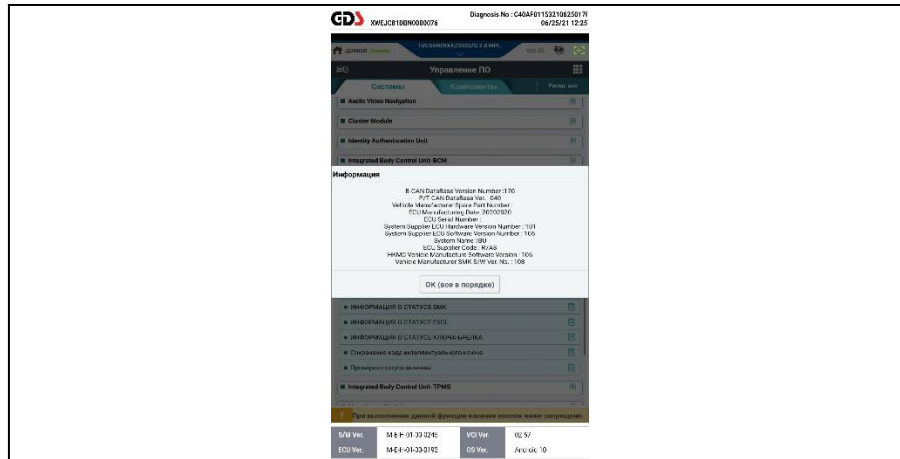

SMK после обновления

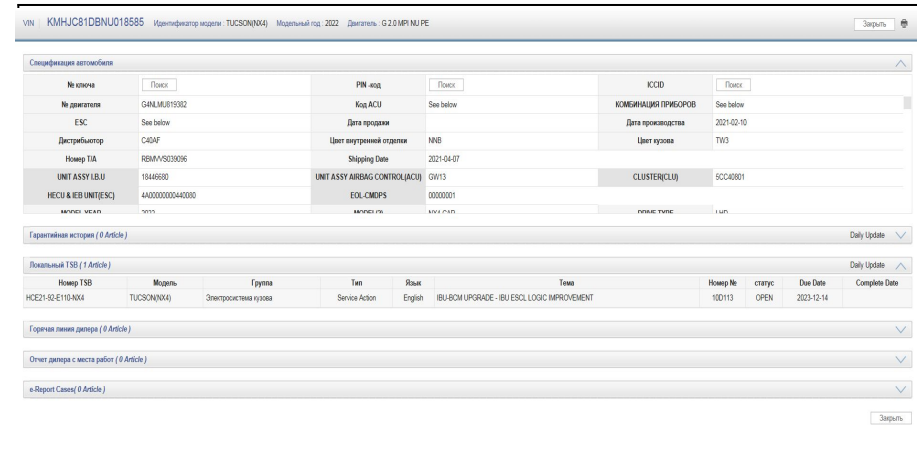

Проверка на GSW по VIN