

ТРАНСФОРМАТОРЫ



ЛЕКЦИЯ 2_1

Намагничивание сердечников трансформаторов.
Приведение вторичной обмотки к первичной.
Схема замещения.

Намагничивание сердечников трансформаторов


При намагничивании сердечников трансформаторов из-за насыщения магнитной цепи при питании синусоидальным напряжением возникает несинусоидальный намагничивающий ток, содержащий нечетные гармоники.

Так как магнитный поток определяется напряжением (см. лекцию 1, соотношения э. д. с. и напряжения в идеальном трансформаторе), то магнитный поток при синусоидальном напряжении должен быть синусоидален. Тогда форма намагничивающего тока определяется путем графических построений:

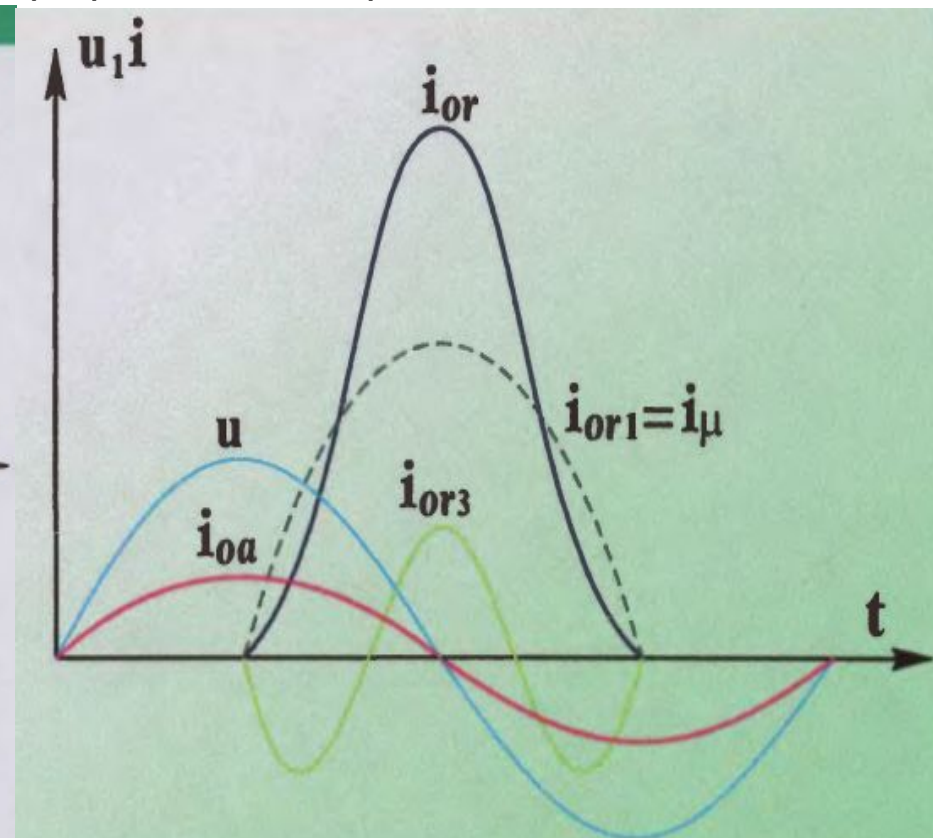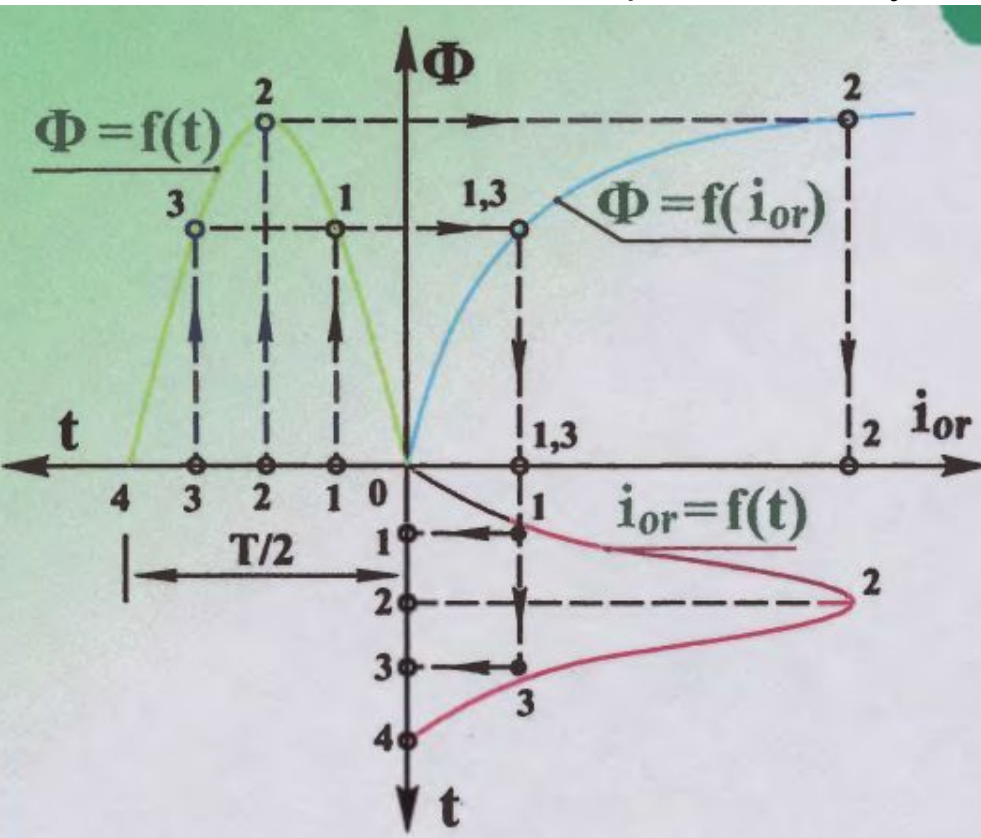


Намагничивание сердечников трансформаторов

Для предотвращения несинусоидальности э.д.с. в трехфазных трансформаторах предпочтительно соединять обмотки по схеме звезда/треугольник или треугольник/ звезда.

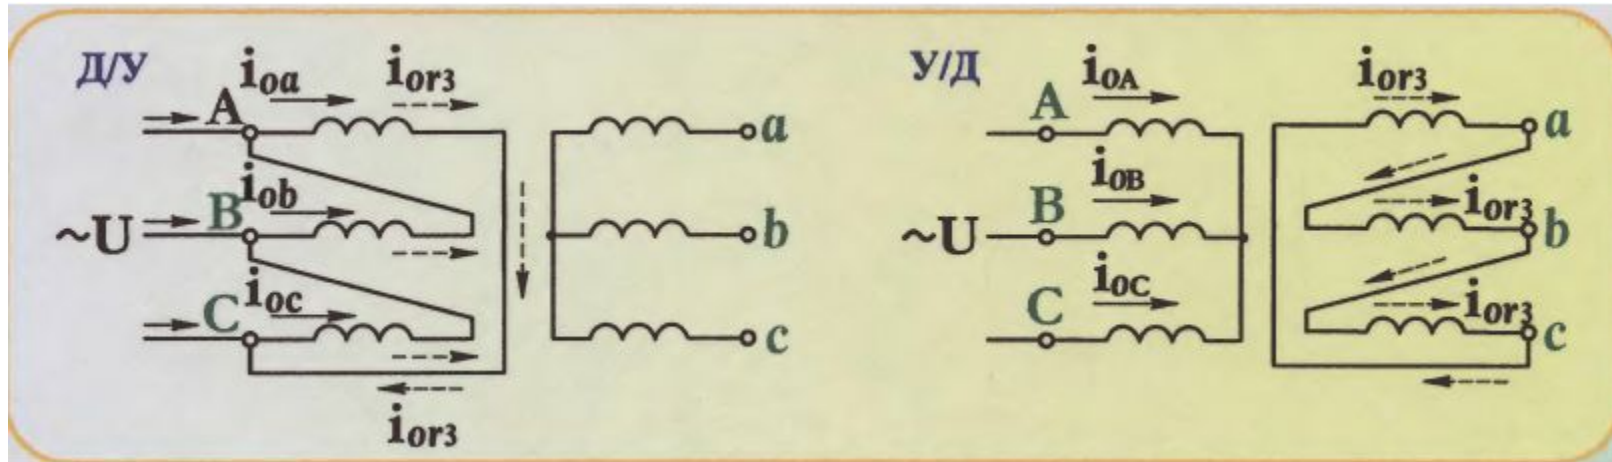


Форма кривой потока в магнитопроводе трёхфазного трансформатора с соединением обмоток по способу У/Д (а) и векторная диаграмма потоков и токов третьей гармоники (б)

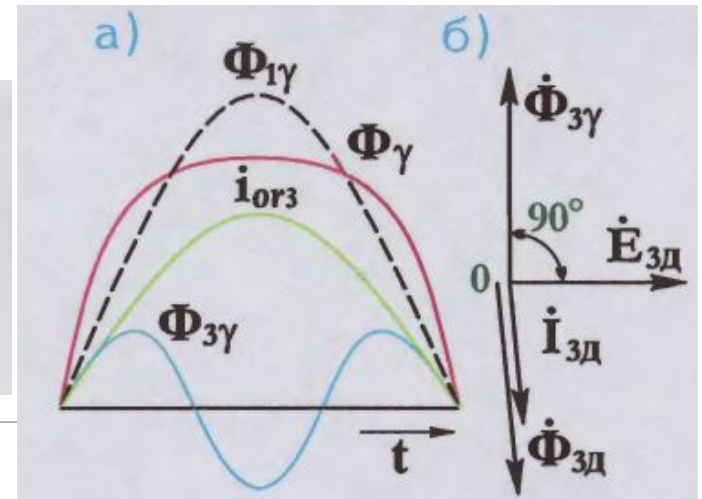

Уравнения напряжения трансформатора

Первичное напряжение u_1 является приложенным, расходуется на падение напряжения $r_1 i_1$ и уравновешивание э. д. с. первичной обмотки

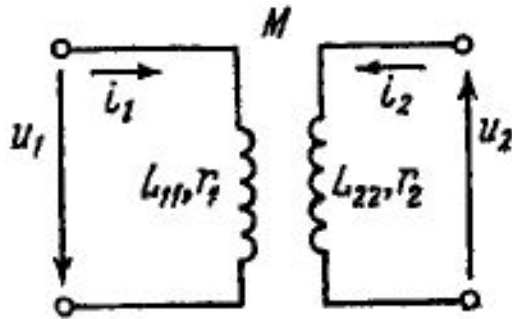

$$e_1 = - \left(L_{11} \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \right)$$

и состоит поэтому из двух составляющих: $r_1 i_1$ и $-e_1$.

Вторичное напряжение u_2 возникает вследствие индуктирования во вторичной обмотке э. д. с.

$$e_2 = - \left(L_{22} \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \right),$$

и поэтому

$$u_2 = e_2 - r_2 i_2,$$

$$\begin{aligned} \dot{U}_1 &= r_1 \dot{I}_1 + jx_{11} \dot{I}_1 + jx_{12} \dot{I}_2; \\ -U_2 &= r_2 \dot{I}_2 + jx_{22} \dot{I}_2 + jx_{12} \dot{I}_1, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_1 &= r_1 i_1 + L_{11} \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}; \\ u_2 &= -r_2 i_2 - L_{22} \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt}. \end{aligned}$$

$$x_{11} = \omega L_{11}; \quad x_{22} = \omega L_{22}; \quad x_{12} = \omega M$$

Приведение вторичной обмотки к первичной

Представим себе, что реальная вторичная обмотка трансформатора с числом витков ω_2 заменена воображаемой, или приведенной, обмоткой с числом витков $\omega'_2 = \omega_1$. При этом число витков вторичной обмотки изменится в

$$k = \frac{\omega'_2}{\omega_2} = \frac{\omega_1}{\omega_2}$$

раз. Величина k называется коэффициентом приведения или трансформации.

В результате такой замены, или приведения, э. д. с. E'_2 и напряжение U'_2 приведенной обмотки также изменяются в k раз по сравнению с величинами E_2 и U_2 реальной вторичной обмотки:

$$\dot{E}'_2 = k\dot{E}_2; \quad \dot{U}'_2 = k\dot{U}_2.$$

Чтобы мощности приведенной и реальной обмоток при всех режимах работы были равны, необходимо соблюдать равенство

$$\dot{U}'_2 \dot{I}'_2 = \dot{U}_2 \dot{I}_2,$$

где I'_2 — приведенный вторичный ток. Отсюда

$$I'_2 = I_2/k.$$

Приведение вторичной обмотки к первичной

сделаем в уравнениях напряжения трансформатора подстановки:

$$\dot{U}_2 = U'_2/k, \quad \dot{I}_2 = k\dot{I}'_2,$$

что в математическом отношении соответствует переходу от исходных реальных переменных U_2, \dot{I}_2 к новым (приведенным) переменным U'_2, \dot{I}'_2 . Умножив при этом второе из уравнений на k , получим

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_1 &= r_1 \dot{I}_1 + jx_{11} \dot{I}_1 + jkx_{12} \dot{I}'_2; \\ -U'_2 &= k^2 r_2 \dot{I}'_2 + jk^2 x_{22} \dot{I}'_2 + jkx_{12} \dot{I}_1. \end{aligned} \right\}$$

При переходе к электрической связи двух цепей в соответствующей схеме замещения должна появиться общая для обеих цепей ветвь, которая обтекается суммой токов обеих цепей $\dot{I}_1 + \dot{I}'_2$. Соответственно этому в уравнениях напряжений этих цепей должны появиться одинаковые члены с множителями $(\dot{I}_1 + \dot{I}'_2)$. Из уравнений видно, что для получения в них таких членов нужно прибавить к первому из этих уравнений и вычесть из него член $jkx_{12} \dot{I}_1$ и прибавить ко второму и вычесть из него член $jkx_{12} \dot{I}'_2$. При этом получим

$$\left. \begin{aligned} U_1 &= r_1 \dot{I}_1 + j(x_{11} - kx_{12}) \dot{I}_1 + jkx_{12} (\dot{I}_1 + \dot{I}'_2); \\ -U'_2 &= k^2 r_2 \dot{I}'_2 + j(k^2 x_{22} - kx_{12}) \dot{I}'_2 + jkx_{12} (\dot{I}_1 + \dot{I}'_2). \end{aligned} \right\}$$

Приведение вторичной обмотки к первичной

Введем следующие наименования и обозначения:

1) приведенное активное сопротивление вторичной обмотки

$$r'_2 = k^2 r_2,$$

2) приведенное взаимное индуктивное сопротивление

$$x'_{12} = kx_{12};$$

3) индуктивное сопротивление рассеяния первичной обмотки

$$x_1 = x_{11} - kx_{12};$$

Уравнения напряжений приведенного трансформатора

$$x_1 = x_{11} - kx_{12};$$

4) приведенное индуктивное сопротивление рассеяния вторичной обмотки

$$x'_2 = k^2 x_{22} - kx_{12} = x'_{22} - x'_{12} = k^2 x_2,$$

где

$$x_2 = x_{22} - \frac{x_{12}}{k}$$

представляет собой неприведенное индуктивное сопротивление рассеяния вторичной обмотки.

Введя перечисленные приведенные величины в уравнения, получим уравнения напряжения приведенного трансформатора:

$$\begin{aligned} \dot{U}_1 &= r_1 \dot{I}_1 + jx_1 \dot{I}_1 + jx'_{12} (\dot{I}_1 + \dot{I}'_2); \\ -\dot{U}'_2 &= r'_2 \dot{I}'_2 + jx'_2 \dot{I}'_2 + jx_{12} (\dot{I}_1 + \dot{I}'_2). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{U}_1 &= -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 r_1 + j\dot{I}_1 x_1; \\ \dot{U}'_2 &= \dot{E}_2 - \dot{I}'_2 r'_2 - j\dot{I}'_2 x'_2; \end{aligned}$$

Схема замещения двухобмоточного трансформатора без учета магнитных потерь


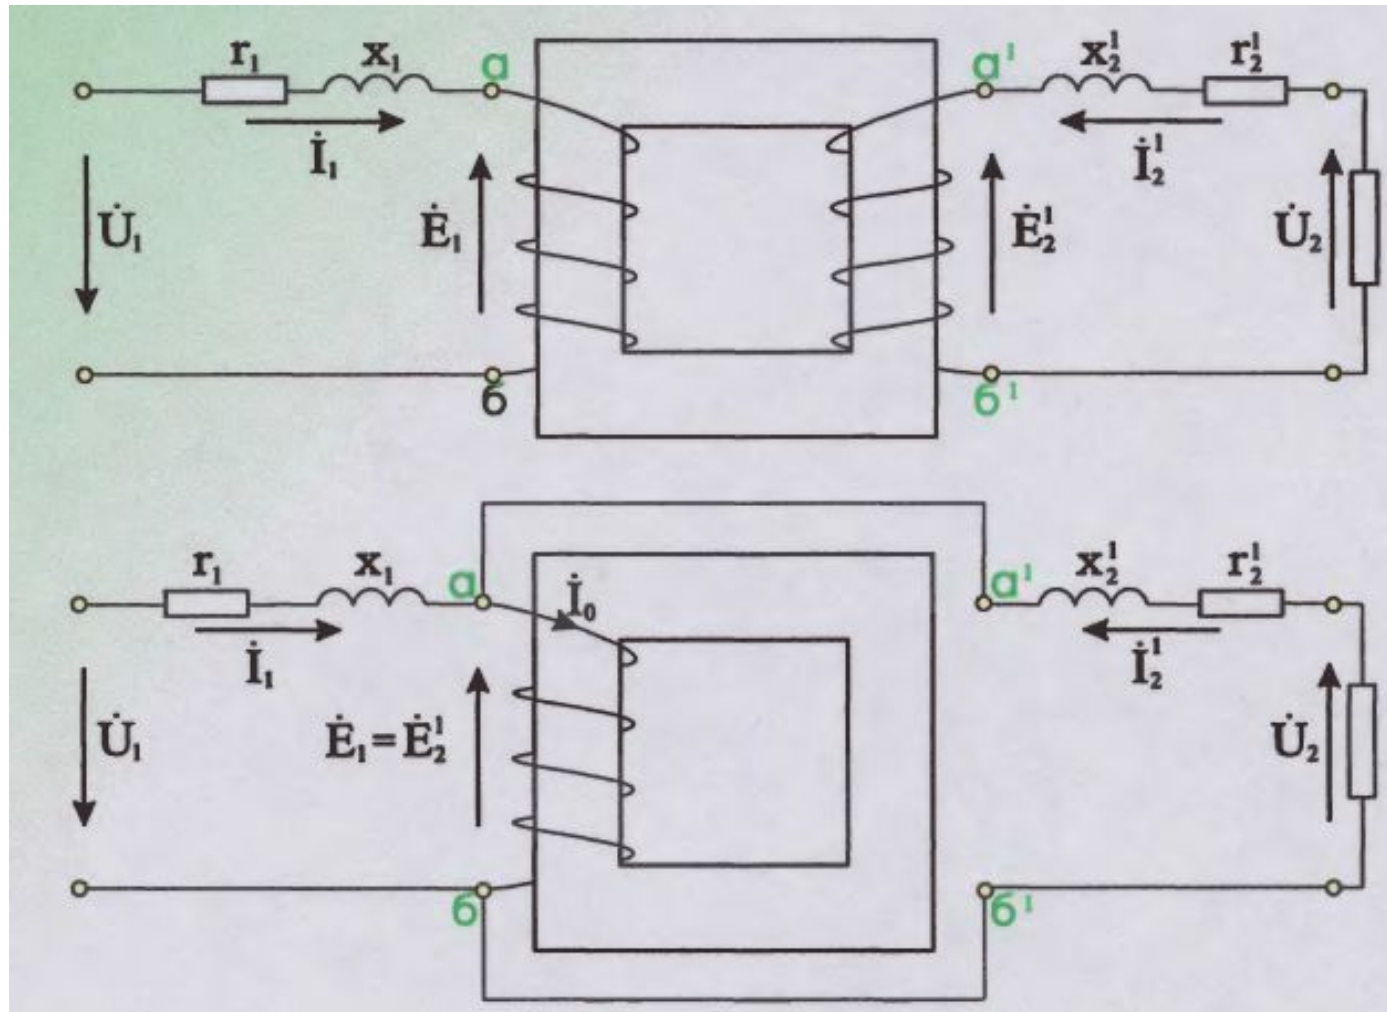


Схема замещения двухобмоточного трансформатора без учета магнитных потерь

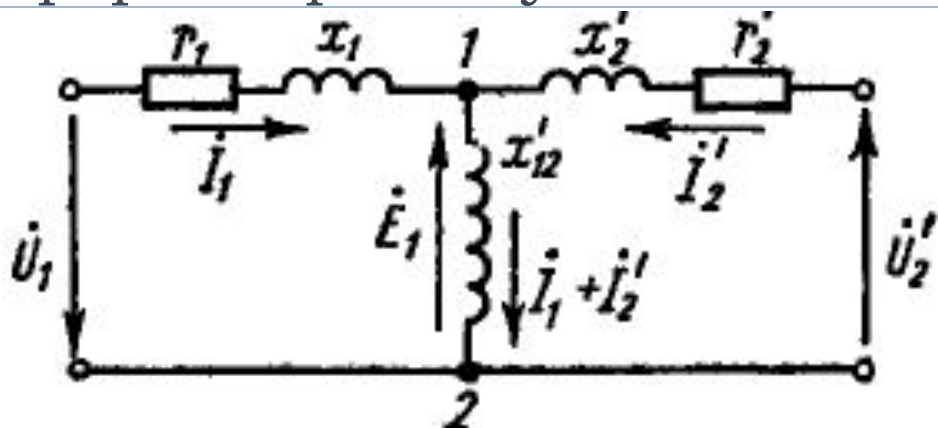

$$\begin{aligned} \dot{U}_1 &= r_1 \dot{I}_1 + jx_1 \dot{I}_1 + jx_{12}' (\dot{I}_1 + \dot{I}_2'); \\ -\dot{U}_2' &= r_2' \dot{I}_2' + jx_2' \dot{I}_2' + jx_{12}' (\dot{I}_1 + \dot{I}_2'). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{U}_1 &= -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 r_1 + j\dot{I}_1 x_1 \\ \dot{U}_2' &= \dot{E}_2' - \dot{I}_2' r_2' - j\dot{I}_2' x_2' \\ \dot{I}_M &= \dot{I}_1 + \dot{I}_2' \end{aligned}$$

Схема замещения двухобмоточного трансформатора с учетом магнитных потерь

Схема замещения с учетом магнитных потерь. Потери в стали сердечника $\rho_{\text{мг}}$ при заданной частоте пропорциональны следующим величинам:

$$\rho_{\text{мг}} \sim B_c^2 \sim \Phi_c^2 \sim E_1^2.$$

Таким образом, потери $\rho_{\text{мг}}$ пропорциональны квадрату напряжения U_{12} на зажимах 1—2 намагничивающей цепи схемы замещения.


Если к этим зажимам параллельно x'_{12} подключить активное сопротивление $r_{\text{мг}}$, как показано на рис.

то потери в этом сопротивлении также будут пропорциональны U_{12}^2 . Величину сопротивления $r_{\text{мг}}$ можно подобрать так, чтобы потери в нем равнялись магнитным потерям:

$$\rho_{\text{мг}} = \frac{m_1 U_{12}^2}{r_{\text{мг}}} = \frac{m_1 E_1^2}{r_{\text{мг}}}.$$

Отсюда

$$r_{\text{мг}} = \frac{m_1 E_1^2}{\rho_{\text{мг}}}.$$

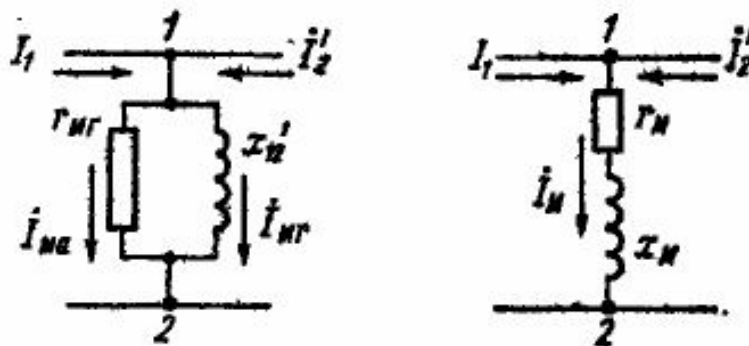

Намагничивающая цепь схемы замещения с учетом магнитных потерь

Схема замещения двухобмоточного трансформатора с учетом магнитных потерь

Схема с двумя параллельными ветвями намагничивающей цепи хорошо согласовывается с реальными физическими явлениями. Однако расчеты на основе схемы замещения вести удобнее, если объединить две параллельные ветви схемы в одну общую ветвь. Тогда сопротивление этой ветви

$$Z_M = \frac{r_{MG} / jx'_{12}}{r_{MG} + jx'_{12}} = \frac{r_{MG} x'_{12}{}^2}{r_{MG}^2 + x'_{12}{}^2} + j \frac{r_{MG}^2 x'_{12}}{r_{MG}^2 + x'_{12}{}^2} = r_M + jx_M$$

Так как $r_{MG} \gg x'_{12}$, то

$$r_M \approx \frac{x'_{12}{}^2}{r_{MG}}; \quad x_M \approx x'_{12}$$

