учебный модуль

Модуль «14. «Глубинные исследования при неустановившемся режиме »

Учебный элемент

4.2. «Снятие кривой восстановления давления»

Цель тренинга:

После прохождения данного тренинга рабочий будет знать и уметь производить:

- ✓ технологические операции по замеру КВД;
- ✓ объяснять цели и задачи замера.

Проведение исследования методом кривой восстановления давления в скважине (КВД)

Цель, задачи и назначение исследования

Снятие КВД в скважине производится глубинными манометрами как электронными, так и механическими с целью определения фильтрационных характеристик пласта. Все глубинные приборы должны пройти тарировку и техническое обслуживания. Снятие КВД производится на фонтанных скважинах длительное время работающих в режиме устойчивого фонтанирования.



Порядок подготовки электронных манометров к работе

Перед выездом на работу необходимо:

- 1.Убедиться в исправности резьбовых соединений и уплотнительных колец
- **2.**Верхним винтом манометра проверить надежность поджатия элементов питания.
 - 3. Убедиться в исправности прибора тестированием на компьютере.
 - 4.Запрограммировать прибор:

Подключить манометр к компьютеру

Произвести инициализацию манометра.

Согласовать время прибора и компьютера.

Запустить прибор в работу:

Установить время включения манометра.

Установить режим записи (обычно манометр работает в режиме «ЗНАЧЕНИЕ»)

Установить дискретность (интервал съёма информации) в зависимости от необходимого времени записи.

Входить в режим «ТАРИРОВКА» запрещается во избежание потери тарировочных данных манометра.

Подготовительные работы

- Основанием для начала работ является План-заявка, выданная геологической службой заказчика Время, отводимое на каждый раздел
- Перед выездом на работу оператор обязан получить от мастера задание, внимательно ознакомиться с заданием на проведение исследования
- Получить приборы и оборудование для проведения исследования.
- Привести в порядок спецодежду и другие средства защиты.

Подготовительные работы перед замером

Подготовительные работы перед спуском оборудования отражены в модуле N^{o} 7 «Подготовительно заключительные работы», элемент N^{o} 7.2. «Подготовительно заключительные работы к глубинным исследованиям»

Подготовительные работы перед спуском оборудования отражены в модуле № 11 Спуско — подъемные операции», элемент № 11.1. «Операции по спуску и подъему оборудования для глубинных исследований»













Прибыв на место проведения работ оператору необходимо:

- 1. Снять замер дебита жидкости скважины (длительность замера должна быть указана в Плане проведения исследований)
- 2. Провести шаблонирование скважины (согласно п.2 регламента).
- 3. Замерить буферное и затрубное давление..













4. При спуске манометра прописать эпюры давления с остановкой прибора через каждые 200 м до верхних отверстий интервала перфорации. Время остановки должно быть достаточным для записи чёткой полки. (для электронного манометра - 5 минут, для механического 10 - 15 в зависимости от масштаба записи).

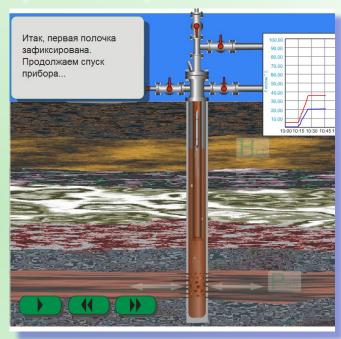

Технология работы с лебедкой прописана в элементах 11.1. и 14.1.

V


5. После спуска прибора на заданную глубину произвести замер забойного давления в течение времени указанного в Плане проведения исследований.

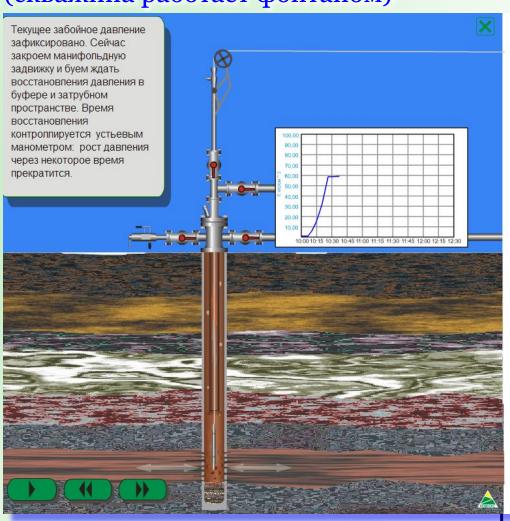

6. Закрыть манифольдную, а при необходимости и линейную задвижки, для остановки скважины на запись КВД.



7. Запись КВД производится в течение времени указанного в Плане проведения исследований. 8. Производить замеры буферного и затрубного давления в начале и в конце исследования с периодичностью указанной в Плане проведения исследований.

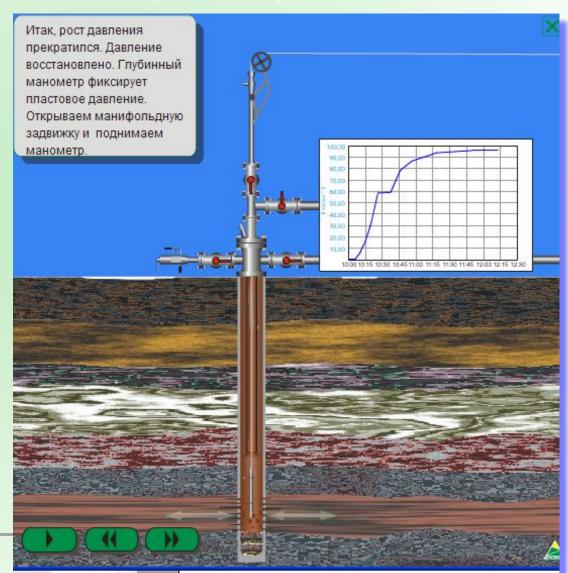

- 9. После окончания записи КВД поднять прибор (согласно п.1), проверить качество записи на бланке (если манометр механический), провести все необходимые заключительные работы.
- 10. Заполнить бланк манометра, при этом указать: месторождение, номер скважины, номер куста вид исследования, пласт, номер прибора, глубина спуска прибора, интервал перфорации, диаметр штуцера, дата исследования, Фамилия оператора.

Бланк или база данных манометра (если работы проводились электронным манометром), и заполненный

АКТ на проведение работ, передаются мастеру.

Составляется пояснительная записка о проведенном исследовании, где указываются №скв., №куста, дата начала и окончания исследования, Рбуф., Рзатр., при наличии штуцера его диаметр, а также все манипуляции со скважиной с указанием даты и времени.

Технология проведения заключительных работ отражена в элементах 7.2. и 11.1.

Подготовительные работы перед спуском оборудования отражены в модуле N^{o} 7 «Подготовительно заключительные работы», элемент N^{o} 7.2. «Подготовительно заключительные работы к глубинным исследованиям»


Подготовительные работы перед спуском оборудования отражены в модуле № 11 Спуско — подъемные операции», элемент № 11.1. «Операции по спуску и подъему оборудования для глубинных исследований»

- 1. Закрыть скважину до полного восстановления пластового давления, если это предусмотрено планом работ.
- 2. Провести шаблонирование скважины (согласно п.2 данного регламента)







3. Спустить (согласно п.1) гл. манометра прописать эпюры давления с остановкой прибора через каждые 200 м до верхних отверстий интервала перфорации. Время остановки должно быть достаточным для записи чёткой полки (для электронного манометра-5 минут, для механического 10-15 в зависимости от масштаба записи).

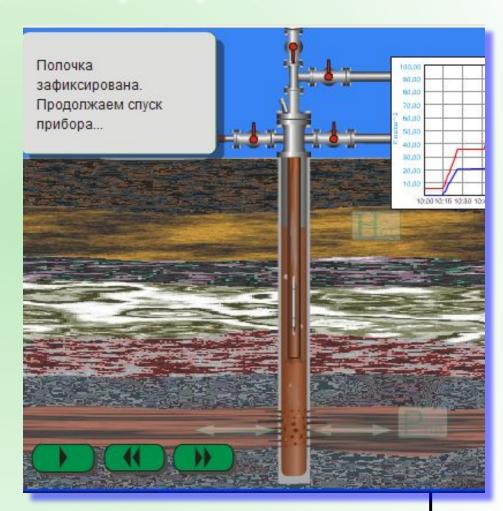



4. Подключить компрессор и компрессировать скважину через затрубное пространство до срабатывания пусковых муфт.

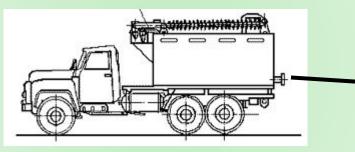

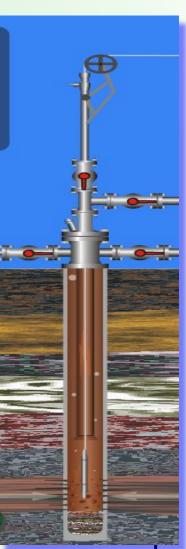




- 5. Отобрать поверхностную пробу (0,3-0,5 литра).
- 6. Отключить компрессор и стравить давление из затрубного пространства в

коллектор.


7. Закрыть линейную задвижку.

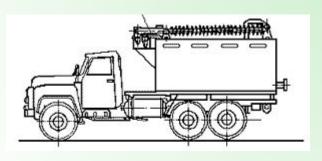





- 8. Производить замеры буферного и затрубного давления в начале и в конце исследования.
- 9. После окончания записи КВД поднять гл. манометр, проверить качество записи на бланке (если манометр механический), провести все необходимые заключительные работы.

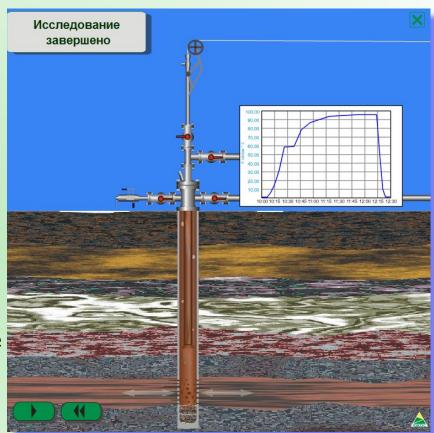



10. Заполнить бланк манометра, при этом указать:

месторождение, номер скважины, номер куста вид исследования, пласт номер прибора, глубина спуска прибора, интервал перфорации, диаметр штуцера, дата исследования, Фамилия оператора.

Бланк или база данных манометра (если работы проводились электронным манометром) и заполненный

АКТ на проведение работ передаются в ИАЦ по окончании работ.



Данные из прибора скачиваются в ПК и проверяют качество записи.

Данные о проведенном исследовании передаются в геологическую службу «Контроль-Сервис»



Составляется пояснительная записка о проведенном исследовании, где указываются №скв., №куста, дата начала и окончания исследования, Рбуф., Рзатр., при наличии штуцера его диаметр, а также все манипуляции со скважиной с указанием даты и времени.

Заключительные работы

Привести запорную арматуру на скважине в соответствие с режимом работы скважины. Демонтировать устьевые электронные манометры и провести замер атмосферного давления в течение 5-10 мин.

Остановить работу электронных манометров. Составить подробное описание работы и передать результаты измерений мастеру.