



AVTOVAZ

# Устранение несоответствия по контакту жгута проводов двигателя о кромку площадки АКБ на а/м LADA XRAY с двигателями ВАЗ.



ТВОЙ ГОД  
ТВОЕ БУДУЩЕЕ



03.11.2017

1. Отключить АКБ путем снятия клемм.
2. Демонтировать АКБ и извлечь из моторного отсека.
3. Обезжирить правую кромку площадки АКБ.
4. Нанести на правую кромку площадки АКБ клей 88KPM код (91008...). Норма расхода 1мл.
5. Установить 1 шт. уплотнителя защитного жгута проводов реф. 8450001398 (2101-6205256-00) на правую кромку площадки АКБ как показано на фото.

Установить 1 уплотнитель  
на кромку АКБ.

