


Issue	Не включается	Issue Place	Глобальное	Stage	Дефект на рынке
Subject	M-PCBA – EBT64424109			Measuring Equipment	Мультиметр

Причина дефекта:

ИМС LED driver внутреннее замыкание.

Метод определения неисправности:

Проверка сопротивления между ножками 1 и 16 согласно сервисного бюллетеня.

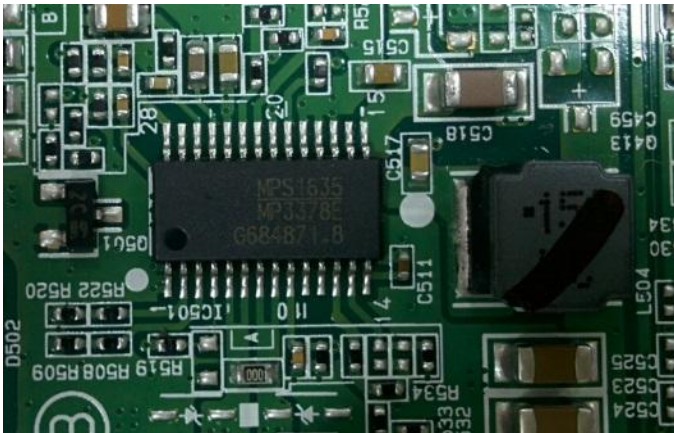


Методы ремонта:

- 1) Замена главной платы
- 2) Замена ИМС LED driver (IC501)
 - Перепаять микросхему
 - Удалить сопротивления R511/R539
 - Напаять перемычку

* Детально смотри вложенные инструкции по

сериям

LGE Internal Use Only

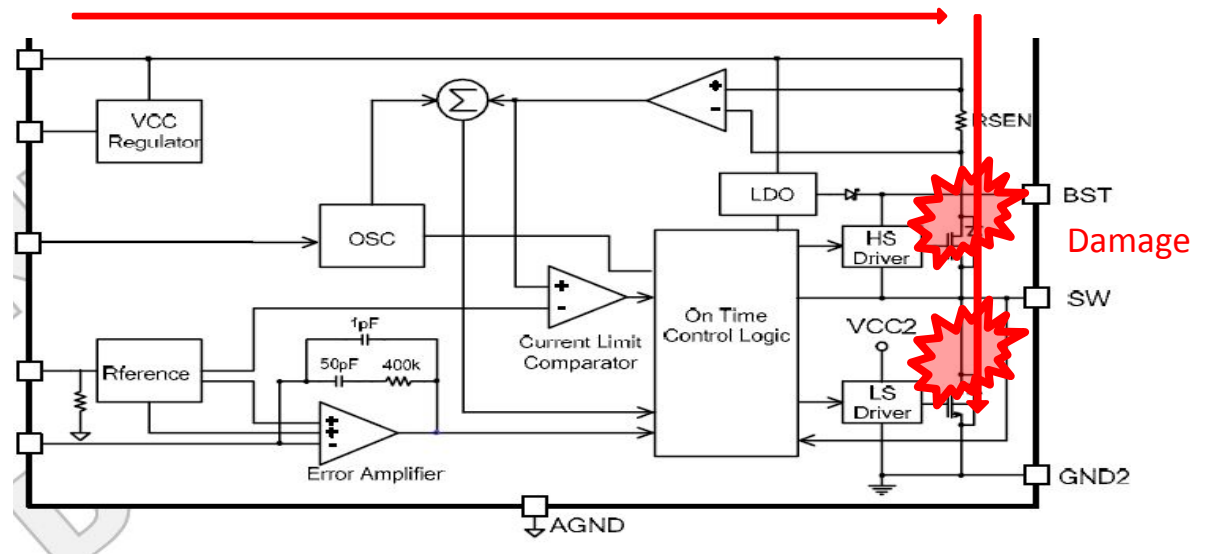

LH51 δαίρειο



LJ51 δαίρειο