

ЭЧ-16

ППС-84 км



# ЭЧ-16

# ППС-84 км

- 
- Мероприятия:
  - 1.обеспечить наличие оперативно- технической документации
  - 2.обеспечить наличие оперативных наименований на всех коммутационных аппаратах
  - 3.восстановить работоспособность блокировочных устройств
  - 4.обновить расцветку шин 3,3 кВ
  - 5. отремонтировать отдельные жилы проводника рабочего заземления в месте крепления к рельсу
  - 6. убрать посторонние предметы
  - 5.подключить килоамперметр
  - 8. отремонтировать рабочую площадку для обслуживания ППС установить ограждение

# ЭЧ-16

# ППС-84 км

Акт осмотра и проверки оборудования ППС –84 км от 12.10.2022 г.

Во исполнение телеграфного указания за № ИСХ-13088/МОСК от 07.10.2022 г. проведено комиссионное обследование пунктов параллельного соединения (далее ППС) на предмет наличия и работоспособности блокировочных устройств, препятствующих самостоятельному открытию входных дверей ППС обслуживающим персоналом без включения заземляющих устройств и полного отключения электроустановки, на наличие технической документации на эксплуатируемом электрооборудовании, утвержденных однолинейных и оперативных схем и ознакомления обслуживающего персонала с безопасными условиями труда в случаях изменения любых конструктивных решений ППС, на предмет использования и правильности применения средств индивидуальной и коллективной защиты, производственного оборудования и инструмента, соблюдение технологических процессов обслуживающим персоналом.

В ходе обследования ППС – 84 км перегона Берендино – Ильинский Погост выявлено следующее:

- блокировка безопасности на отключение ППС от земляной защиты при открытии входной двери ППС демонтирована;
- килоамперметр не подключен;
- требуется ремонт площадки для обслуживания с установкой ограждения;
- убрать посторонние предметы из низковольтного отсека;
- отдельные жилы проводника рабочего заземления в месте крепления к рельсу оторваны;
- разъединитель ЗН демонтирован;
- отопление ППС отключено;
- вентиляционная решетка не закрыта;

- отсутствует оперативная и однолинейная схема ППС;
- отсутствует схема блокировки ППС;
- требуется обновить расцветку шин 3,3 кВ ППС;
- отсутствует оперативный журнал.

Зам.НГ

Некрасов П.Д.

Нач.отд.НБТ

Головастов В.В.

ЭЧЗп-16



Журавлев О.А.

РРУ



Кошелев Д.В.