Соединения металлических конструкций


План.

- 1. Сварные соединения. Общие сведения.
- 2. Расчет стыковых швов.
- 3. Расчет угловых швов
- 4. Конструктивные требования, предъявляемые к сварным швам..
- 5. Соединения на болтах и заклепках.

M

Сварные соединения. Общие сведения

- Достоинства сварных соединений:
- а) снижение расхода стали на 10—20 %;
- б) уменьшение трудоемкости изготовления до 20 %;
- в) сравнительная простота автоматизации;
- г) возможность создания конструкций, невыполнимых при других типах соединений.
- недостаток сварных соединений чувствительность к концентрациям напряжений, в результате чего при воздействии низких температур и динамических нагрузок возможно их хрупкое разрушение.

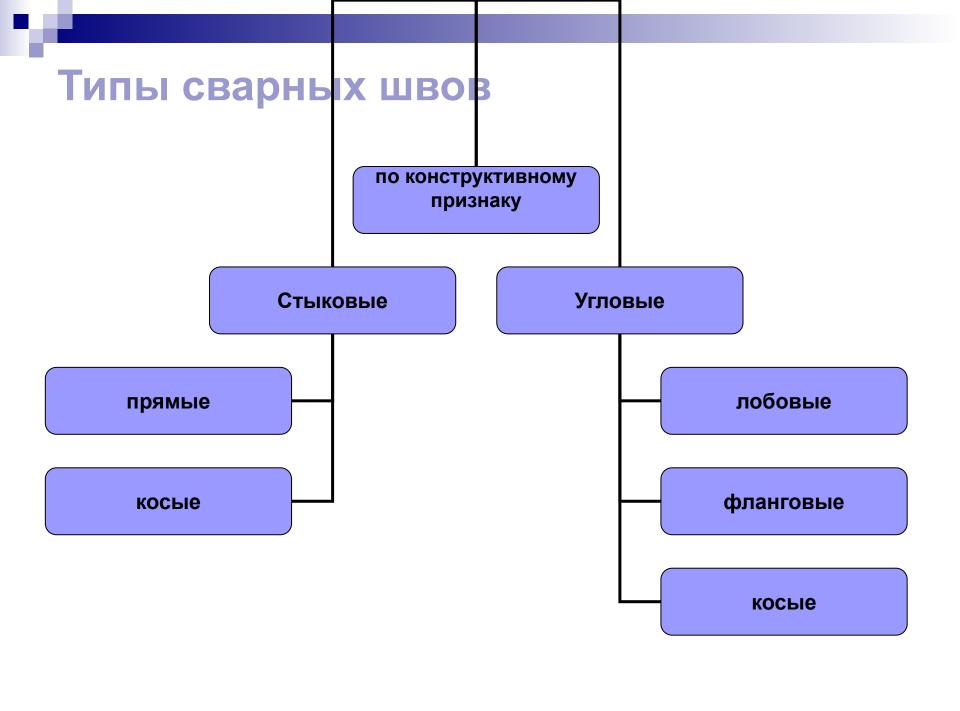

Типы сварных швов

по способу изготовления


Заводские

Монтажные

Условное изображение сварных соединений

	Изображения шва	
Наименование	Заводской	Монтажный
Шов сплошной с видимой стороны	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	×××××××
То же с невидимой стороны	+++ +++ +++	*** ***
Шов таврового или нахлесточного соединения сплошной с видимой стороны		XXXXXXXX
То же с невидимой стороны	TIT TIT TIT	XXX XXX XXX



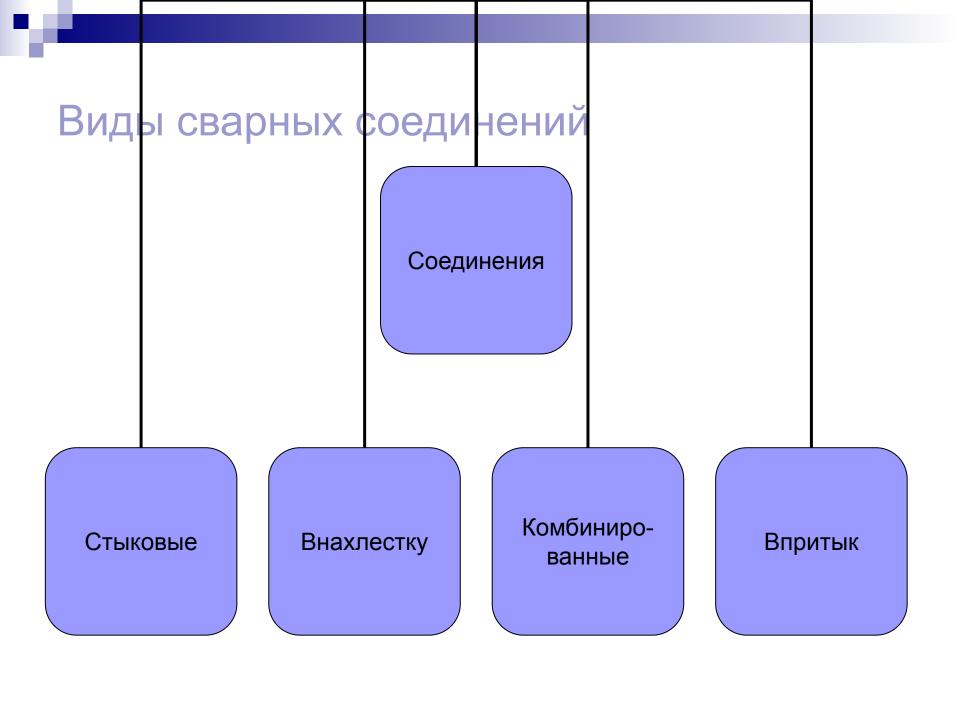

Стыковые соединения

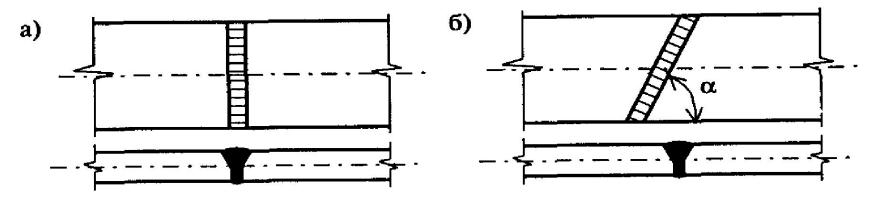


Рис. 8.1. Стыковые сварные соединения: а) прямой стыковой шов; б) косой стыковой шов, α = 45-60°

Соединения внахлестку

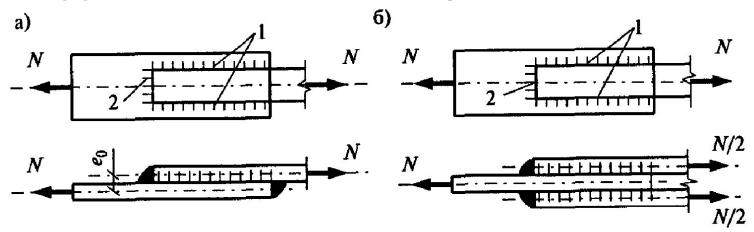


Рис. 8.2. Соединение внахлестку:

а) несимметричное соединение; б) симметричное соединение;
1 — фланговый угловой шов 2 — фронтальный угловой шов

Соединение впритык

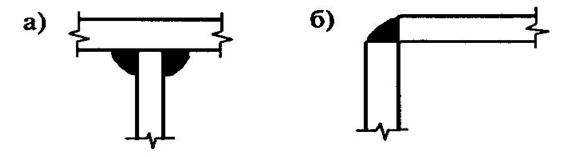


Рис. 8.4. Соединение впритык: а) тавровое соединение; б) угловое соединение

Комбинированное соединение

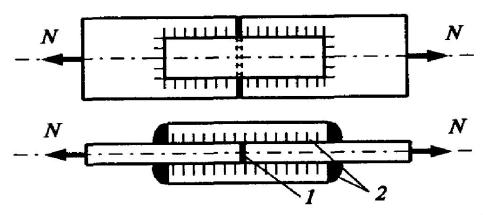


Рис. 8.3. Комбинированное соединение: 1 — стыковой шов; 2 — угловые швы

м

Виды сварных соединений

- Для улучшения качества шва при толщинах более 8—10 мм необходимо выполнять разделку кромок стыкуемых элементов
- При выполнении соединений могут возникать пороки шва : в начале движения электрода непровар, при отрыве электрода кратер. Наличие некачественных участков шва учитывается в расчетах уменьшением длины шва по сравнению с длиной соединяемых элементов

Виды сварных соединений

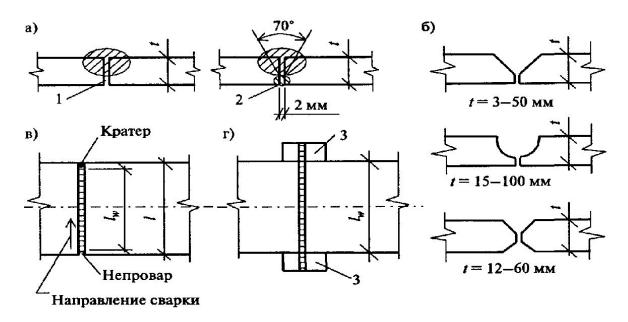


Рис. 8.5. Выполнение сварных соединений: а) подварка корня шва; б) разделка кромок соответственно: V-образная, U-образная, X-образная; в) образование непровара и кратера по длине шва; г) выполнение шва на технологических подкладках; 1 — непровар корня шва; 2 — подварка корня шва; 3 — технологические подкладки


м

Расчет стыковых швов

- Стыковые швы самые надежные, они вызывают наименьшие концентрации напряжений.
- Стыковые швы при сжатии равнопрочны основному металлу, а при растяжении прочность их на 15% меньше.
- Слабое место любого шва его начало и конец, поэтому расчетную длину шва принимают меньше фактической длины (на непровар в начале и на кратер в конце шва). В стыковых швах длина шва уменьшается на две толщины соединяемых элементов

Расчет стыковых швов

• Условие прочности

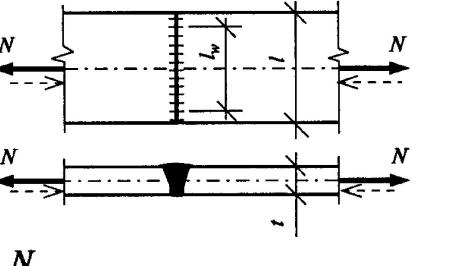

$$\sigma_{w} = \frac{N}{t l_{w}} \le R_{wy} \gamma_{c}, \tag{8.1}$$

где l_w — расчетная длина шва; $l_w = l - 2t$ (рис. 8.6) (при сварке с технологическими планками $l_w = l$);

t — расчетная толщина шва, равная наименьшей толщине соединяемых элементов;

Расчет стыковых Швов

 R_{wy} — расчетное сопротивление стыкового шва (при работе на растяжение, изгиб; при визуальном контроле качества шва и ручной или полуавтоматической сварке $R_{wy} = 0.85 R_y$; в остальных случаях $R_{wy} = R_y$, значение R_y — см. табл. 2.2); γ_c — коэффициент условий работы.

Применяя для соединения листов косые стыковые швы, тем самым увеличиваем длину шва, и при углах наклона швов < 67° получаем соединение, не уступающее по прочности основному ме-

таллу, такие стыковые швы можно не рассчитывать (см. рис. 8.1. 6).


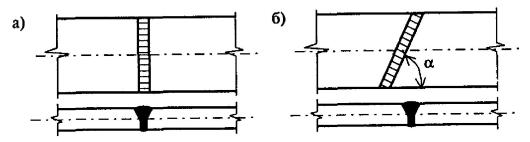


Рис. 8.1. Стыковые сварные соединения: а) прямой стыковой шов; б) косой стыковой шов, α = 45-60°

Расчет угловых швов

- Угловые сварные швы рассчитывают по двум сечениям: по металлу шва (сечение 1) и
- по металлу границы сплавления (сечение 2):

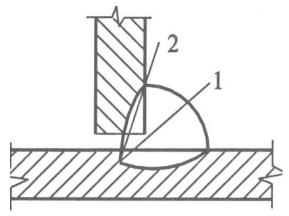

Расчет угловых швов

- а) расчет по металлу шва:
- б) расчет по границе сплавления:

$$\frac{N}{\beta_f k_f l_{\omega}} \leq \frac{R_{\omega f} \gamma_{\omega f} \gamma_c}{\gamma_n}$$

$$\frac{N}{\beta_z k_f l_{\omega}} \leq \frac{R_{\omega z} \gamma_{\omega z} \gamma_c}{\gamma_n}$$

- где, $\gamma_{\omega f}$ $\gamma_{\omega z}$ коэффициенты условий работы шва, равные 1 во всех случаях, кроме конструкций, возводимых в районах Севера;
- l_{ω} расчетная длина шва, принимаемая меньше его полной длины на 10мм, $l_{\omega} = l 10$ мм;
- $R_{\omega f}$ расчетное сопротивление углового шва, при расчете по металлу шва, принимается по таб.56 СНиП II-23-81*;
- $R_{\omega z}$ расчетное сопротивление углового шва при расчете границе сплавления, определяется по формуле $R_{\omega z}=0.45R_{uv}$.
- k_f высота катета шва, минимальные катеты швов назначаются по таб. 38*СНиП II-23-81*.

Конструктивные требования, предъявляемые к сварным швам

- Для предупреждения возможности хрупкого разрушения необходимо:
- a) предпочитать стали спокойных плавок, марку стали и материалы для сварки выбирать строго в зависимости от условий работы конструкции;
- б) стремиться к снижению концентраций напряжений, сварочных напряжений и деформаций;
- в) избегать сварки при низких температурах.

Конструктивные требования, предъявляемые к сварным швам

- Для уменьшения концентрации напряжений необходимо
- а) избегать пересечений швов и скоплений их в одном месте;
- б) принимать число и размеры сварных швов минимально необходимыми;
- в) предпочитать угловым швам стыковые (с подваркой корня);
- г) избегать резких геометрических концентраторов напряжений (острых и прямых входящих углов, надрезов, щелей, резких изменений сечений и т. п.);
- д) переходы от одной толщины (ширины) к другой устраивать плавными;

M

Соединения на болтах и заклепках

- Достоинства болтовых соединений:
- их использование значительно проще, так как не требуется сварочное оборудование.
- недостатки болтовых соединений:
- a) сравнению со сварными соединениями более металлоемки;
- б) отверстия для болтов ослабляют сечения соединяемых элементов

Типы болтов

Грубой точности (класс точности Нормальной точности (класс точности B)

Повышенной точности (класс точности A)

Высокопрочны

■ Болты грубой и нормальной точности используются трех диаметров—16, 20, 24мм и двух классов прочности— 5.8 и 5.6 (первое число, умноженное на 100, определяет минимальное временное сопротивление, МПа; произведение чисел, умноженное на 10, равно пределу текучести, МПа).

Условные обозначения отверстий и болтов

Вид отверстия	Обозначение	Виды болтов	Обозначение
Круглое	-	Постоянные болты в заводских и монтажных соединениях	
Овальное	-	Временные болты в монтажных соединениях	-
		Высокопрочные болты	4

- Основной вид работы болтовых (заклепочных) соединений — работа на сдвиг
- Разрушение соединения может быть от:
- 1) перерезывания болтов по плоскости среза
- 2) смятия поверхностей отверстий сопрягаемых

элементов

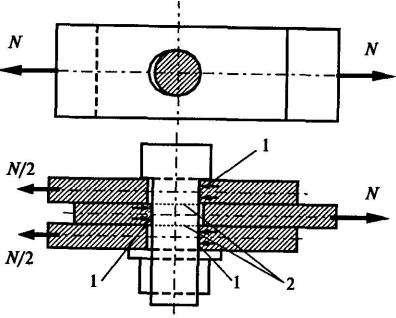


Рис. 8.10. Работа болтового соединения на сдвиг: 1 смятие листов; 2 плоскости среза болта

 Расчетное усилие, воспринимаемое одним болтом, определяют по формулам

> на срез $N_b = R_{bs} \gamma_b A n_s$; на смятие $N_b = R_{bp} \gamma_b d \Sigma t$; на растяжение $N_b = R_{br} A_{bn}$.

 R_{bs} , R_{bp} , R_{bt} — расчетные сопротивления болтовых соединений (см. табл. 58*,59* СНиП II-23-81*);

d — наружный диаметр стержня болта;

 $A = \pi d^2/4$ — расчетная площадь сечения стержня болта;

 A_{bn} — площадь сечения болта нетто (см. табл. 62* СНиП II-23-81*);

 $\sum t$ — наименьшая суммарная толщина элементов, сминаемых в одном направлении;

 n_s — число расчетных срезов одного болта;

 γ_{δ} — коэффициент условий работы соединения, который следует принимать по табл. 8.3.

Таблица 8.3 Коэффициенты условий работы болтовых соединений (табл. 35* СНиП II-23-81*)

Характеристика соединения	Коэффициент условий работы соединения _{7b}	
1. Многоболтовое в расчетах на срез и смятие при болтах: класса точности А класса точности В и С, высокопрочных с нерегулируемым натяжением	1,0	
2. Одноболтовое и многоболтовое в расчете на смятие при а = 1,5d и b = 2d в элементах конструкций из стали с пределом текучести, МПа: до 285 св. 285 до 380	0,8 0,75	

Обозначения, принятые в таблице:

a — расстояние вдоль усилия от края элемента до центра ближайшего отверстия; b — то же между центрами отверстий;

d — диаметр отверстия для болта. *Примечание*: Коэффициенты, установленные в поз. 1 и 2, следует учитывать одновременно.

Количество n болтов в соединении при действии продольной силы N следует определять по формуле

$$n \ge \frac{N}{\gamma_c N_{min}},\tag{8.10}$$

где N_{min} — меньшее из значений расчетного усилия для одного болта, взятое из условий прочности на срез или смятие (на растяжение для растянутых болтов).

Расстояние между центрами болтов в любом направлении:

- минимальное 2.5d (для соединяемых элементов из стали с пределом текучести свыше $380 \text{ M}\Pi a 3d$);
 - максимальное 8d или 12t.

Расстояние от центра болта до края элемента:

- минимальное вдоль усилия 2d;
- минимальное поперек усилия, при обрезанных кромках листов 1,5d, прокатных кромках 1,2d;
 - максимальное 4*d* или 8*t*.

