

Дата:	4.10.2018г.	Место обнаружения	Участок сборки. Конвейер №3-№4, кран-балка инв.№ 3399	Ответственный	Сайманов С.Н энергетик РС СЦТОуРО	Количество дней без дефектов	
-------	-------------	-------------------	---	---------------	-----------------------------------	------------------------------	--

<p>Фото и описание проблемы</p> <p>Простой оборудования 25 минут по причине поломки</p> <p>К чему приводит:</p> <p>Организации продленной смены производственного персонала для выполнения сменного задания.</p> <p>Увеличению затрат на ремонт оборудования и устранения брака по кузову автобуса.</p>	<p>Параметры</p> <p>Кран-балка г/п 5 тн. Предназначена для перестановки кузова с конвейера №3 на конвейер №4.</p> <p>Нет передвижения кран-балки по подкрановым путям.</p> <p>Предварительная причина – обрыв провода токосъёмника</p>	<p>Планировка</p> <p>Конвейер №3 <input type="checkbox"/></p> <p>Конвейер №4 <input type="checkbox"/></p>	<p>Динамика</p> <p>Кол-во раз с начала года</p> <p>4.10.2018г.</p>
--	---	--	---

<p><u>ПОЧЕМУ проблема возникла?</u></p> <p>Почему нет хода кран-балки?</p> <p>- нет напряжения на катушке главного магнитного пускателя</p> <p>Почему нет напряжения?</p> <p>-Обрыв провода токосъёмника</p> <p><u>Эксперимент:</u></p> <p>Произвели соединение провода токосъёмника</p> <p><u>Результат:</u></p> <p>Ход кран-балки возобновился</p>	<p><u>ПОЧЕМУ проблема смогла пройти?</u></p> <p>-В процессе эксплуатации произошёл обрыв медных жил провода в месте соединения с токосъёмником в следствии некачественного технического обслуживания (только визуальный контроль) по причине отсутствия ремонтной площадки.</p>
---	--

Коренная причина
Обрыв провода

--

Коренная причина
Отсутствие качественного ТО провода токосъёмника

Временные меры			Постоянные меры			Распространение		
Наименование	Ответственный	Срок	Наименование	Ответственный	Срок	Наименование	Ответственный	Срок
Соединение провода	Сайманов С.Н.	4.10. 18г	Производить осмотр проводов токосъёмников в обеденные перерывы с вышки	Сайманов С.Н.	4.10. 18г	Внести аналогичные изменения на все кран-балки	Сайманов С.Н.	4.10. 18г
			Включить в стандарт технического обслуживания	Сайманов С.Н.	4.10. 18г			