

Быстрое решение проблемы

Наименование проблемы (тема проекта): Открытие шиберного затвора стальной плавки при постановке плавки на сталевоз АПК-2

Описание проблемы:

При постановке плавки на сталевоз №2 АПК-2 произошло открытие шиберного затвора типа «книжка», что привело к самопроизвольному проходу металла через сталевыпускное отверстие канала шиберного затвора.


Цель проекта:

Исключить возможность открытия шиберного затвора при постановке плавки на сталевоз.

Текущее состояние:

В июле 2014г - 1 случай

Определение корневой причины

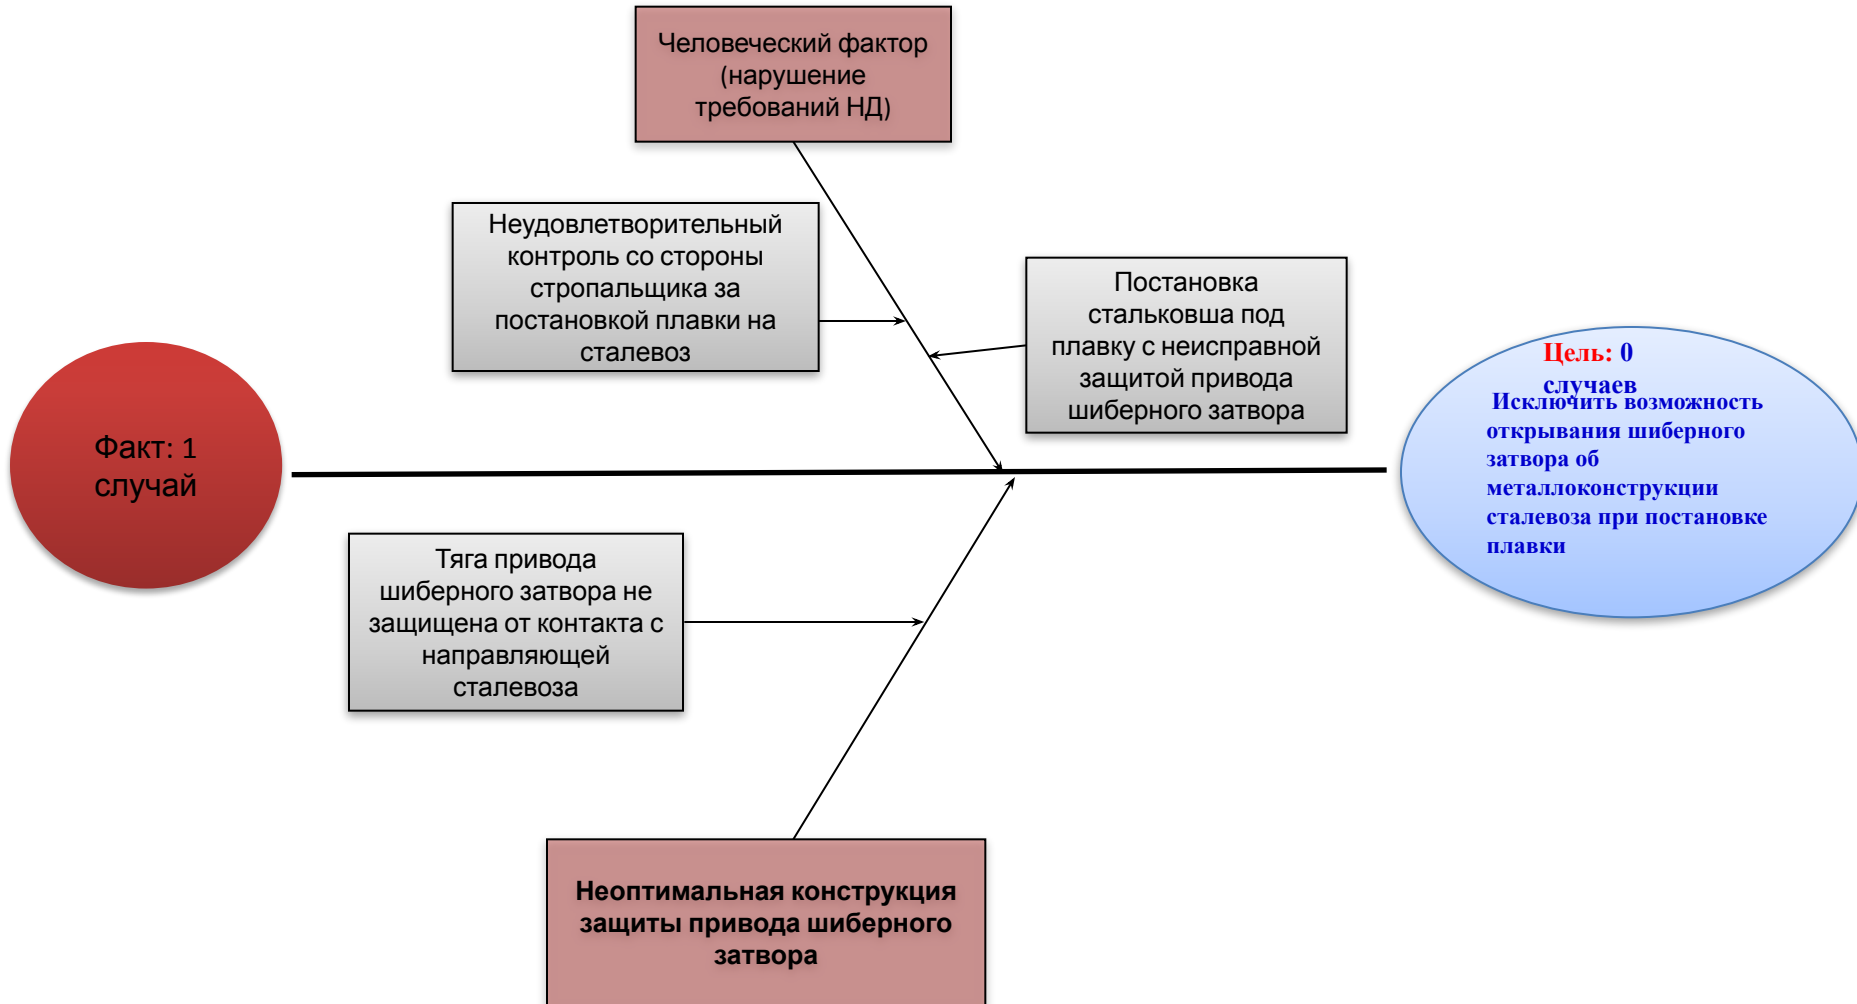

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ

№	Основная причина	Коренная причина	Мероприятия на коренную причину	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Цель (по мероприятию на коренную причину)	Отслеживание ситуации		
п/п								Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Неоптимальная конструкция защиты привода шиберного затвора	Тяга привода шиберного затвора не защищена от контакта с направляющей сталевоза	Внести изменение в чертеж защиты шиберного затвора для исключения открывания шиберного затвора типа «книжка».	КЦ-1, ЦРСО	Сентябрь 2014г	Выполнено	0			
			Перевод парка сталеразливочных ковшей на шиберные затворы «Везувиус»		Декабрь 2014					
	Человеческий фактор (нарушение требований НД)	<p>Неудовлетворительный контроль со стороны стропальщика за постановкой плавки на сталевоз</p> <p>Постановка стальковша под плавку с неисправной защитой привода шиберного затвора</p>	Провести внеочередную проверку знаний по ПИ-006-001-2013 для стропальщиков участков внепечной обработки стали и непрерывной разливки стали, и по ПТИ 006-044-070-2013 для ковшевых участка подготовки ковшей	КЦ-1	Август 2014	Выполнено	0			