


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «СТАНКИН»

**Технологии автоматизированного и безлюдного** механообрабатывающего производства

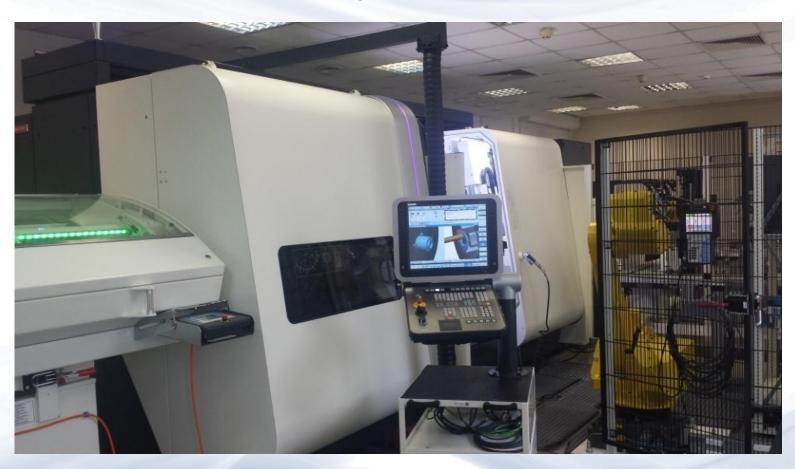


#### Гибкий производственный модуль на базе станка CTX beta 1250 TC 4A






### Рабочая зона токарно-фрезерного CTX 1250 Beta

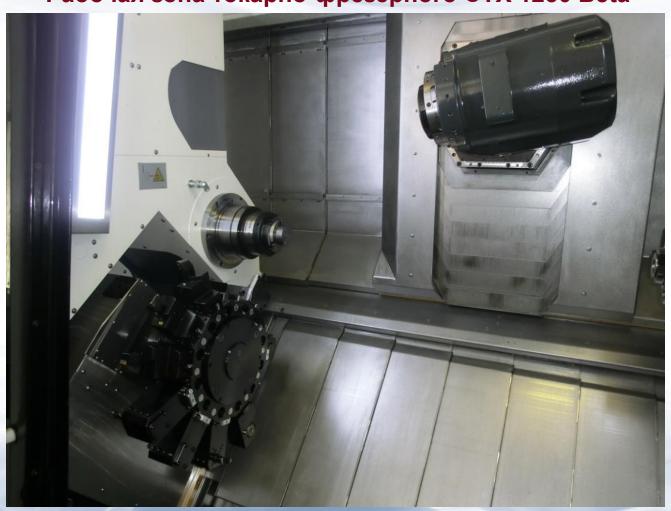



#### Основных элементы стойки Siemens 840D



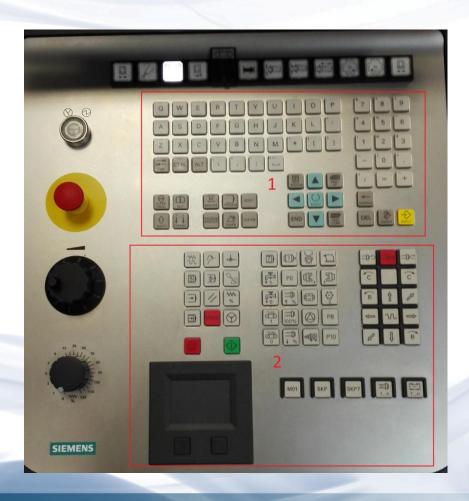




#### Рабочий интерфейс стойки ЧПУ Siemens 840D





### Окно настройки каналов станка

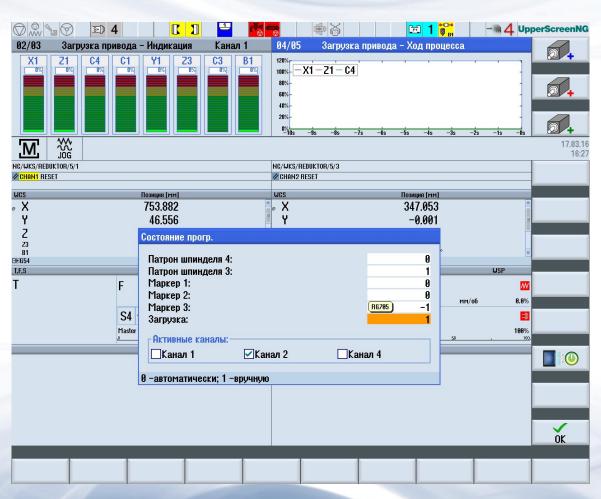



#### Параметры состояние системы

Шпиндель 4	Состояние	Шпиндель 3
RG704=0	Шпиндель свободен	RG703=0
RG704=1	Заготовка в шпинделе	RG703=1
RG704=2	Готовая деталь в шпинделе	RG703=2
RG704=102	Первая обработка закончена, готов к второй обработке	RG703=102
RG704=103	Вторая обработка закончена, готов к третьей обработке	RG703=103
RG704=1**	[**-1] обработка закончена, готов к [**] обработке	RG703=1**
RG704=99	Обработки будут пропущены	RG703=99




#### Менеджер управления программ






#### Параметры пруткоподатчика

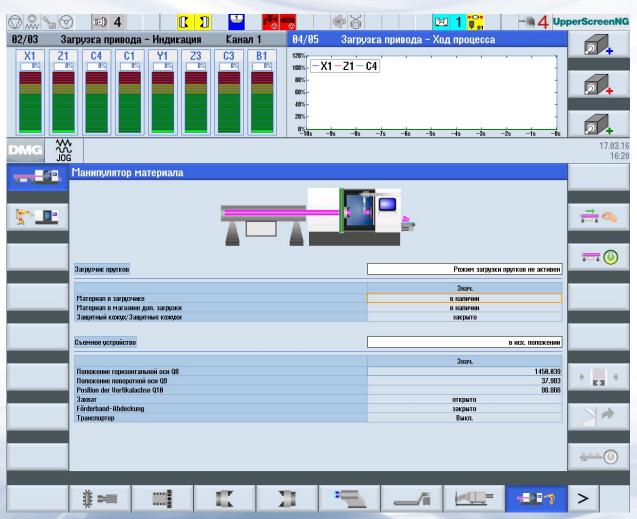



#### Параметры 6-и осевого робота

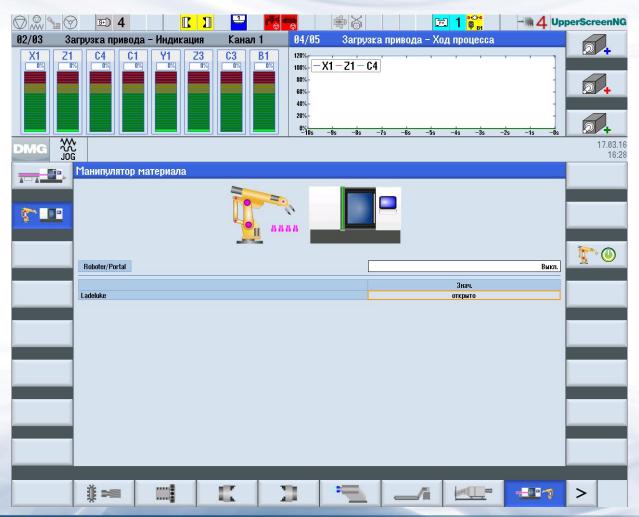




#### Список инструментов






### Разработка управляющих программ в системе ShopTurn 3G

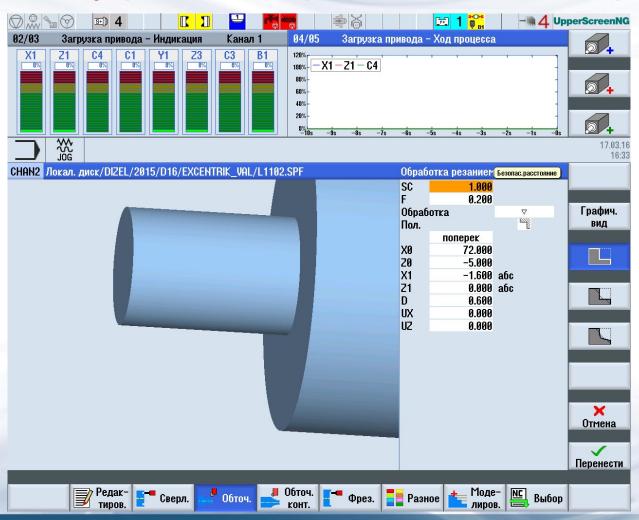



#### Разработка управляющих программ в системе ShopTurn 3G

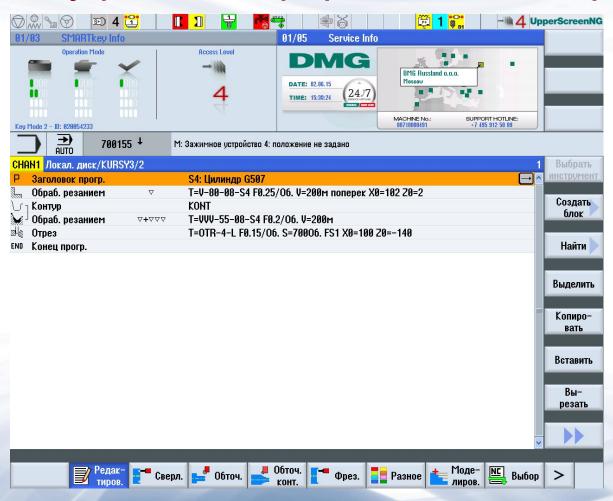




### Плоскости обработки в системе ShopTurn 3G


Торец Y (перемещение по осям X и Y, перемещение по оси Z с подачей врезания)
В-ось составляет 0°

Торец С (перемещение по осям X и C, перемещение по оси Z с подачей врезания) В-ось составляет 0°

#### Бок. пов. Ү


(перемещение по осям Y и Z, перемещение по оси X с подачей врезания) В-ось составляет 90°

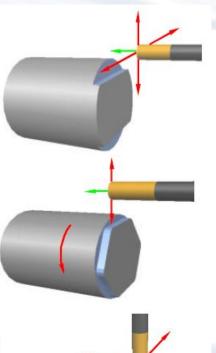

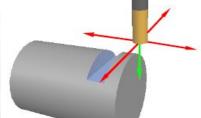


#### Бок. пов. С

(перемещение по осям Z и C, перемещение по оси X с подачей врезания) В-ось составляет 90°

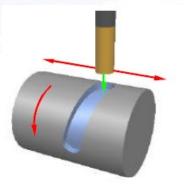


Торец В (перемещение по осям X и Y, перемещение по оси Z с подачей врезания) В-ось наклонена.

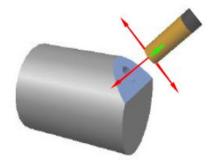



#### Программирование 2-х канальной обработки

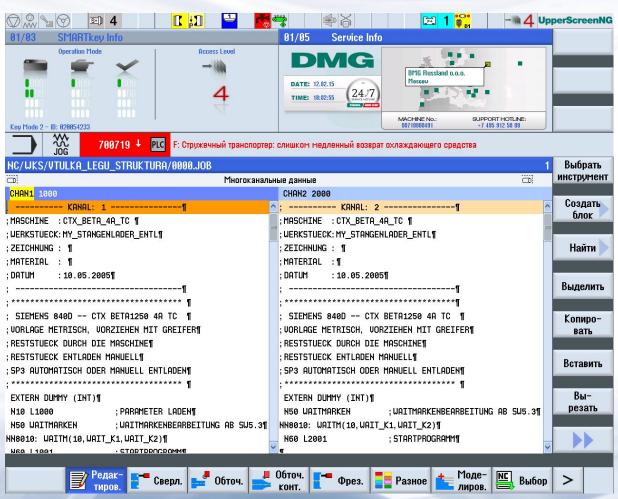


### Таблица с номерами подпрограмм

Канал 1		Канал 2
1000.MPF	Основная программа	2000.MPF
L1000.SPF	Загрузка параметров	
L1001.SPF	Программа начального запуска	L2001.SPF
L1001.SPF – L11**.SPF	Программы обработки	L2001.SPF – L21**.SPF
L1058.SPF	Выгрузка	L2058.SPF
L1039.SPF	Передача заготовки	L2039.SPF
L1045.SPF	Загрузка	L2045.SPF
	Dummy	




# печный мехнологий автоматизированного и безлюдного механообрабатывающего производства

#### Подпрограмма L1000

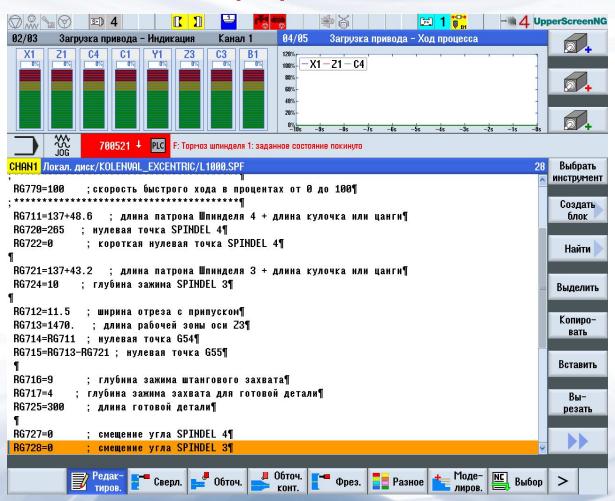

### Параметры 2-х канальной обработки

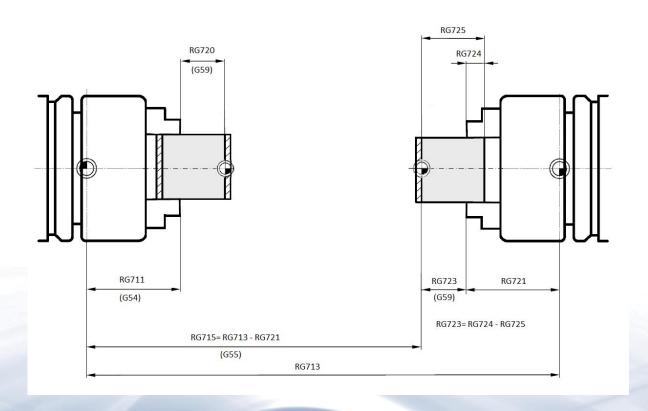




#### L параметры

L параметры	Настройка параметров управления	L параметры	Настройка параметров управления	
L701	С1-Ось вкл.	L729	Аппроксимация откл.	
L702	С1-Ось откл.	L730	Выбрать наезд на жёсткий упор.	
L703	С2-Ось вкл.	L731	Отключить наезд на жёсткий упор	
L704	С2-Ось откл.	L732	Контроль отреза	
L705	С3-Ось вкл.	L733	Наезд на заданную позицию с контролем наезда на жёсткий упор.	
L706	С3-Ось откл.	L758	Деталь зависимые исправления	
L707	С4-Ось вкл.	L765	Бар погрузчик	
L708	С4-Ось откл.	L768	Бар погрузчик	
L710	Подход к точке смены инструмента, только X и Z оси	L769	Бар погрузчик	
L711	Подход первого передвижного объекта к точке смены инструмента, X, Z и У оси	L770	процесс измерения	
L712	Подход 2го и 3го передвижного объекта к точке смены инструмента, X, Z и Z3 оси	L771	процесса измерения, корректировка инструмента	
L713	Подход 2го и 3го передвижного объекта к точке смены инструмента, X и Z оси	L772	процесс измерения, корректировка инструмента	
L717	Регулирование максимального хода (между 10% и 100%)	L781	Контроль поломки сверла на первом револьвере	
L725	Аппроксимация вкл.	L782	Контроль поломки сверла на втором	
L726	Синхронный ход шпинделей под углом. Шпиндель 4 с 3. вкл.		револьвере	



### Программирование 2-х канальной обработки в системе ShopTurn 3G

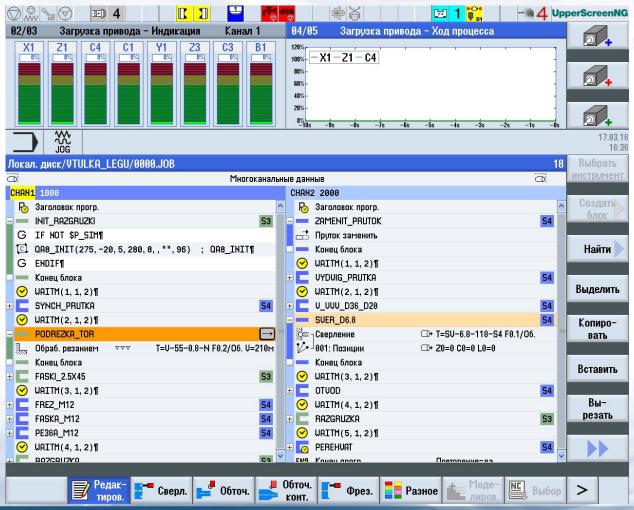



#### Моделирование обработки управляющих программ

