
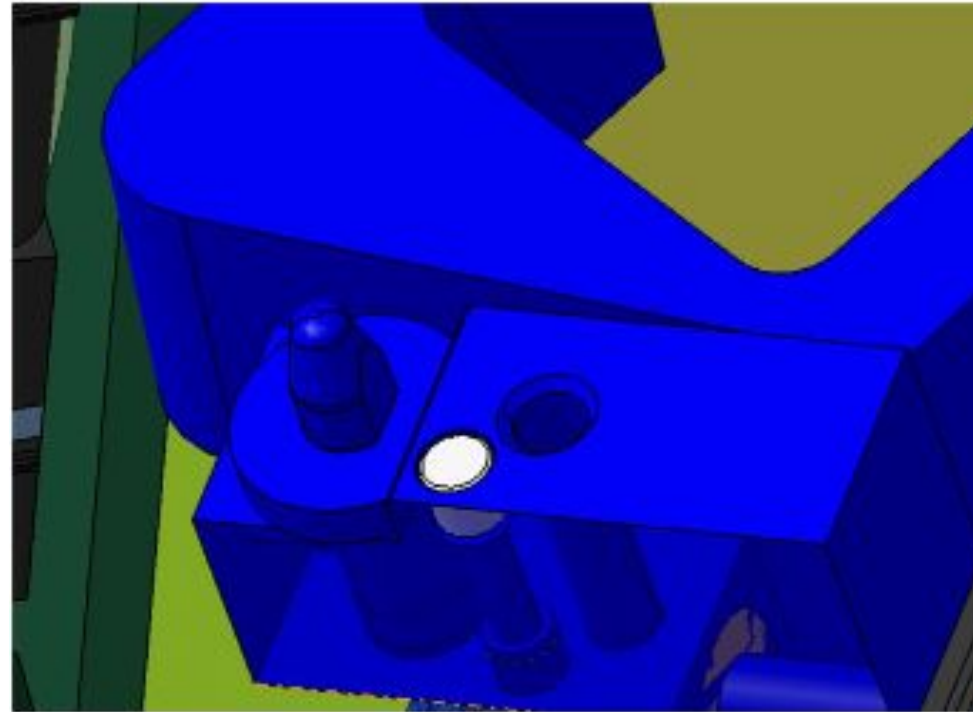



PGD 60

DIRECTION ASSEMBLY MEAN: Z UP VEHICLE

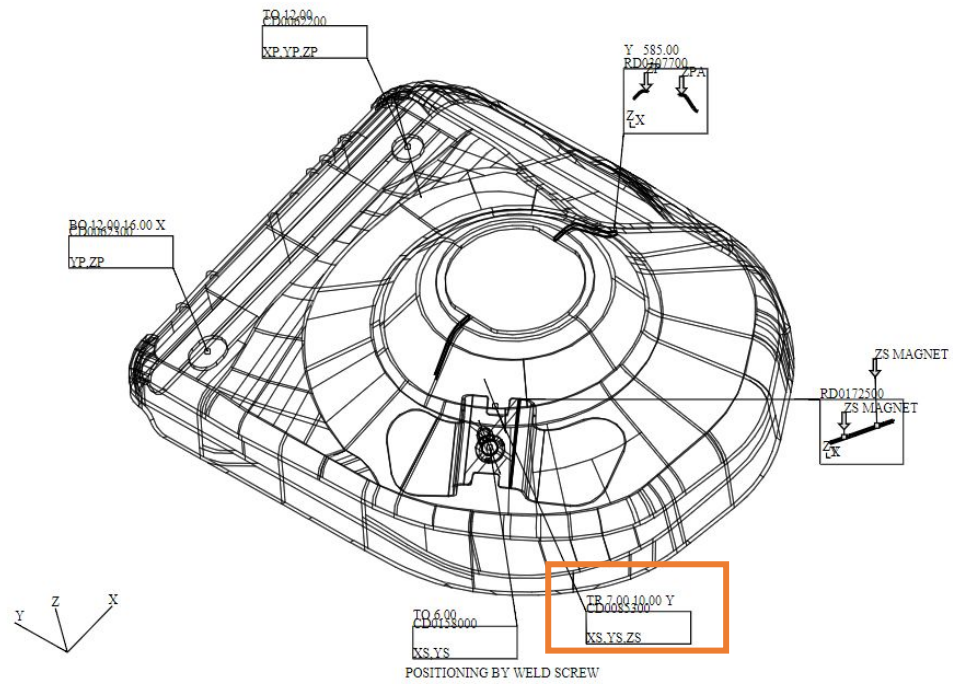



Пилот CD0085300 необходимо заменить на пилот 7.8 (усеченный) как на XJF

Пилот CD0085300 на XJF

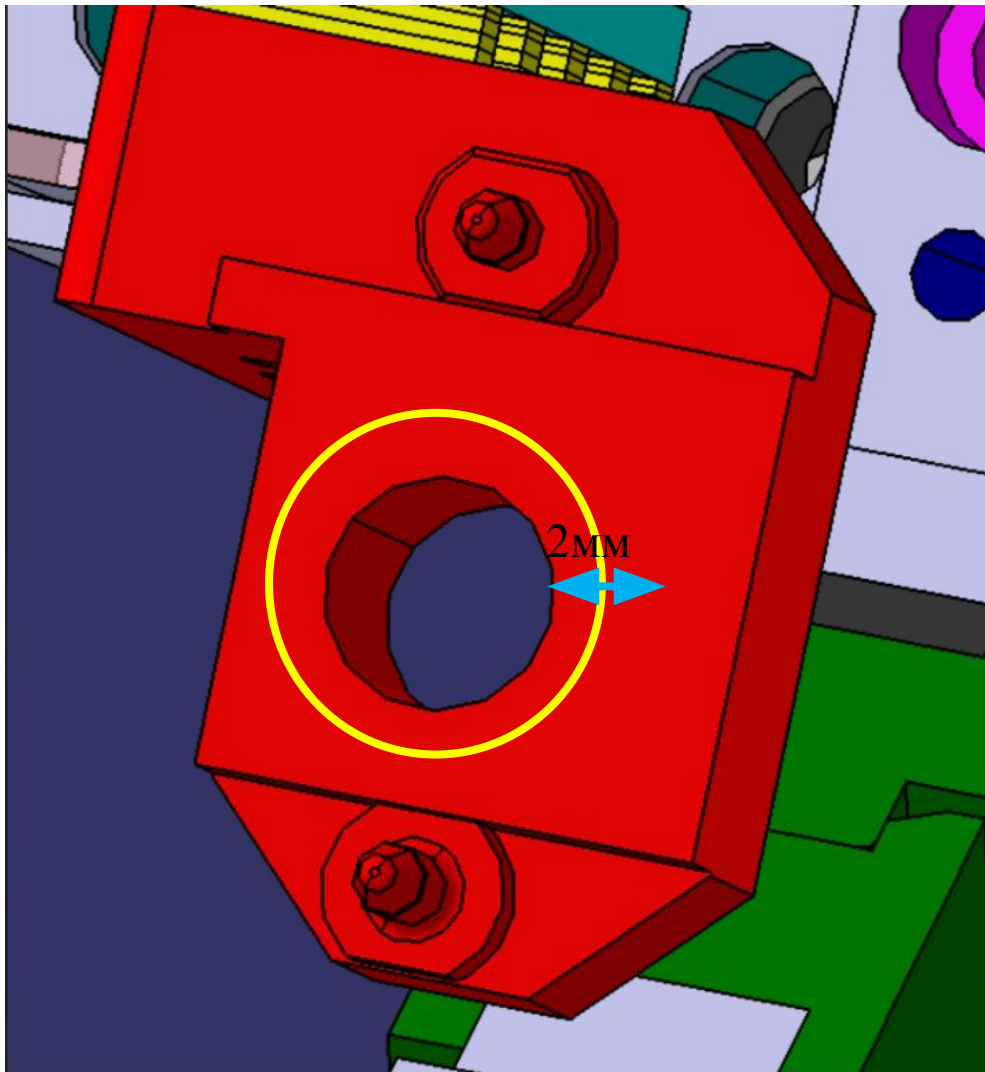

Необходимо расточить отверстие под шпильку массы на 2мм


DPD 180

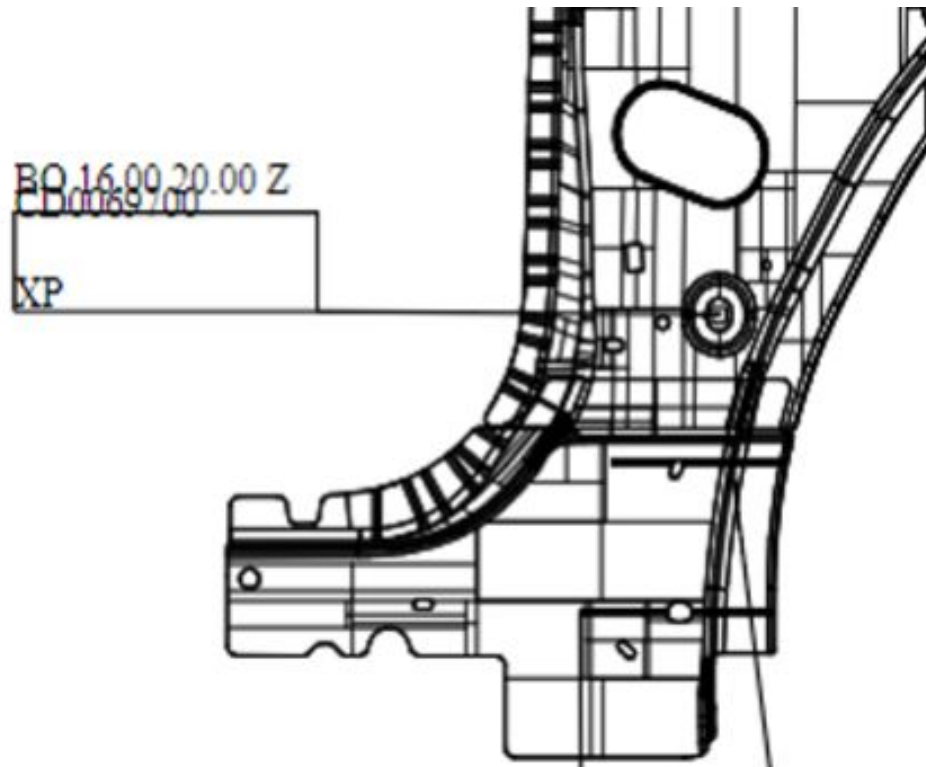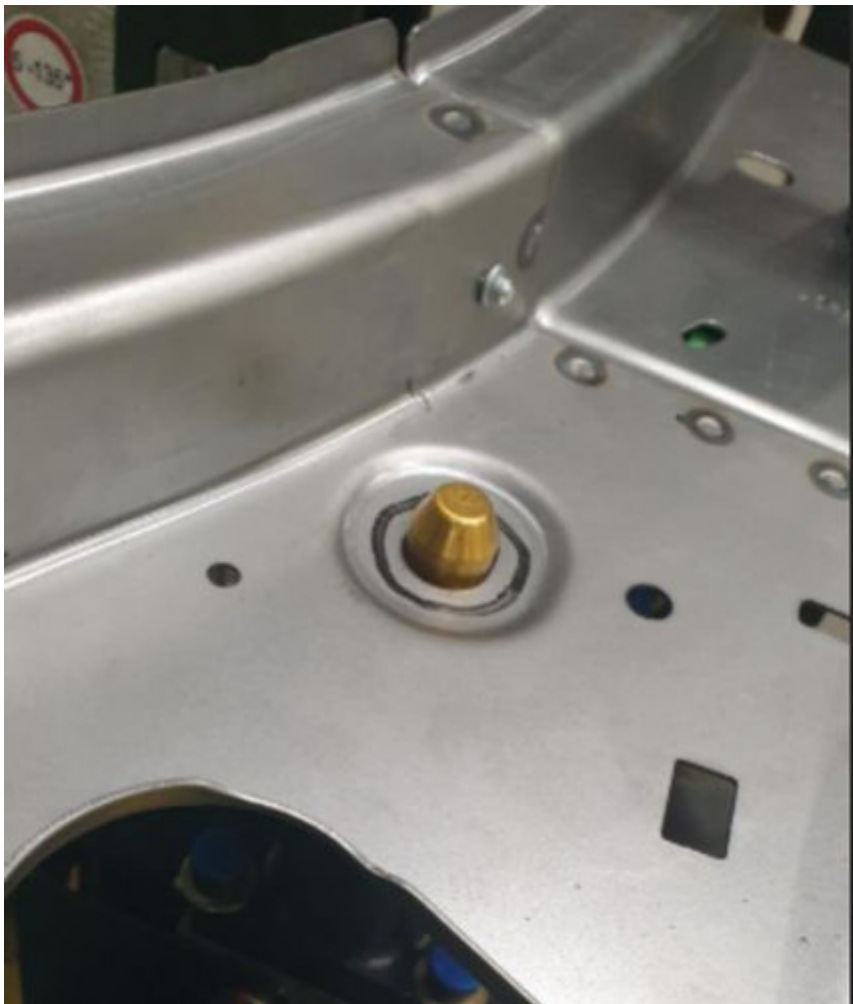


Пилот CD0069700 необходимо поднять на 3мм

LRG 080

XJO

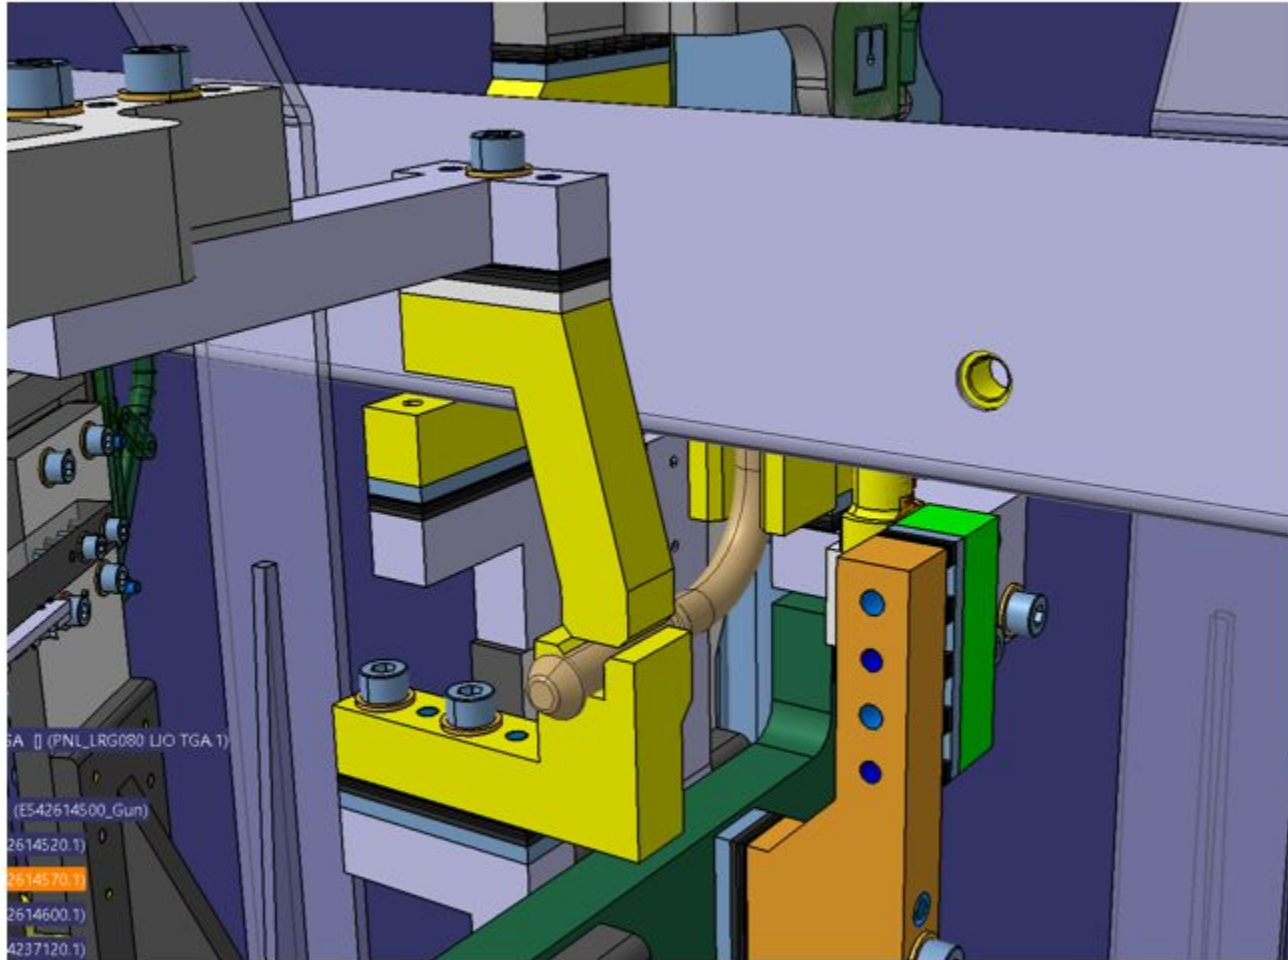


XJF

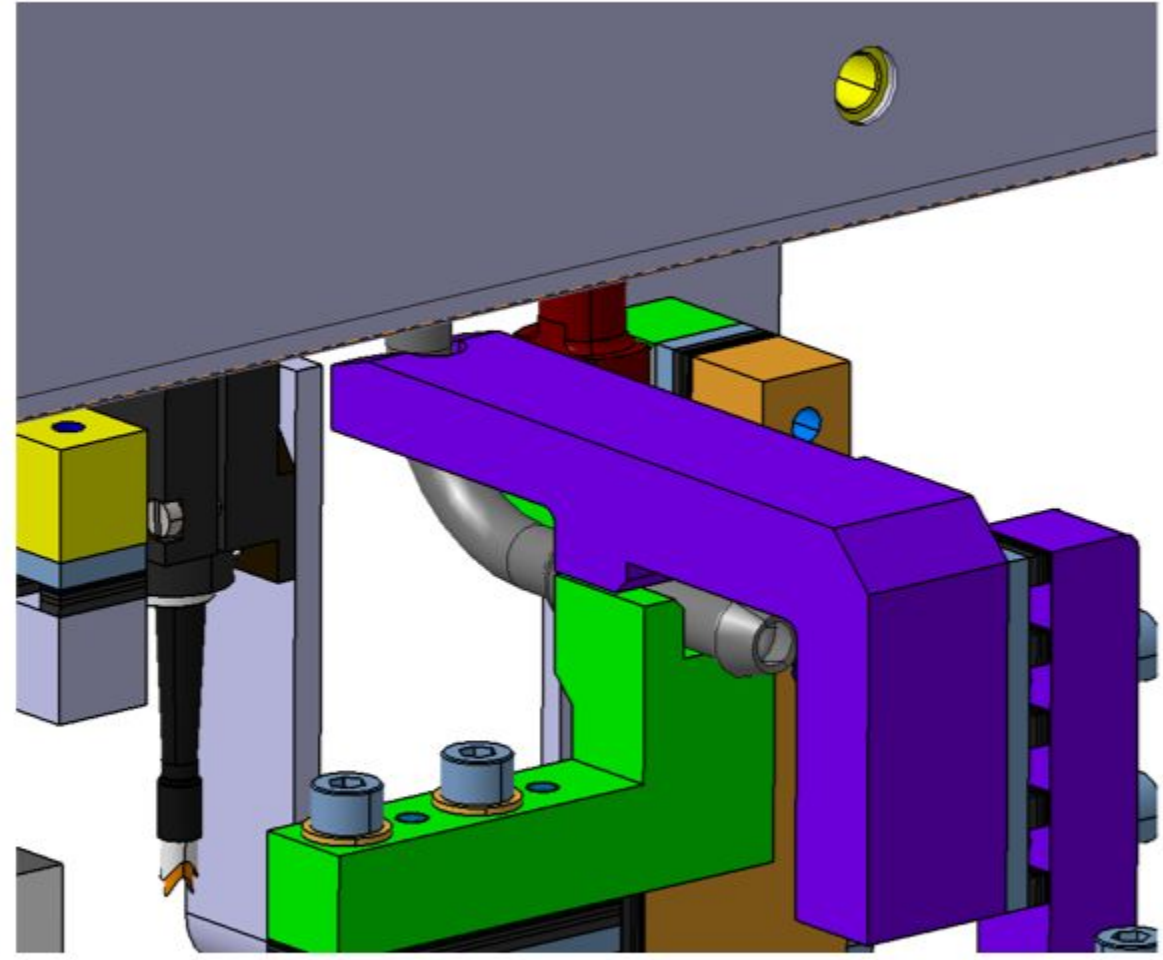

Необходима модификация прижима на посту LRG 080 как на XJF

DPD 180

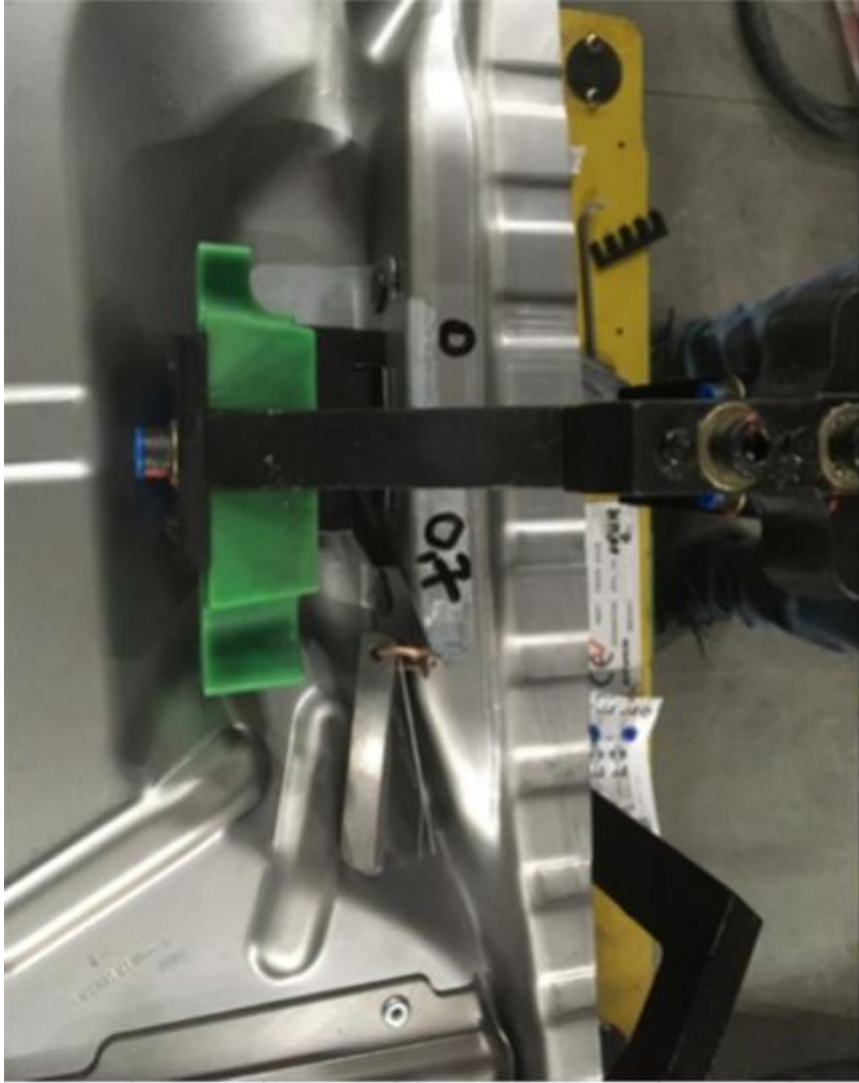

1 регулировка на 2 прижима.
Разброс 0,7мм
RD0328900, RD0328800


Z 705.00
RD0328900



BQ 6 20 14 20 X
RD0328800



Z 640.00
RD0328800

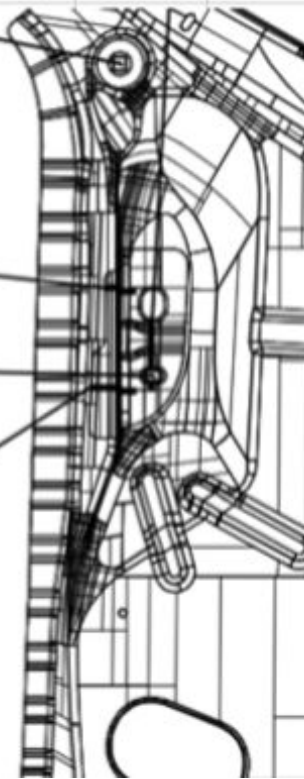

На посту 2 прижима на 1 настройке, 1 работает другой нет. Необходима модификация.

LRD 080





На посту 2 референса rd337200 ys1, s2 на 1 настройке, 1 работает другой нет. Необходима модификация.

TSD/TSG 060

K - 1


Problem: A clamp magnet is required, since the part is not fixed in the clamp. / Требуется магнит на прижим, т.к деталь выпадает из прижима.

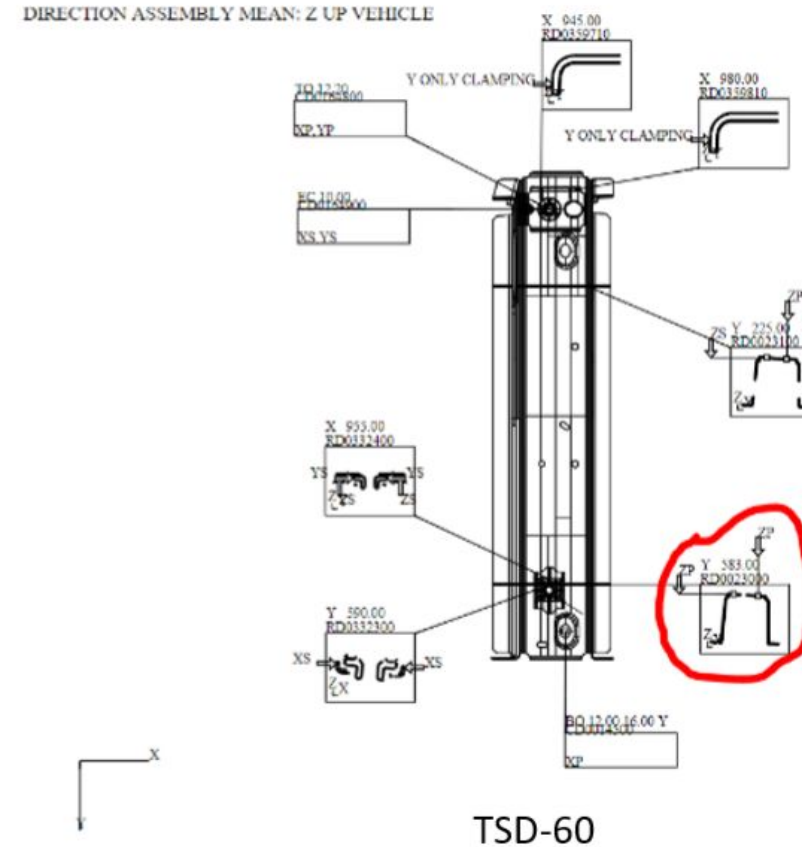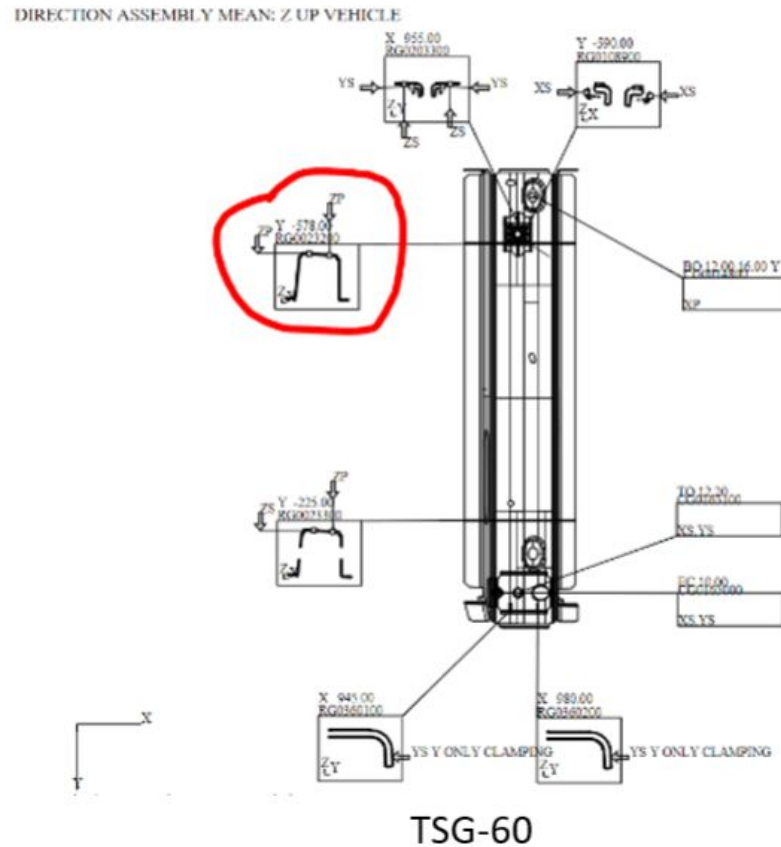

SCG/SCD 150


SCG-150

DIRECTION ASSEMBLY MEAN: Y INNER VEHICLE

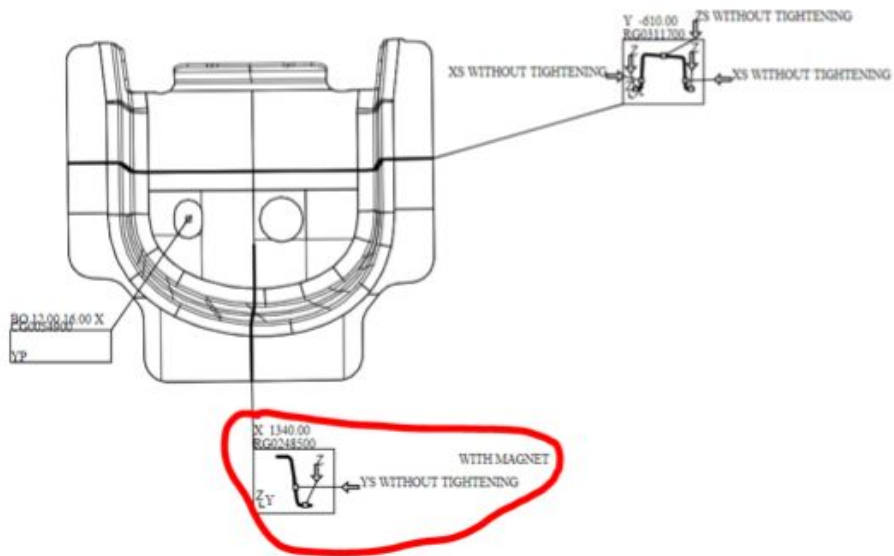


SCD-150

DIRECTION ASSEMBLY MEAN: Y INNER VEHICLE

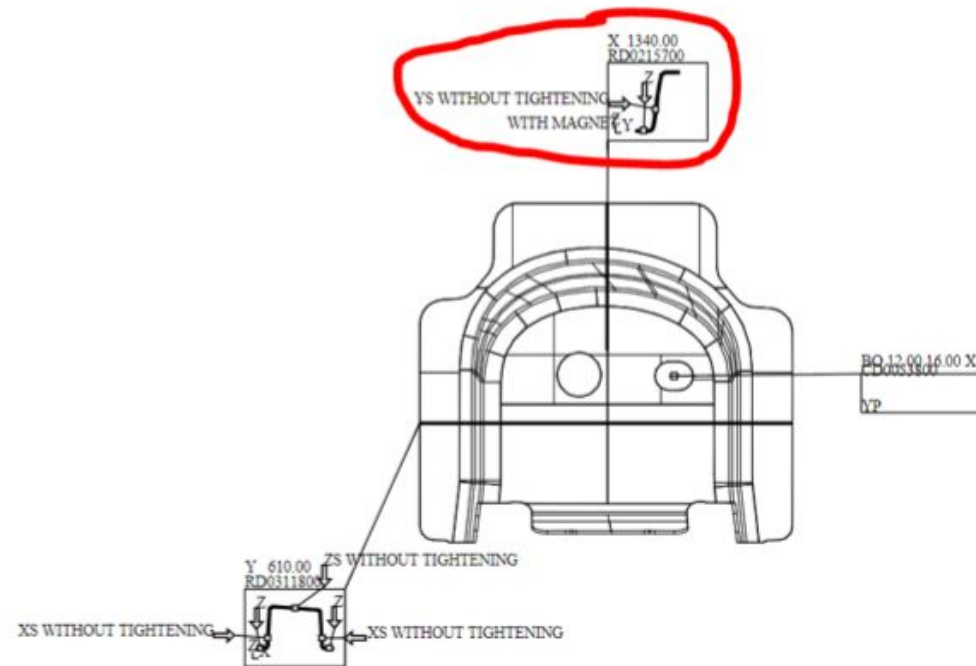


Отсутствуют магниты на референсах RG0248500 и RD0215700. Необходимо установить магниты


DPG/DPD 175

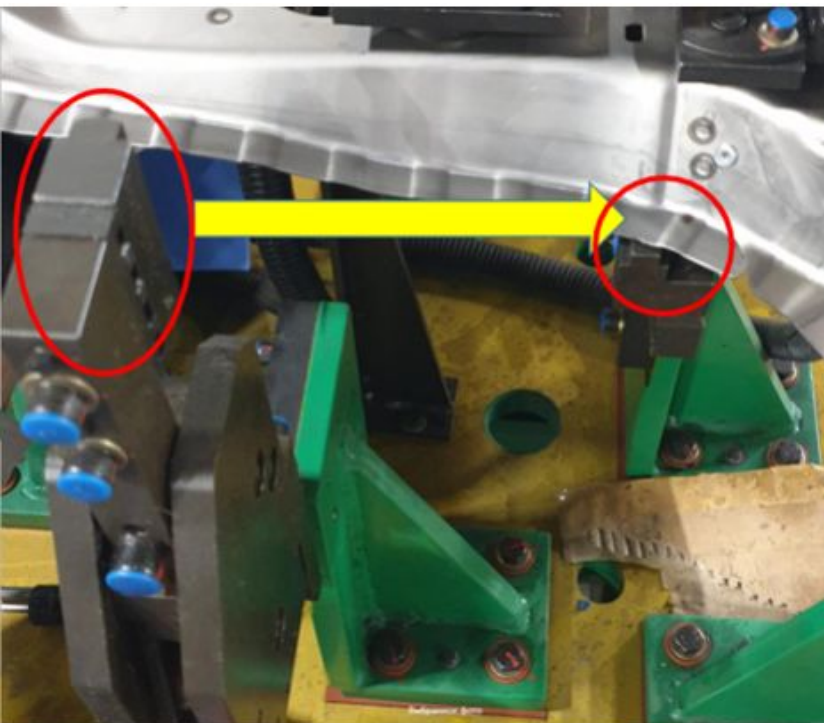

DPG 175

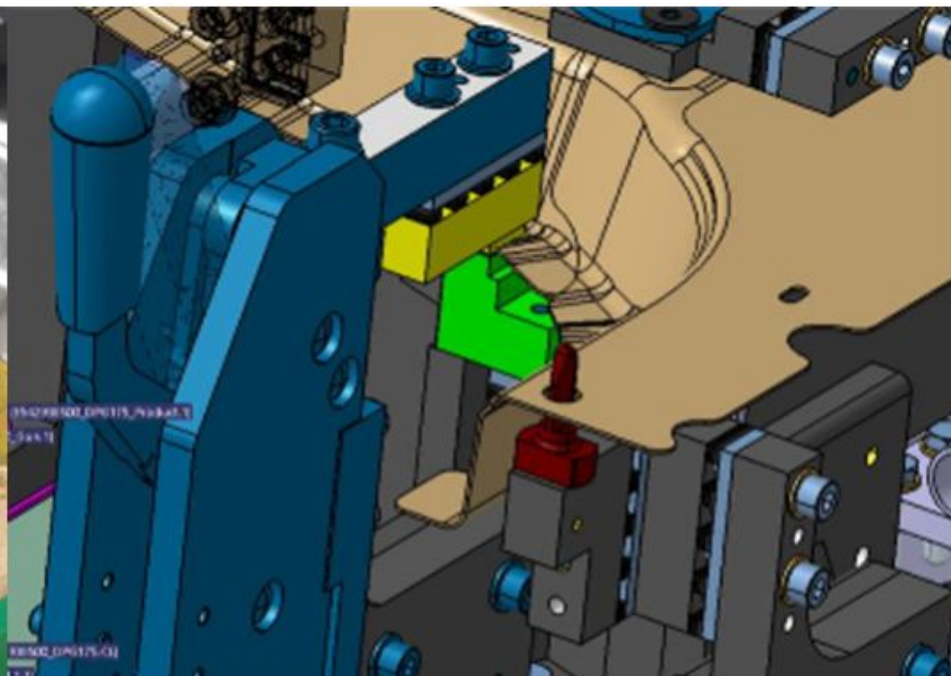


DPG/DPD 175 прижим должен приходиться на референс

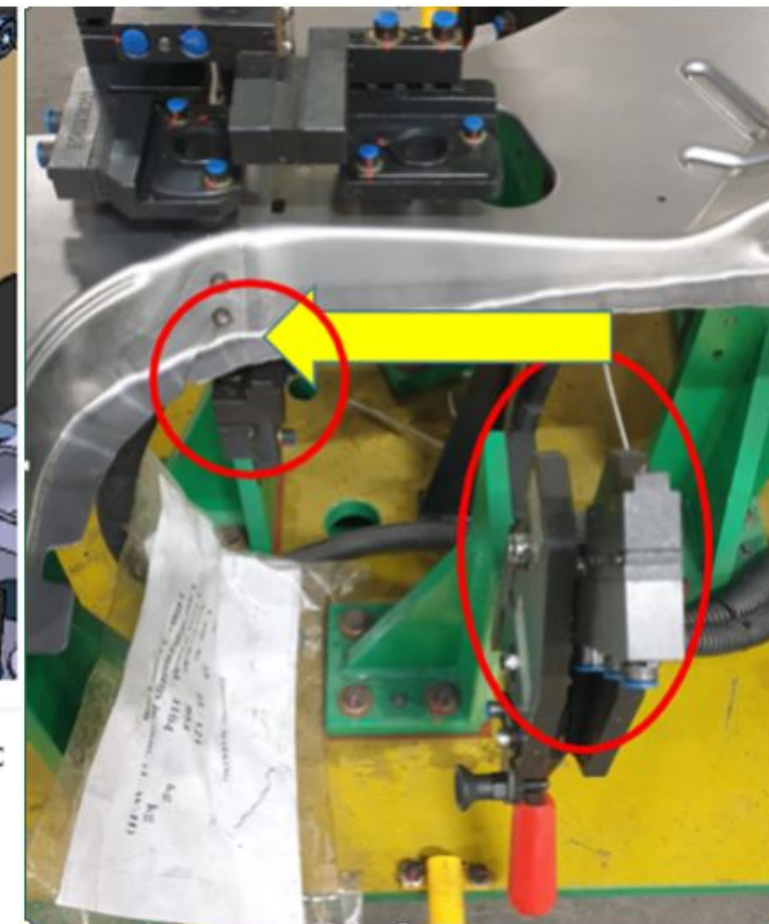

DPD 175

DPG/DPD 175 Прижимы должны приходиться на референс

DPG/DPD 175

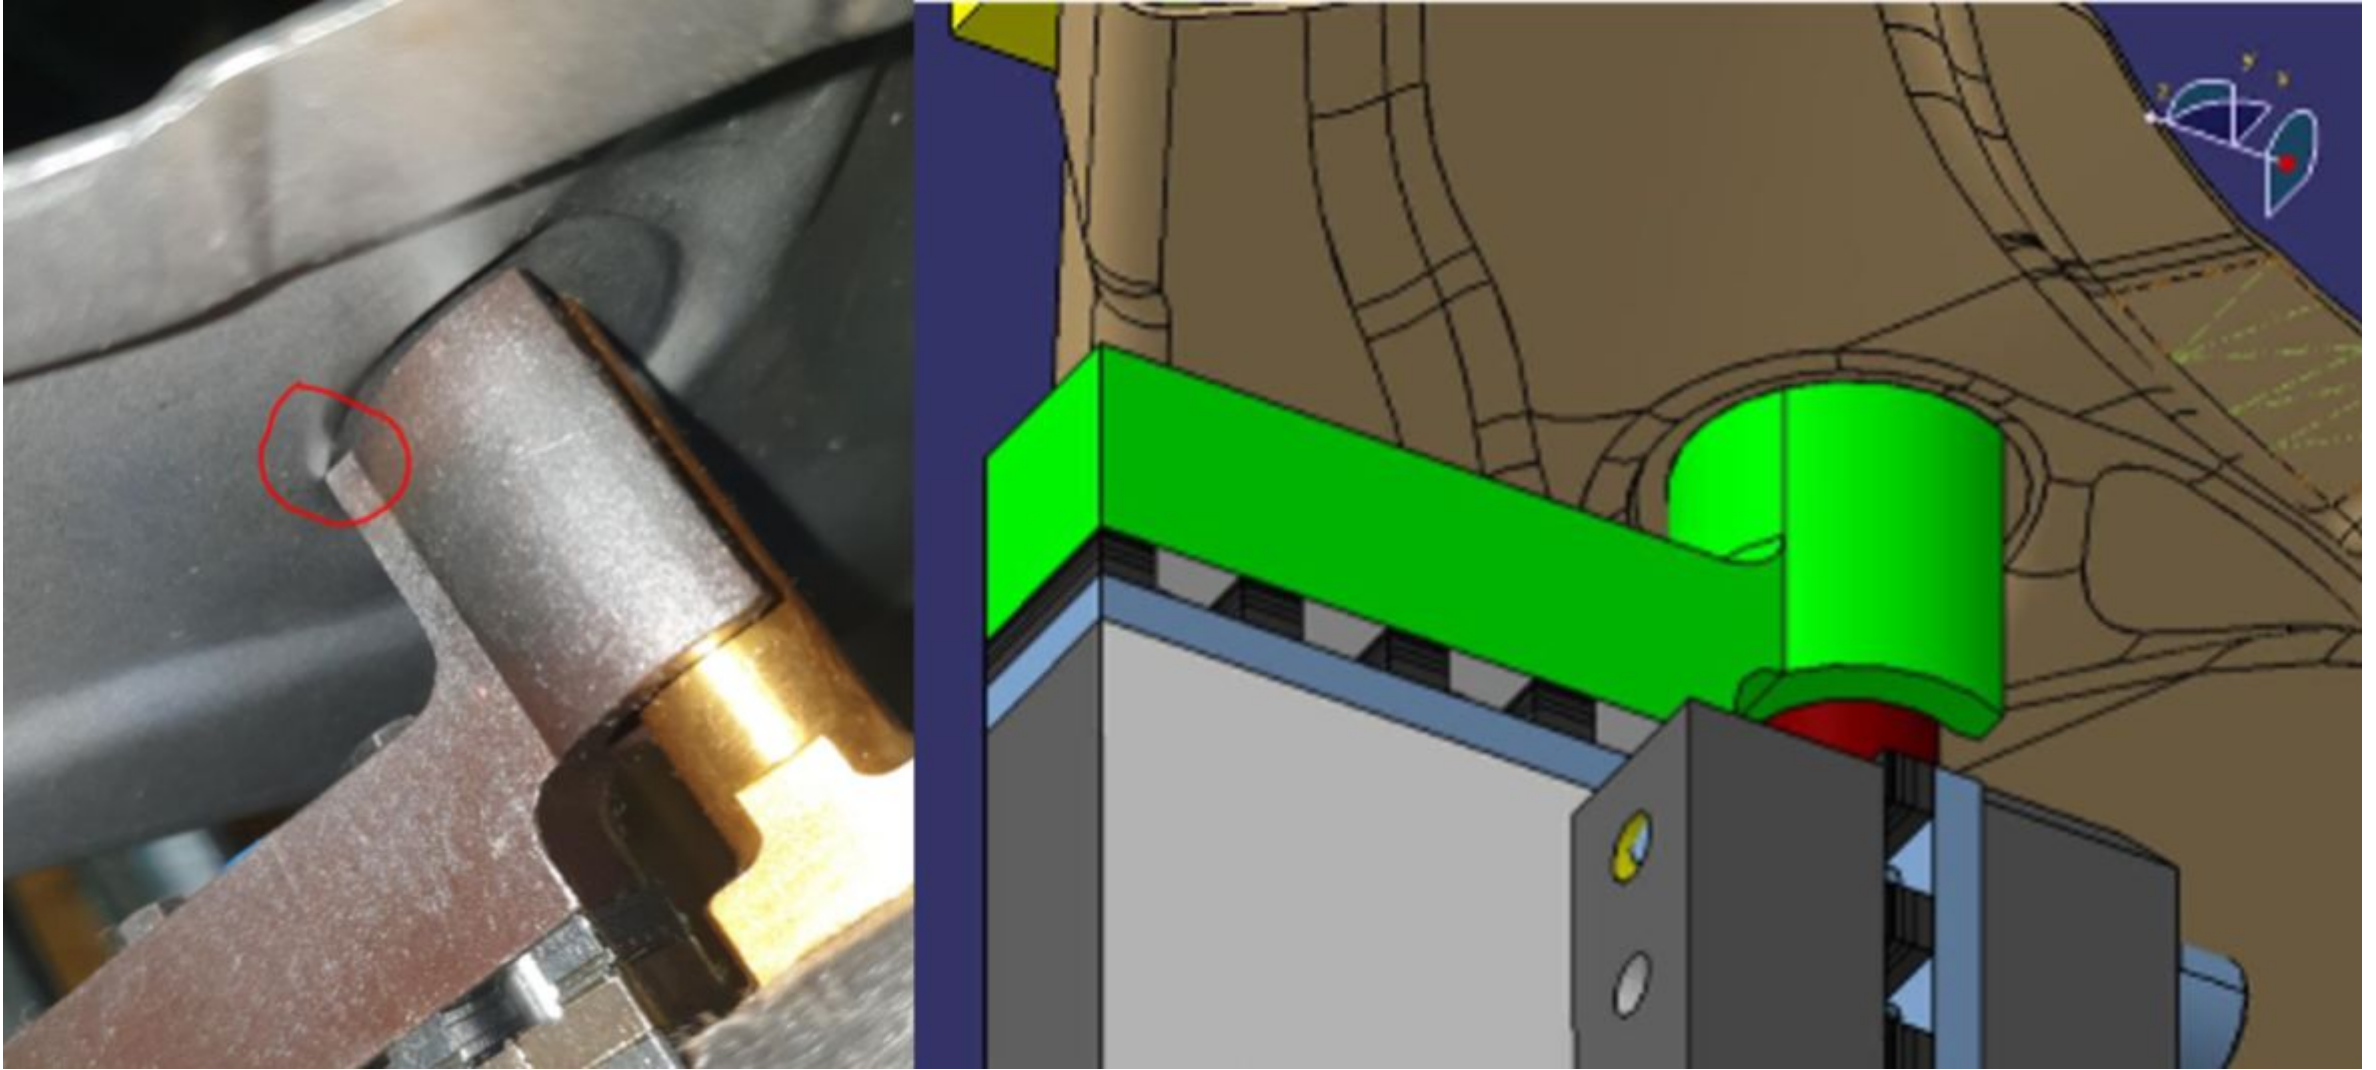

DPG/DPD 175 Проблема - Деталь своим радиусом лежит на кронштейне референса В 3Д контакта референса с радиусом детали нет