




1. Вставить SD карту или USB носитель, содержащий архив актуальной версии прошивки "update".

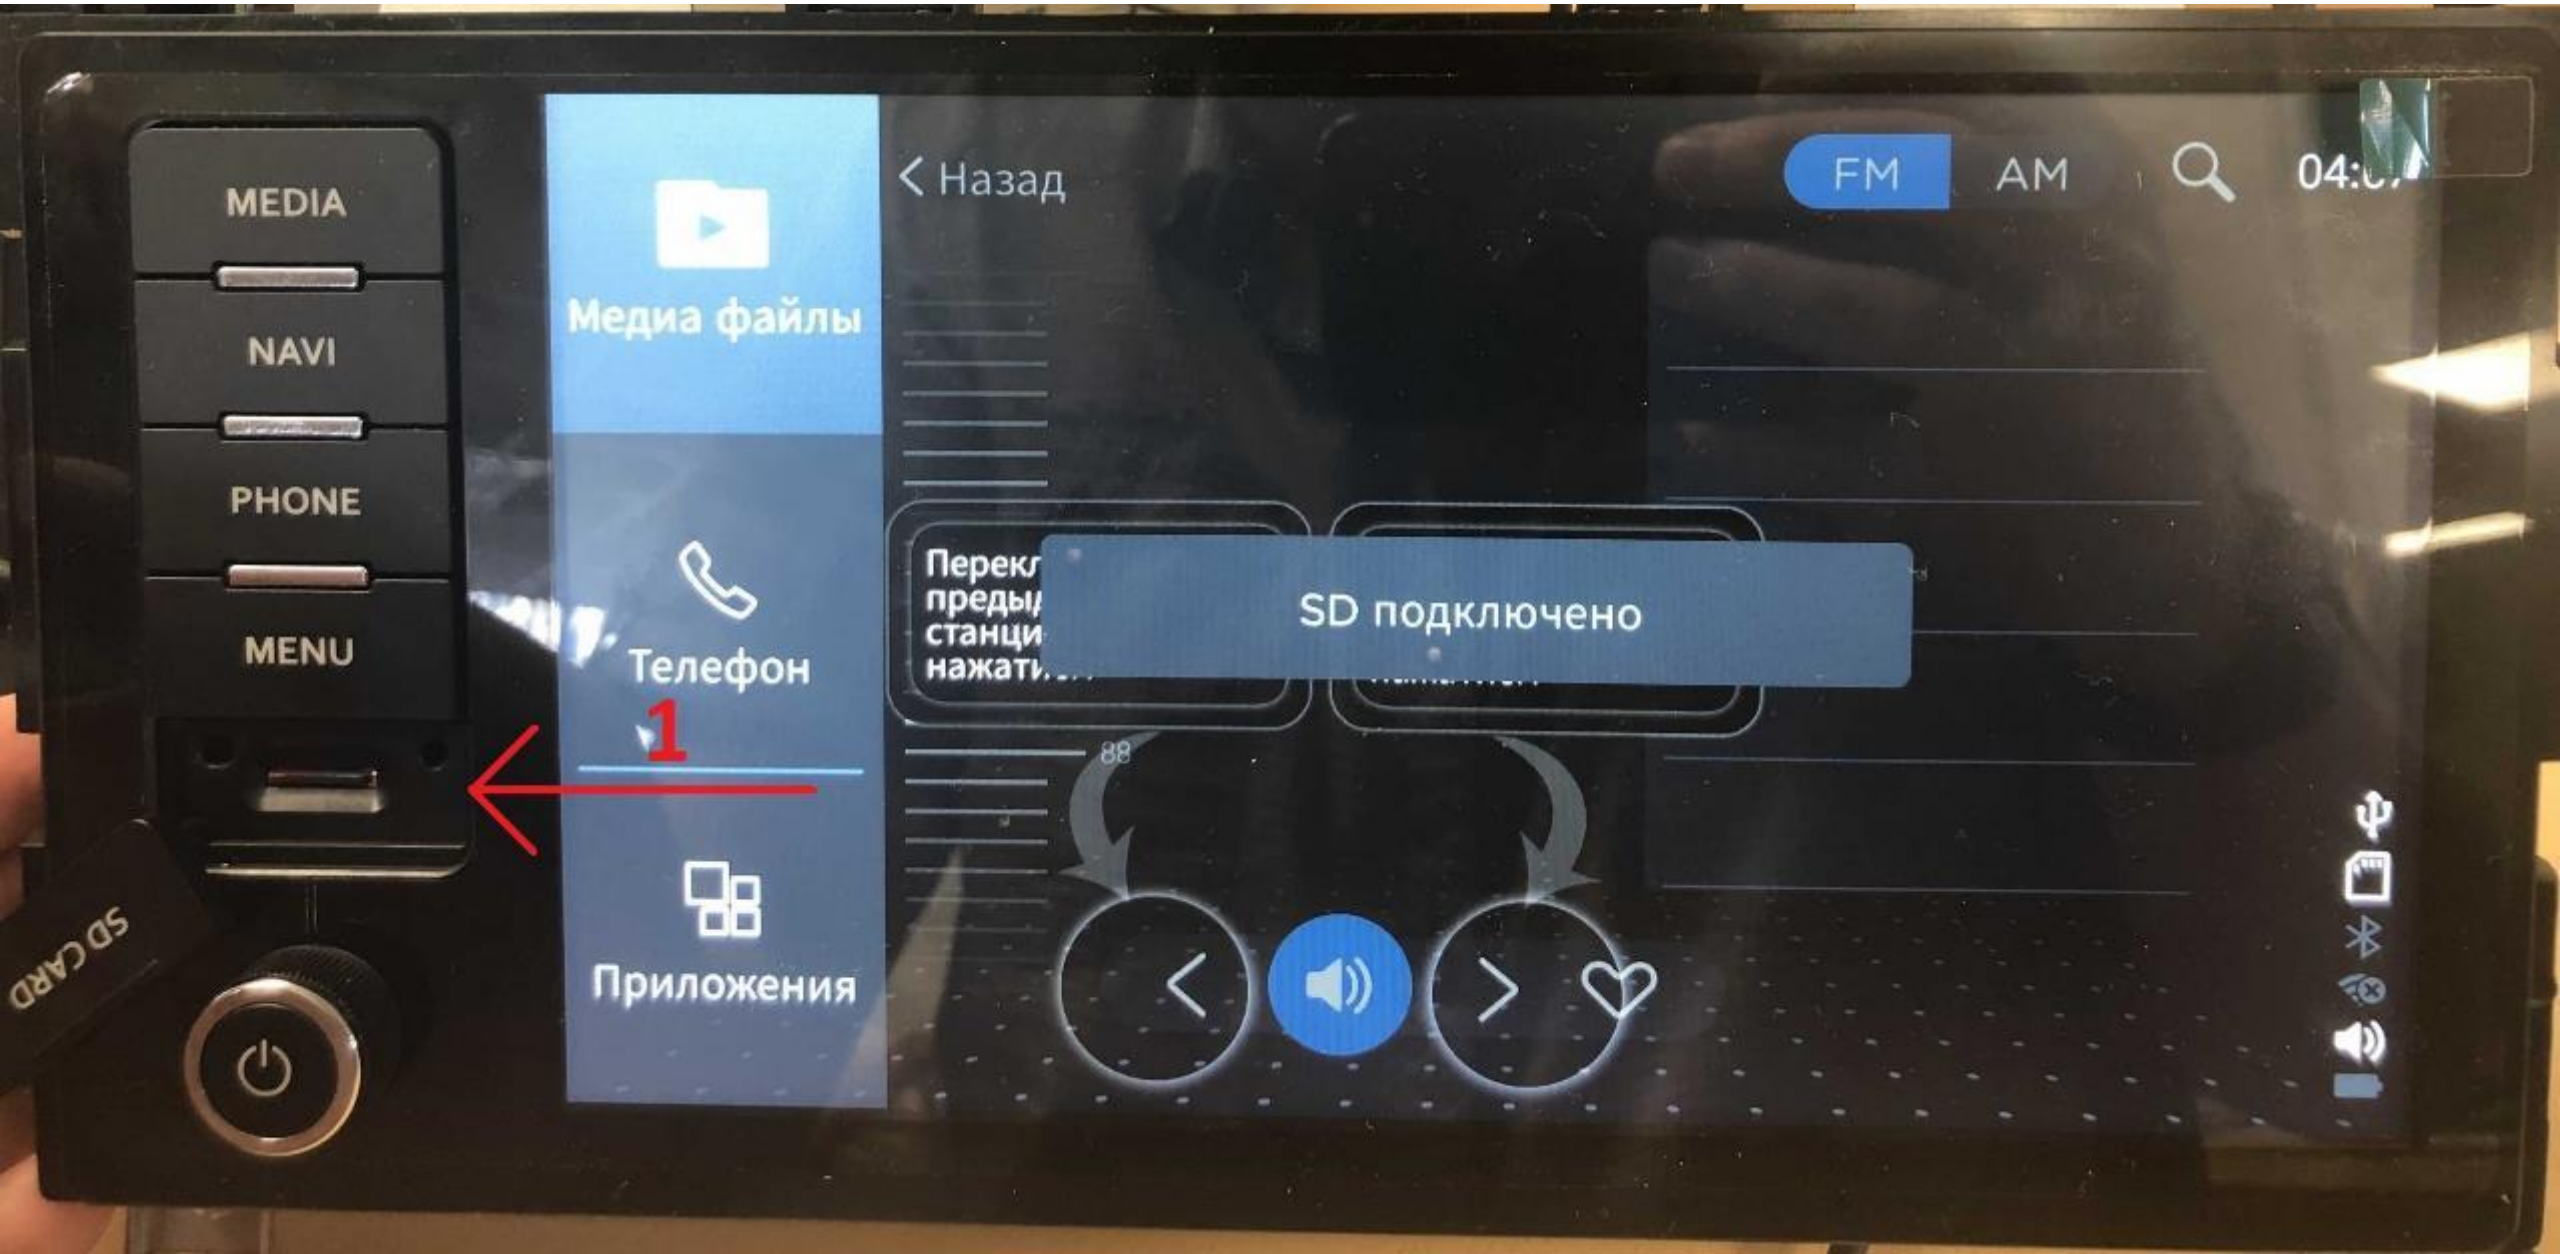


2. Перейти в меню «Приложения»
3. Перейти в приложение «Обновление системы»

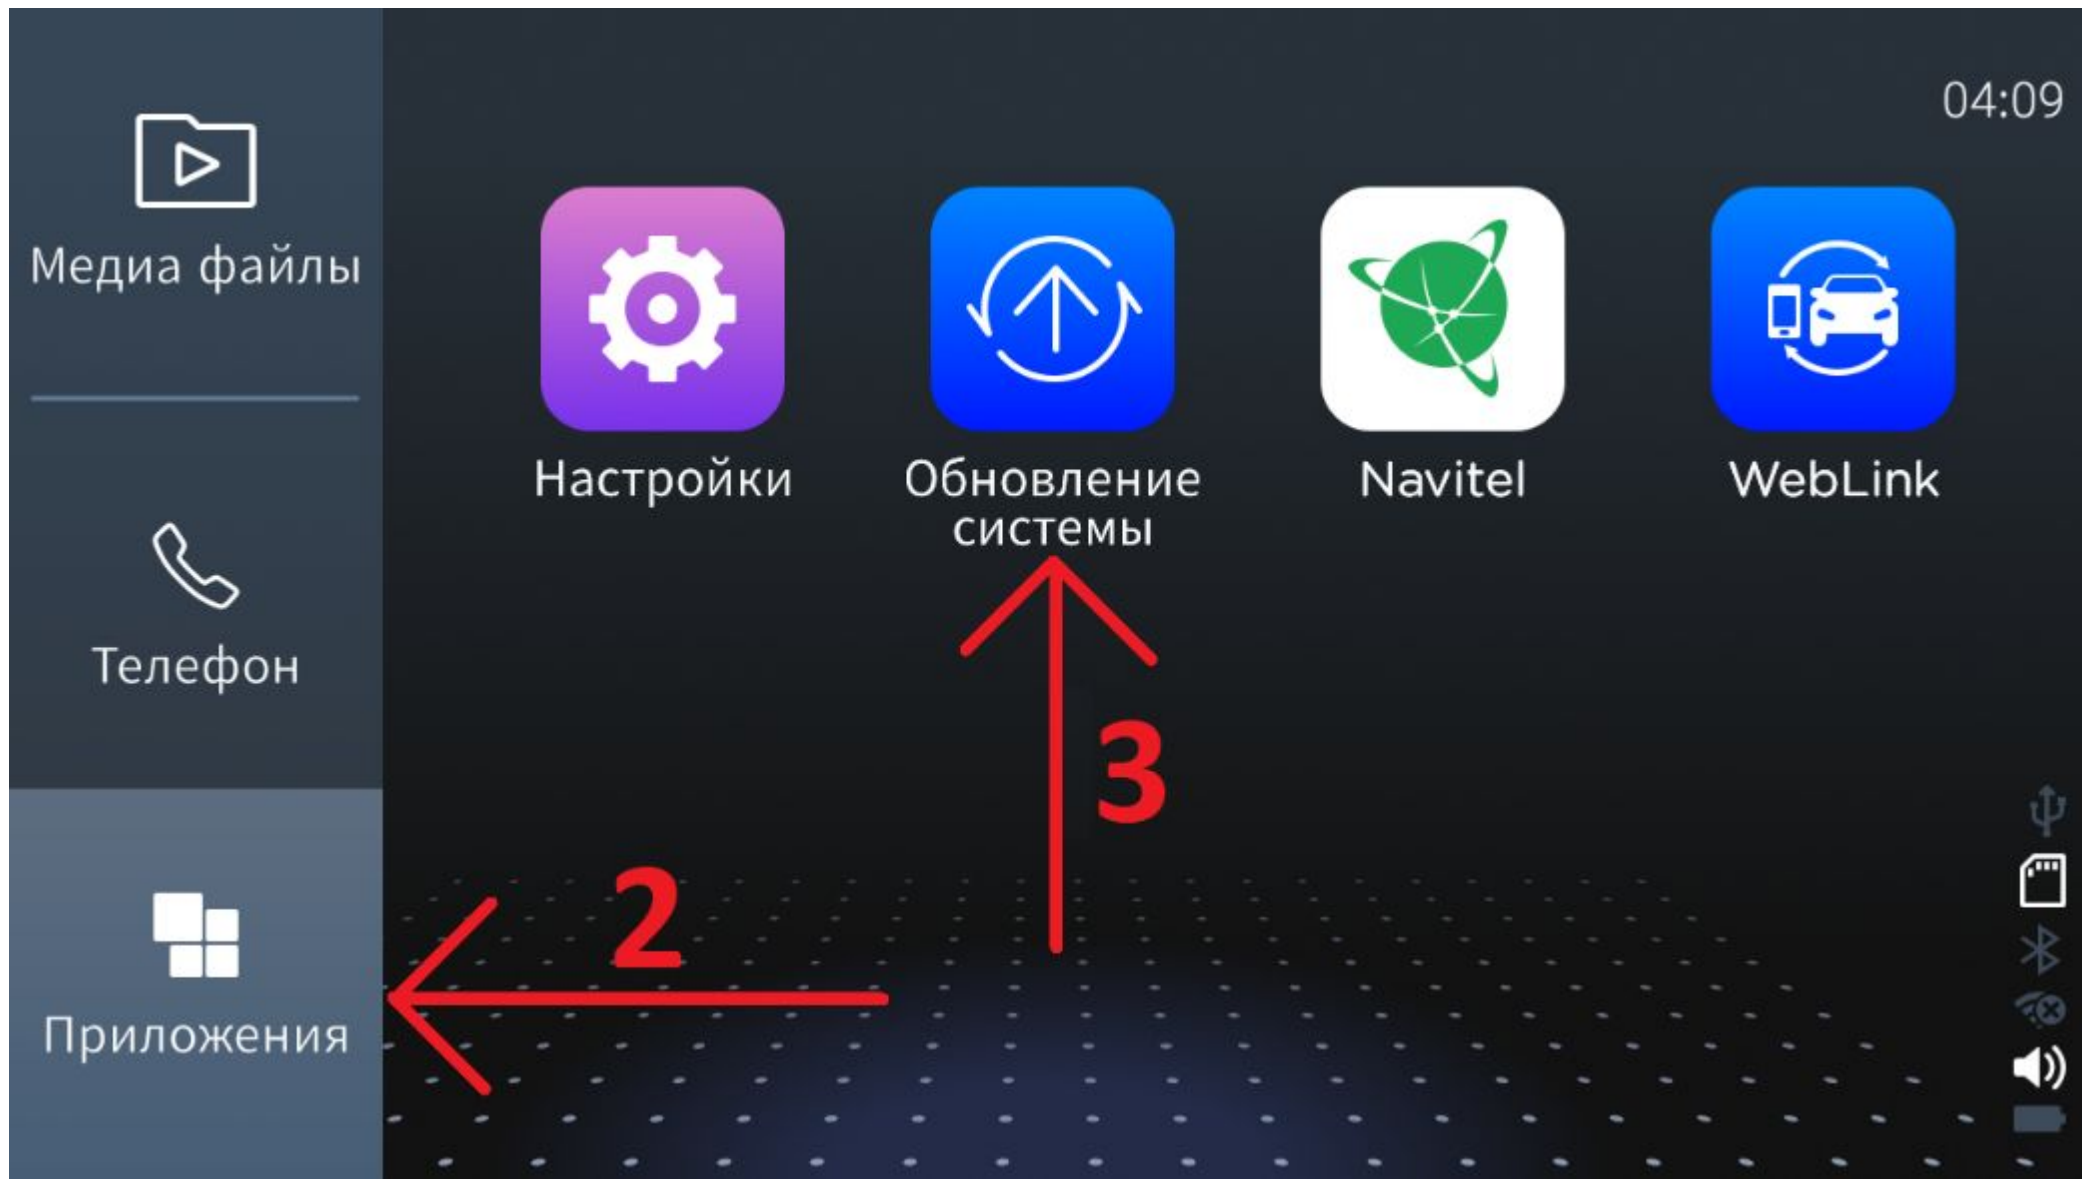


4. Запустить процесс распаковки архива путём нажатия кнопки «Обновить» и подтвердив действие нажатием на «ОК»,
дождаться распаковки архива и начать обновление прошивки нажатием на «ОК».

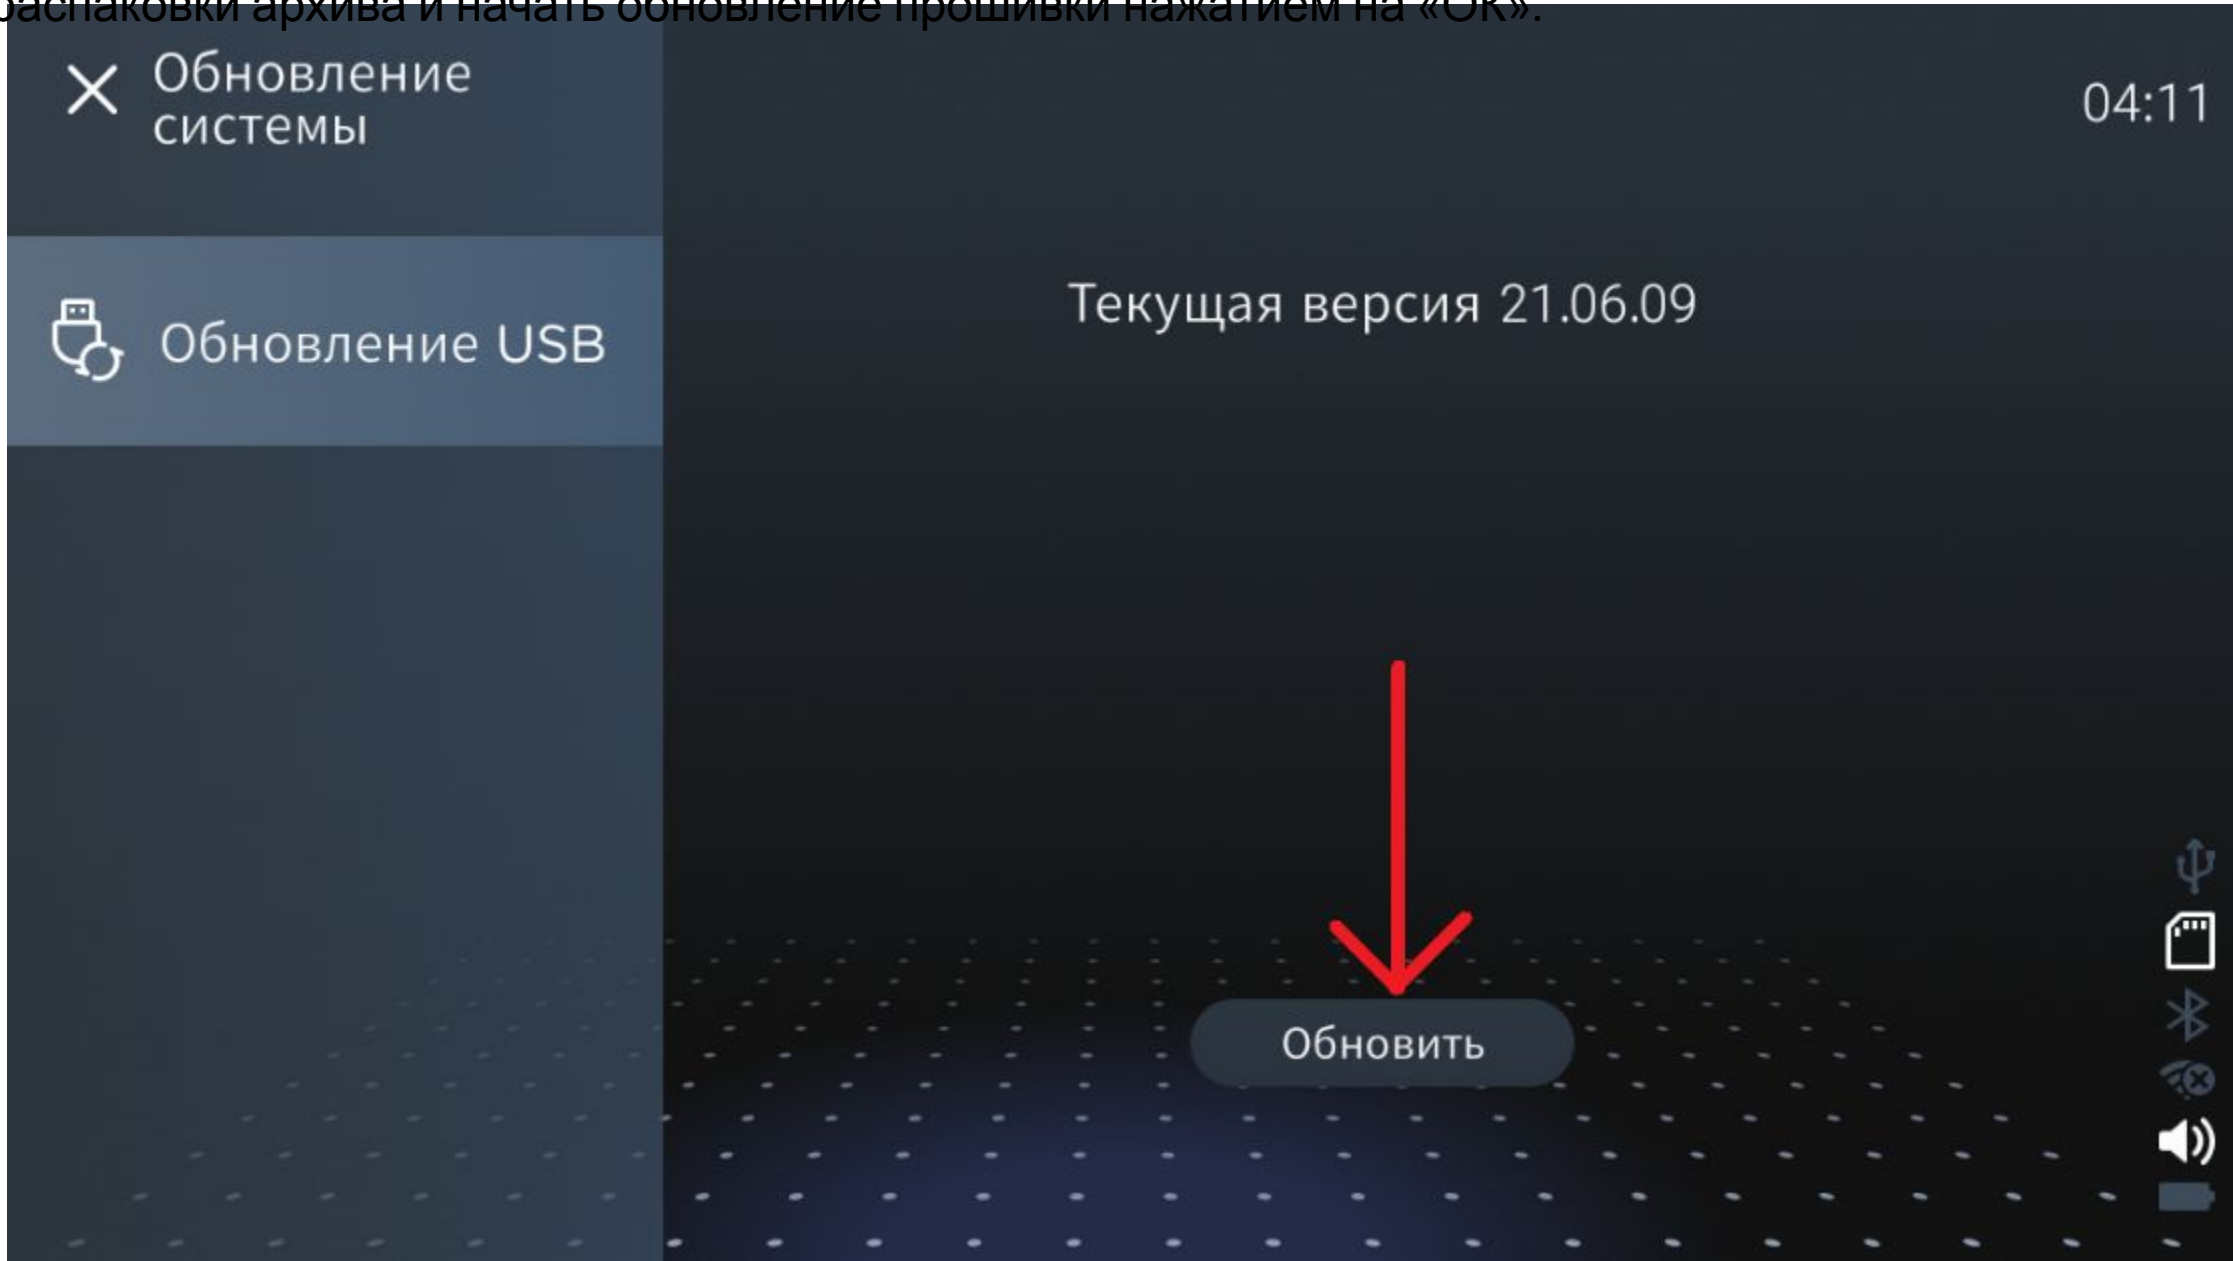


5. После обновления прошивки вставить SD карту или USB носитель, содержащий папку "NavitelContent" с файлами карт.

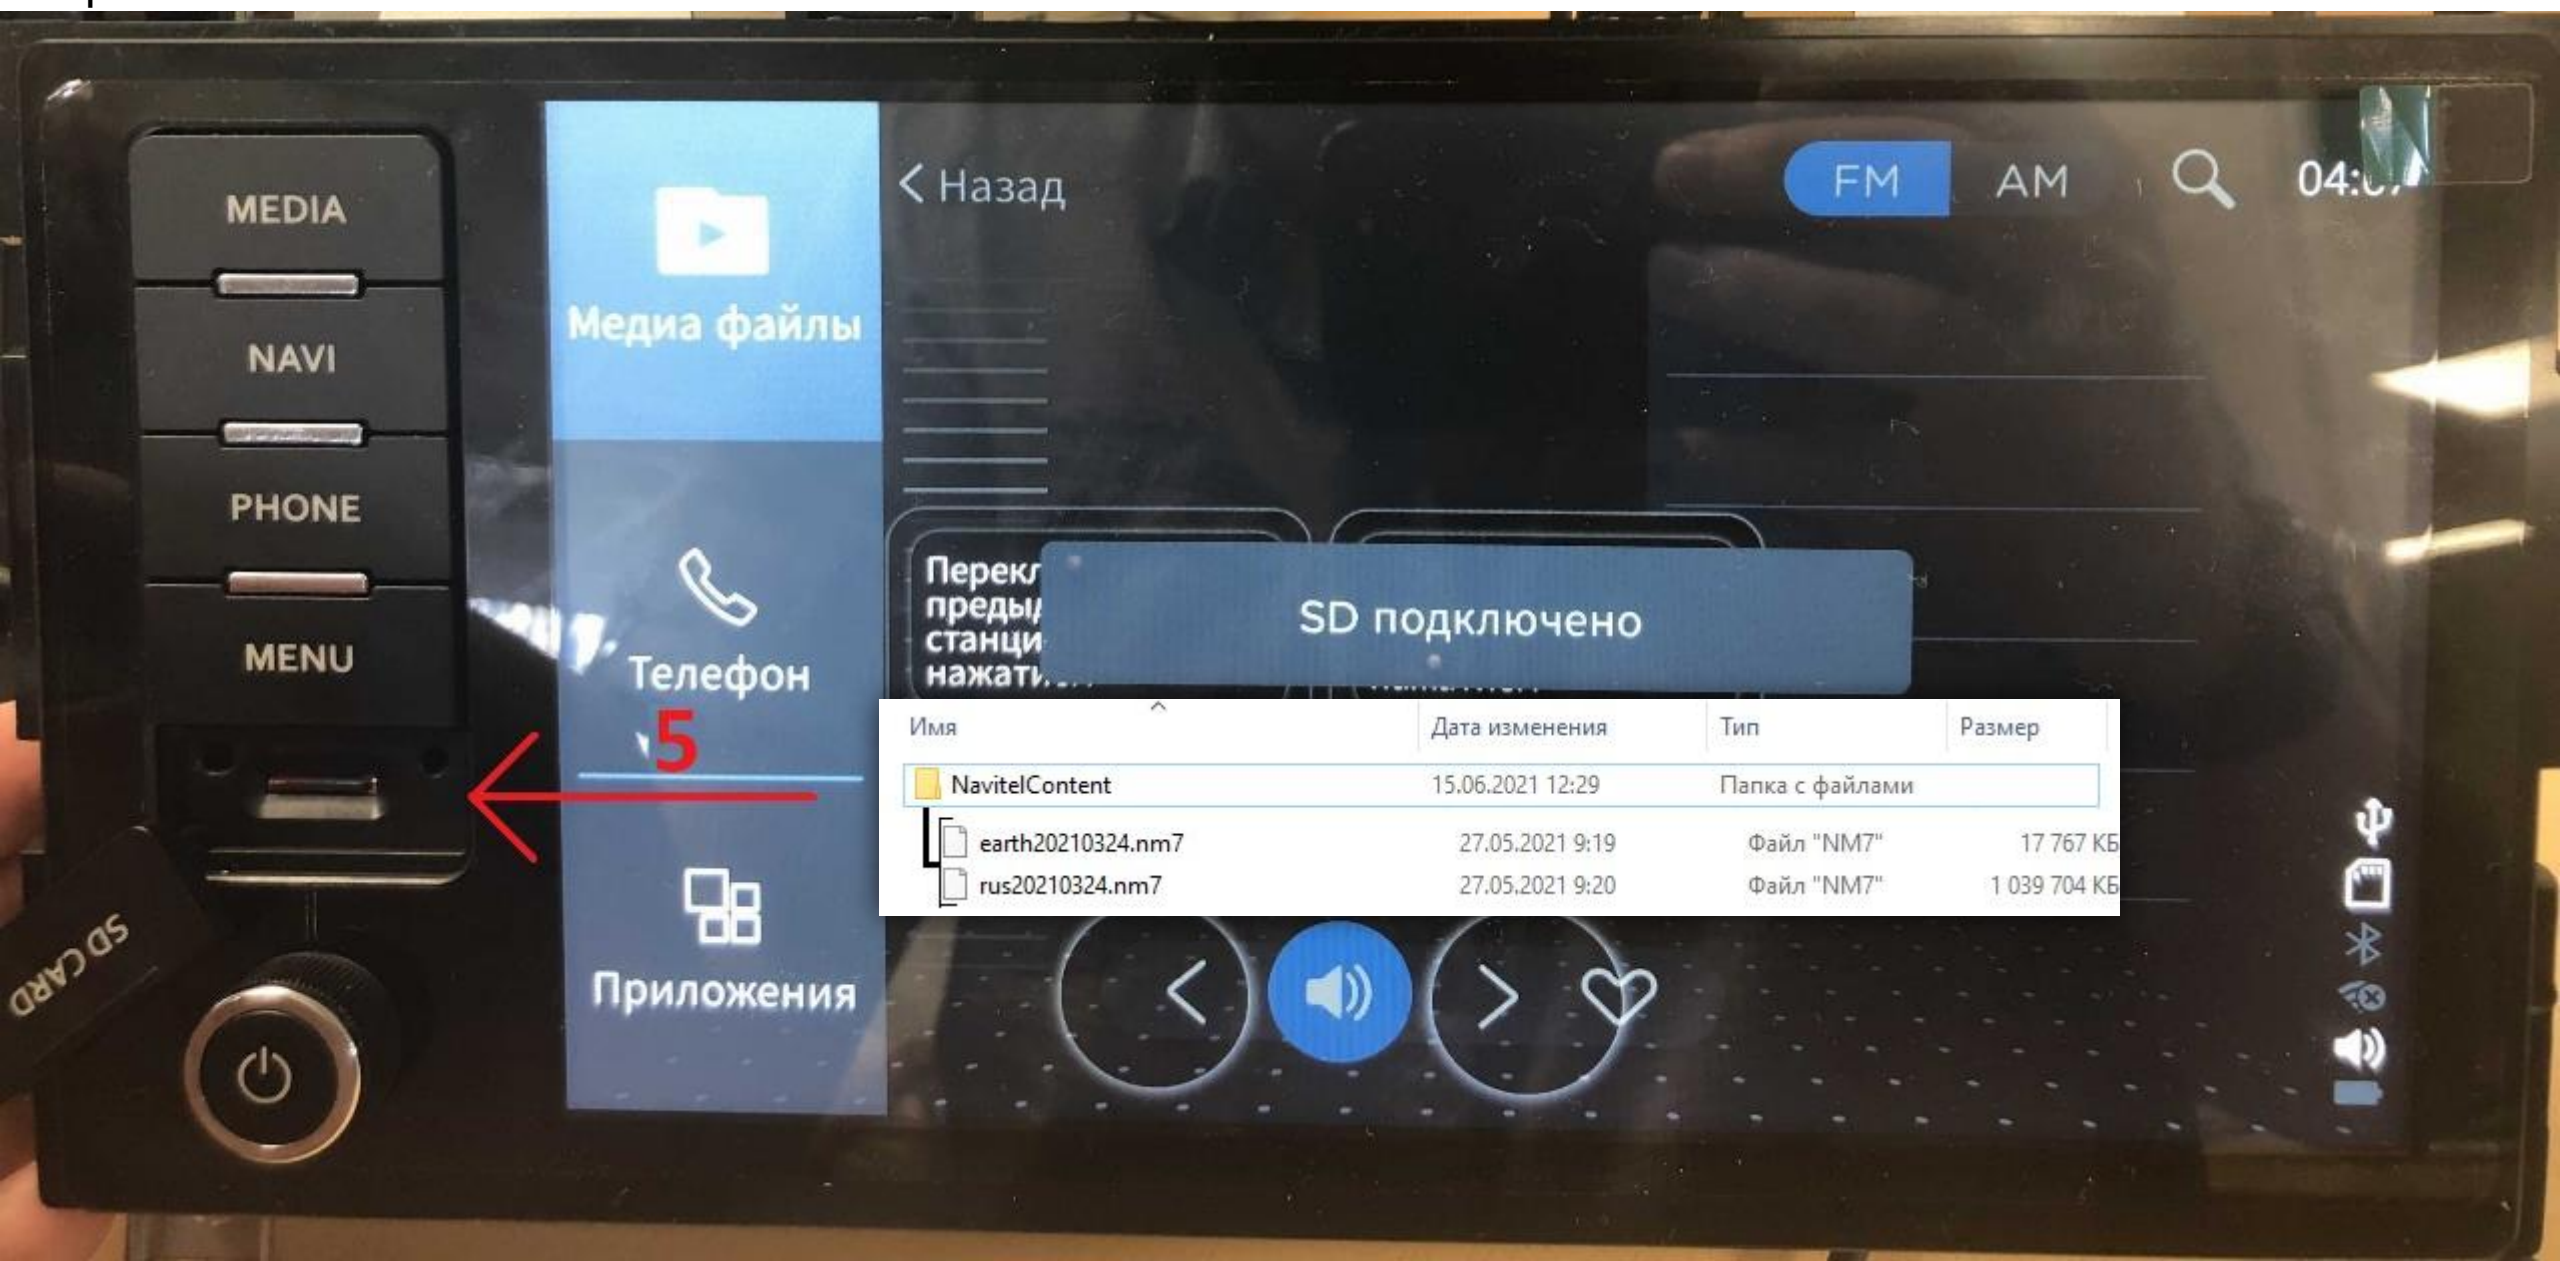


6. Перейти в меню «Приложения»
7. Перейти в приложение «Обновление системы»

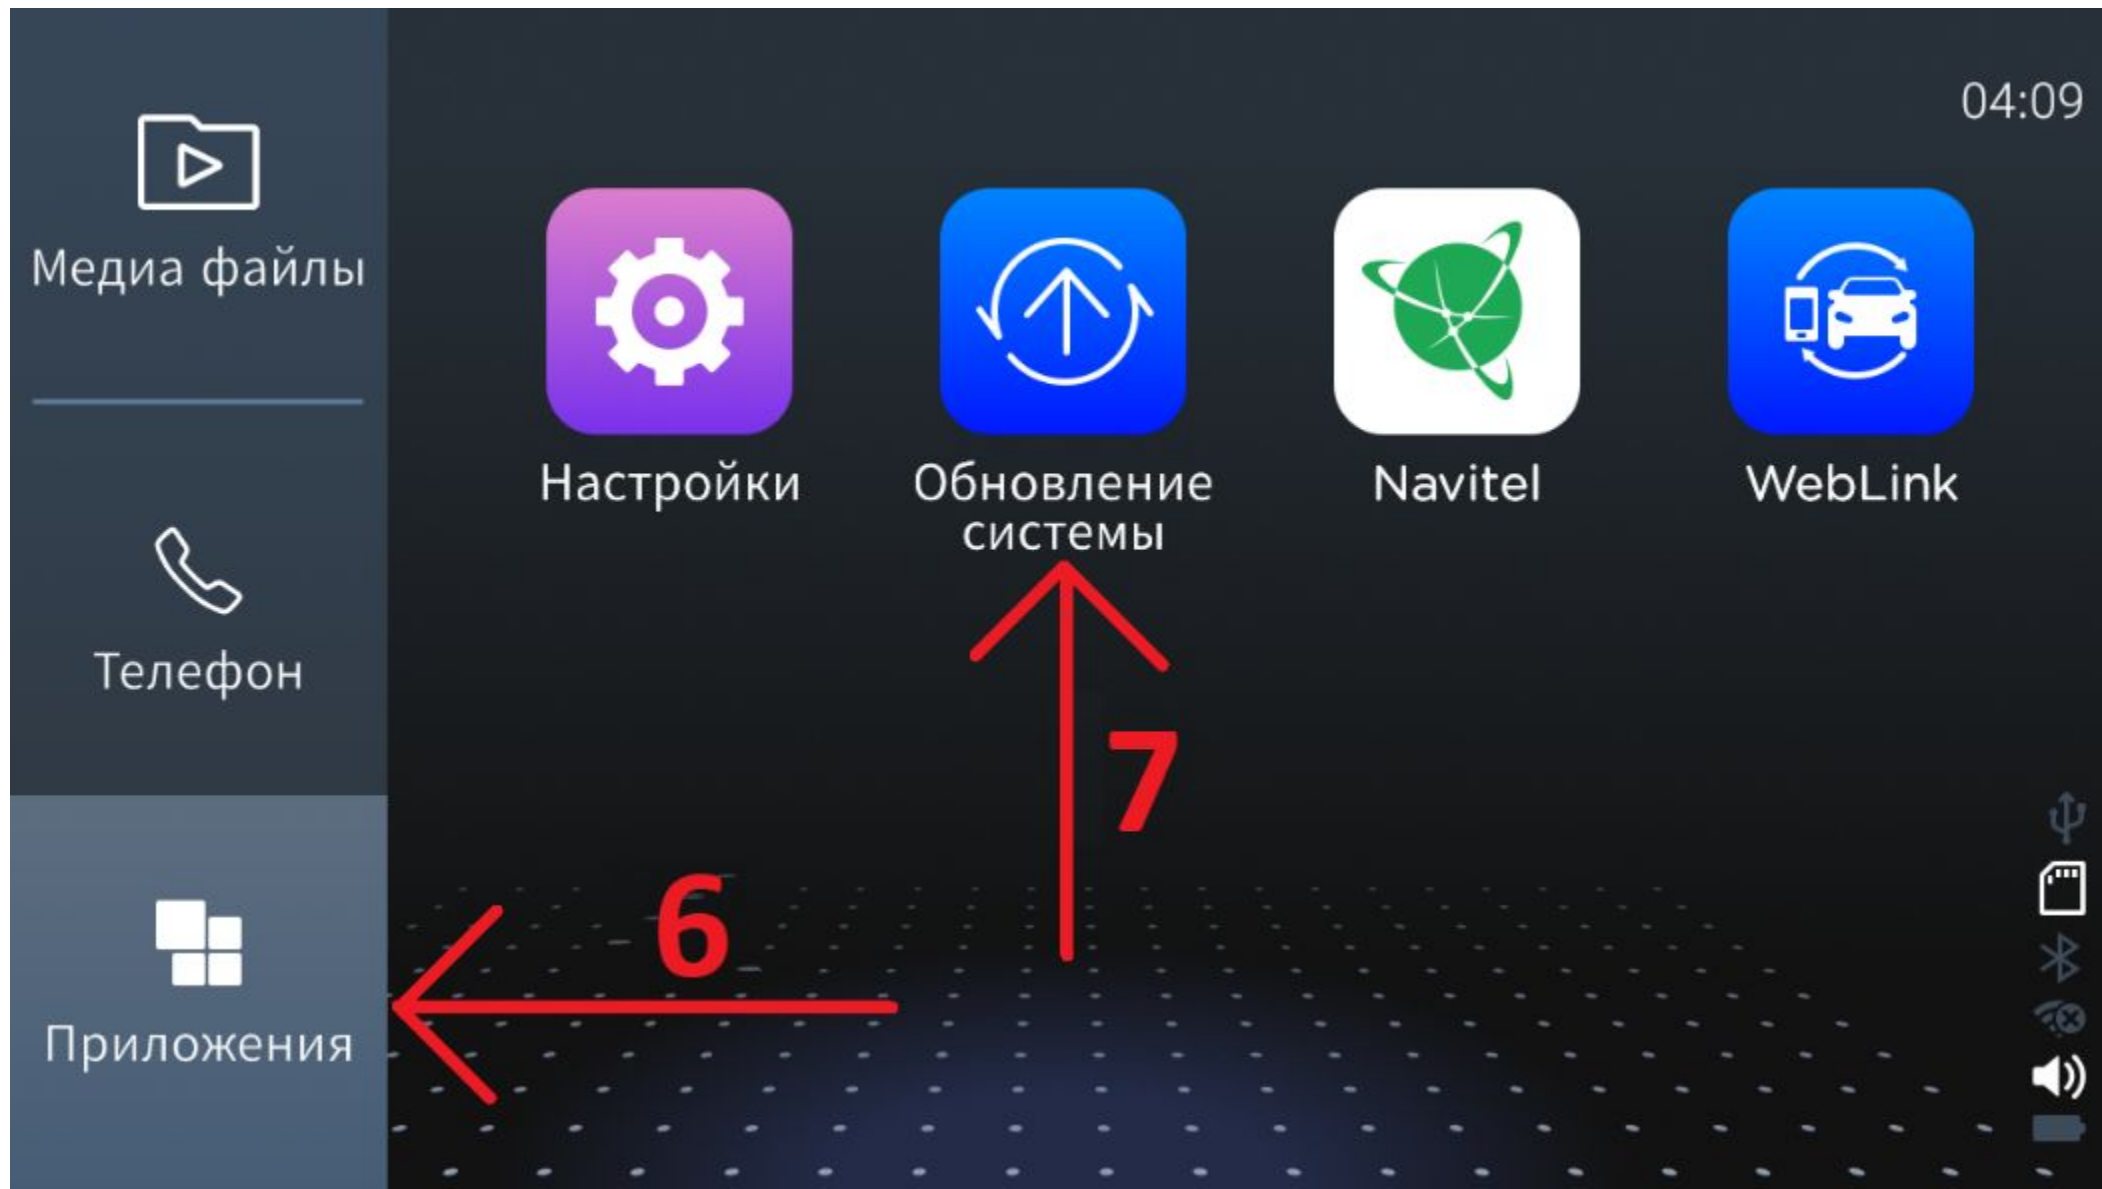

8. Запустить процесс копирования навигационных карт с SD карты в память MMC путём нажатия кнопки «Обновить»

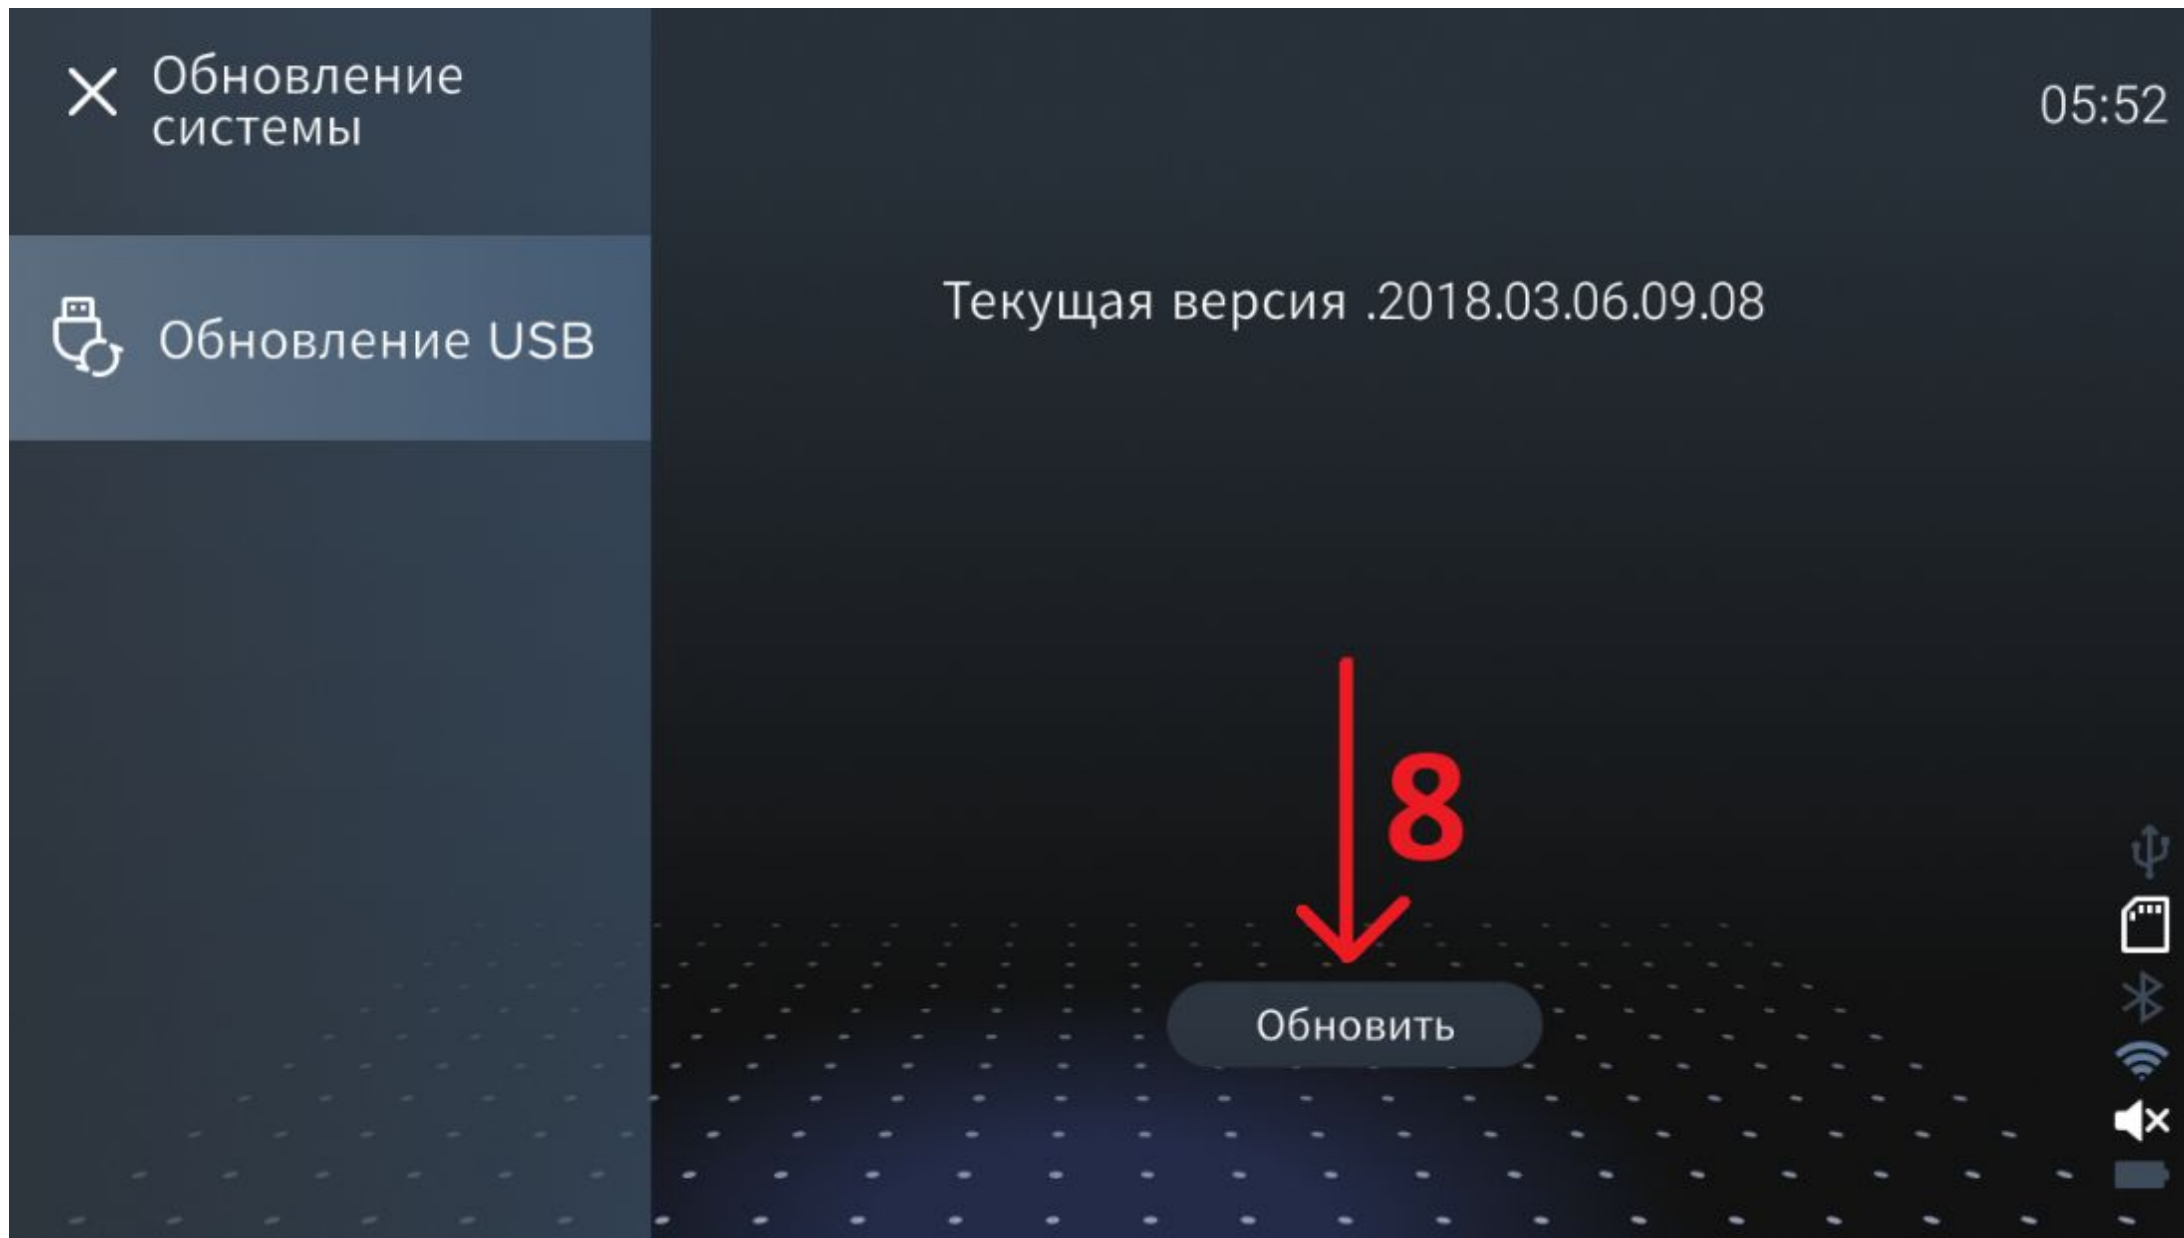


9. Ожидать процесса завершения копирования навигационных карт.

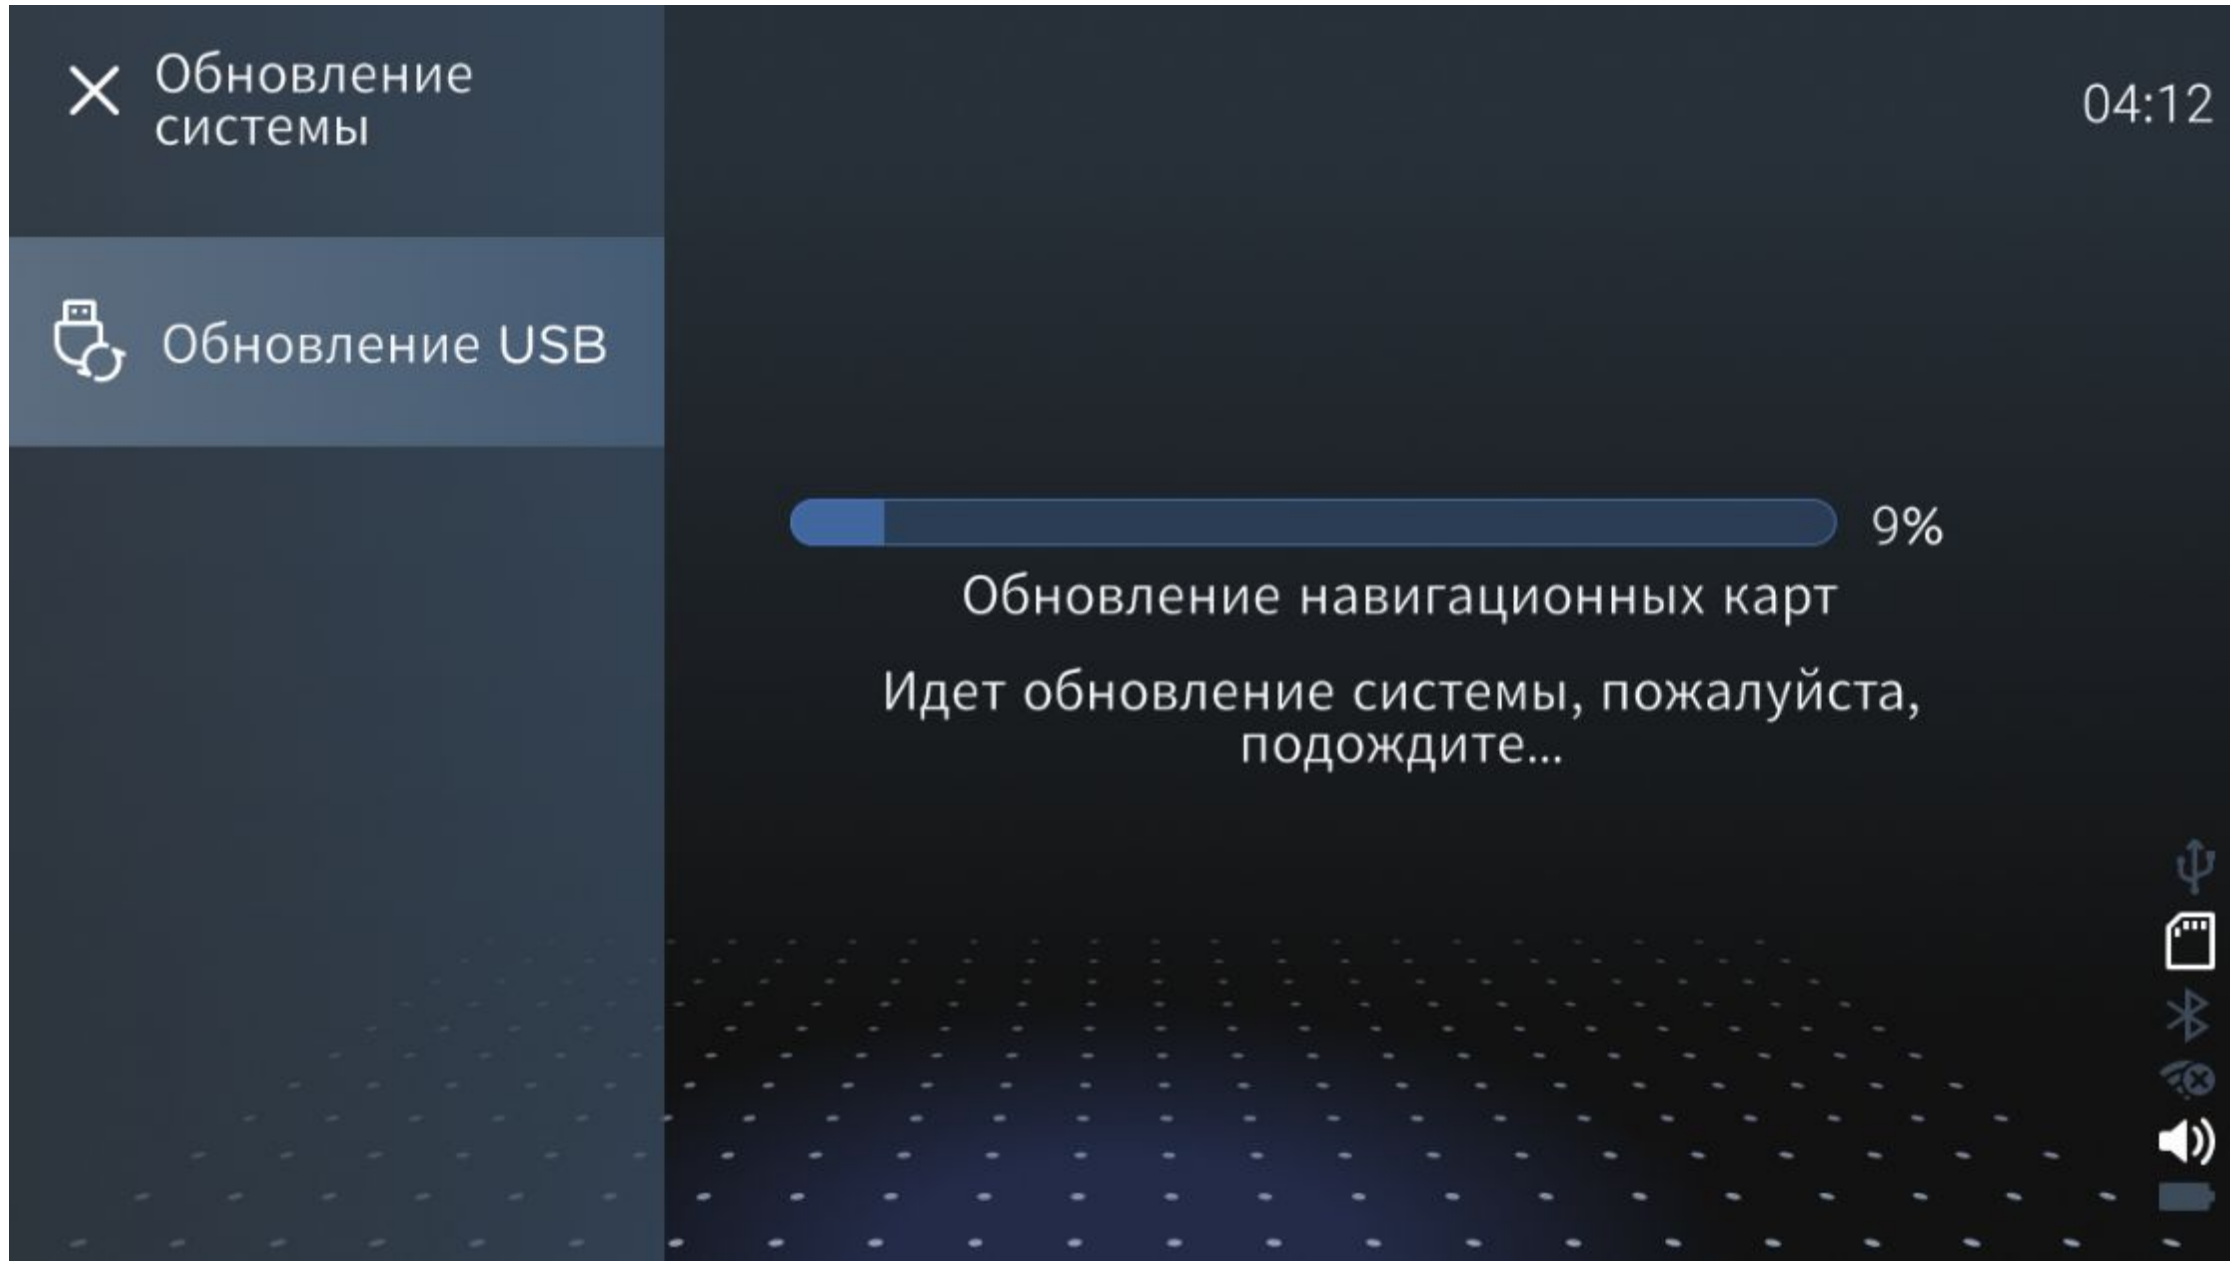

10. Достигшая 100% полоса обновления и всплывающее окно с предупреждением «Пакет обновления не обнаружен!»




говорят об успешном завершении процесса копирования навигационных карт.

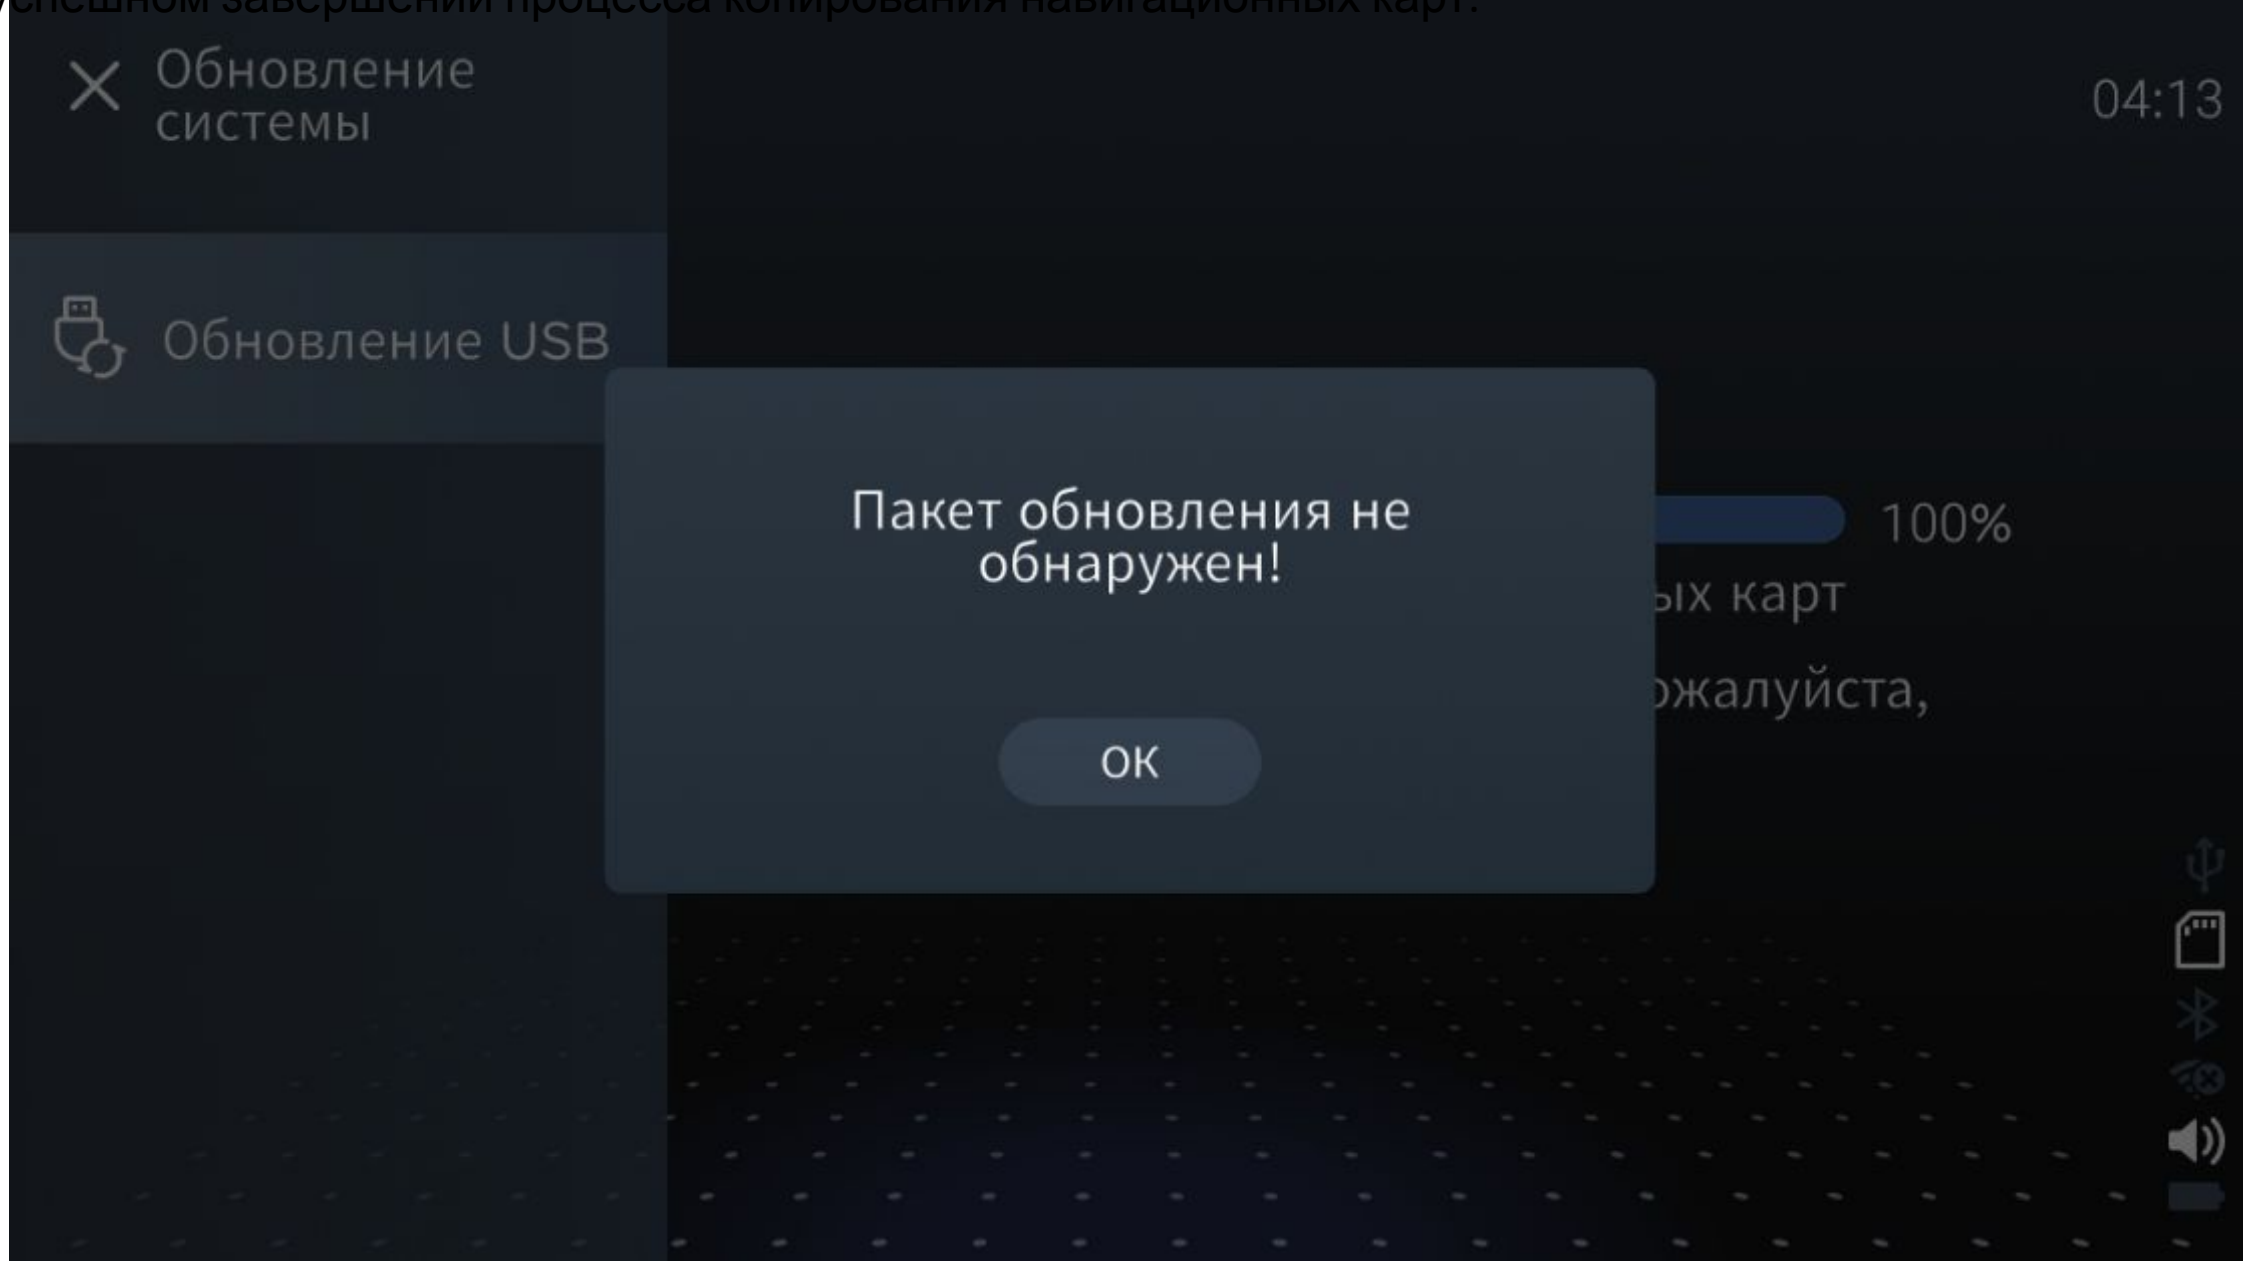

11. Перейти в приложение «Настройки»


12. Перейти в раздел Wi-Fi и включить Wi-Fi.

13. Подключиться к предварительно организованной точке доступа интернет (роутер, смартфон и т.п.)

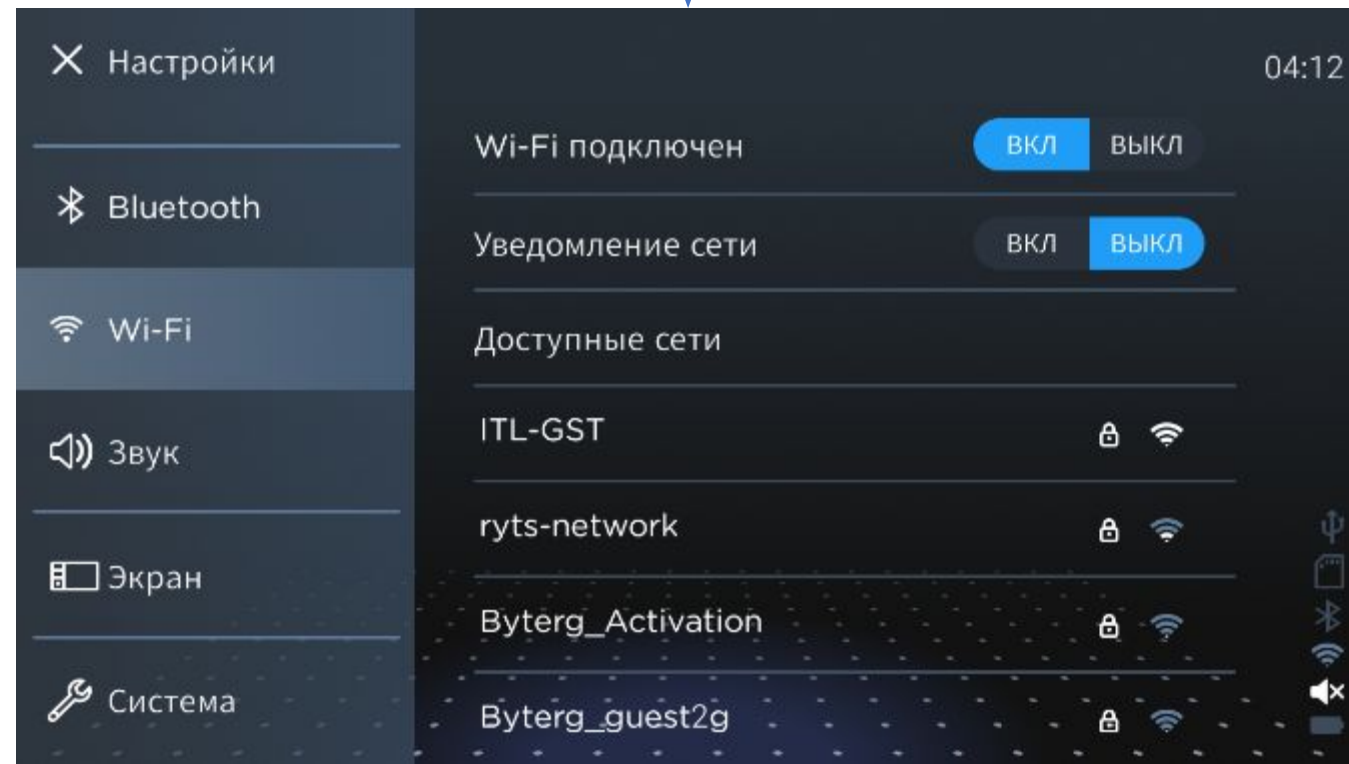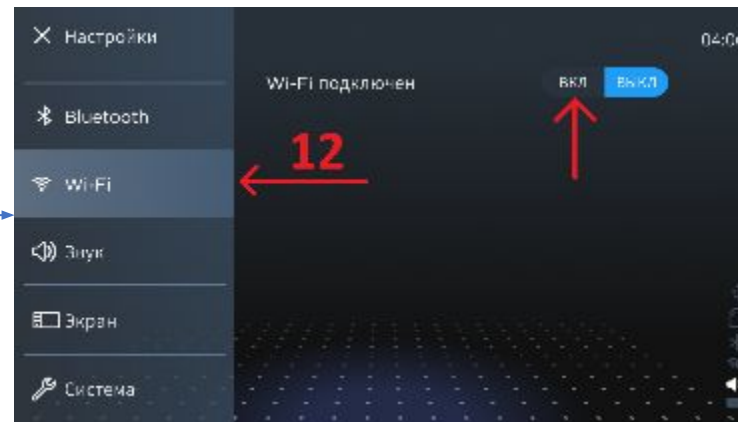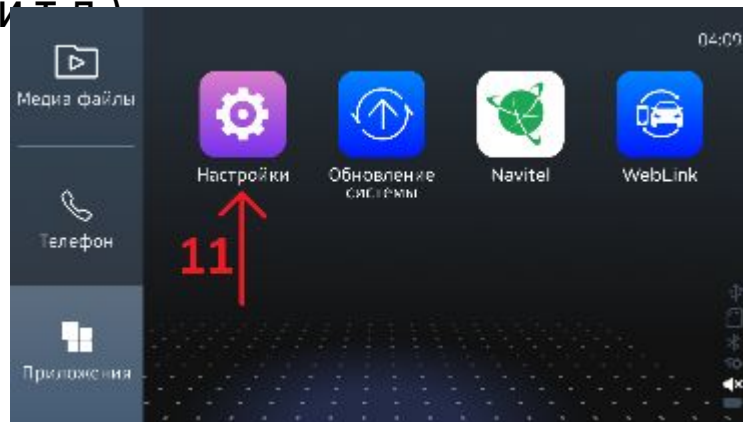

14. Перейти в приложение "Navitel", выставить настройки языка и нажать на «галочку», принять лицензионное

 дпи ← таб ← лицензионных лицензиях.



На сервере обнаружены доступные вам лицензии. Нажмите "OK" для продолжения работы.

Ссылка на ПО: <https://files.itelma.su/public.php?service=files&t=e253c44b568804b04f11dcaf83d979a2> пароль gn2020

Ссылка на карты Навител: <https://files.itelma.su/public.php?service=files&t=e4167b3e5d9b27d25a1a590fbce23129>
пароль gn2020

Пояснение:

1. Если данное ПО и карты прошиваются поверх прошивки 21.06.09, то нужно использовать 2 носителя. С шага 1 по 4 прошивка ПО – один носитель только с прошивкой update.zip (без навигационных карт), остальные шаги прошивка карт – другой носитель с картами. Это делается потому, что в прошивке 21.06.09 если система видит карты, то сначала начинает перекачивать их и потом переходит к основной прошивке. Т.е. если при имеющейся на устройстве прошивке 21.06.09 вставить один носитель и с прошивкой и с картами, то при перекачивании карт процесс также зависнет на 0%. В дальнейшем, при прошивке поверх других версий (не 21.06.09) можно будет использовать один носитель, поскольку этот баг исправлен в новых прошивках.
2. На шаге 10 появляется ошибка «Пакет обновления не обнаружен» - это нормально, поскольку с данного носителя перекачивались только карты и файла с обновлением прошивки на нем нет и быть не должно. Это свойственно только ситуации с прошивкой 21.06.09, описанной в п.1