ТЕМА: ДЕФЕКТАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ

Вопросы:

- 1. Общие сведения.
- 2. Способы и средства измерения деталей.
- 3. Дефектация шестерен
- 4. Дефектация подшипников качения
- 5. Дефектация валов, осей, шпоночных и шлицевых соединений.
- 6. Дефектация пружин.
- 7. Дефектация сальников и уплотнительных прокладок.

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС

- 1. Какое оборудование применяют для подъема и транспортирования машин, сборочных единиц и деталей?
- 2. Какое оборудование применяют для разборки неподвижных соединений?
- 3. Какими способами удаляют концы обломанных шпилек и болтов?
- 4. Каковы основные принципы и приемы разборки машин?
- 5. Изложите особенности разборки дизелей.

вопрос 1. Общие сведения.

- Дефектацией называют процесс технического контроля соединений и деталей и сортировки их на группы в соответствии с техническими требованиями.
- Промытые и очищенные соединения и детали поступают на рабочее место.
- Рабочее место должно быть обеспечено необходимым измерительным инструментом и техническими требованиями на дефектацию деталей и соединений по машине каждой марки.

В ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЯХ УКАЗАНЫ:


- марка и наименование машины или агрегата, чертеж, наименование и номер детали по каталогу;
- по каждому соединению приведены нормальные, допускаемые и предельные зазоры или натяги, а по каждой детали показаны поверхности, подвергаемые износу;
- перечислены возможные дефекты и указаны способы и средства их выявления;
- приведены нормальные и ремонтные размеры, а также размеры, допускаемые в соединении с деталями, бывшими в эксплуатации, и новыми;
- приведены условия на выбраковку деталей.

ПРИ ДЕФЕКТАЦИИ ВСЕ ДЕТАЛИ И СОЕДИНЕНИЯ РАЗДЕЛЯЮТ НА ГОДНЫЕ БЕЗ РЕМОНТА, ТРЕБУЮЩИЕ РЕМОНТА И НЕГОДНЫЕ.

- Сортируют их на пять групп и каждую группу маркируют соответствующей краской:
- годные зеленой
- годные в соединении с новыми или отремонтированными до номинальных размеров деталями — желтой;
- подлежащие ремонту на данном предприятии белой;
- подлежащие ремонту на специализированных предприятиях — синей;
- негодные (выбракованные в утиль) красной.

ВОПРОС 2. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.

 Методы дефектации могут быть классифицированы в соответствии со схемой,

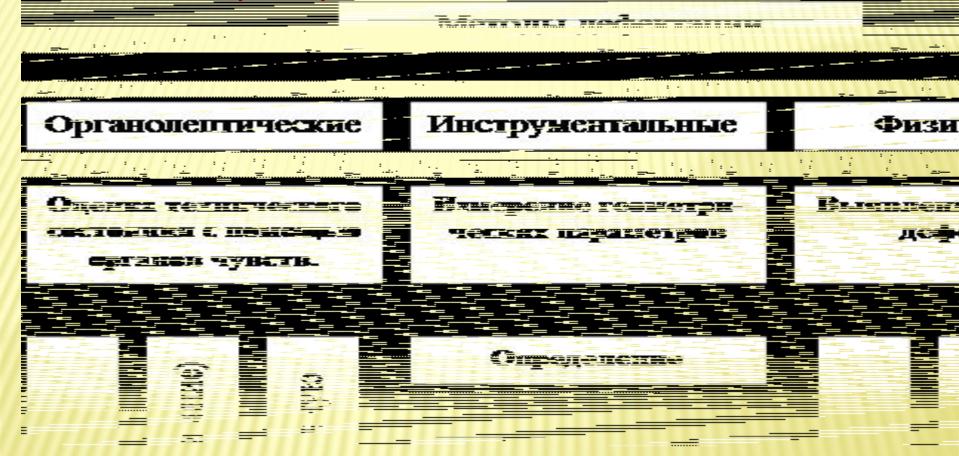

- Осмотр наиболее распространенный метод дефектации для выявления наружных повреждений деталей:
- деформации, трещины, обломы, выкрашивание, прогар;
- отложения, раковины, задиры, царапины, повреждение покрытий, коррозия;
- негерметичность и др.
- Осмотр возможен как Невооруженным глазом, так и с помощью Оптических средств: простых и бинокулярных луп, микроскопов.


- Простукивание используется для определения плотности посадки шпилек, нарушения сплошности (целостности) деталей.
- Метод основан на изменении тона звучания детали при нанесении по ней легкого удара молотком.
- Звучание чистое посадка плотная и деталь сплошная.
- Звук глухой, дребезжащий целостность детали нарушена.


- Опробование вручную и проверка на
 - ощупь позволяет определить:
- наличие зазора,
- плавность вращения,
- перемещение детали,
- свободный ход рычагов,
- эластичность резинотехнических деталей,
- наличие местного износа.

ИЗНОСЫ ДЕТАЛЕЙ ИЗМЕРЯЮТ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ


измерения:


- универсальные инструменты:
 штангенциркуль микрометр, нутромер и т.

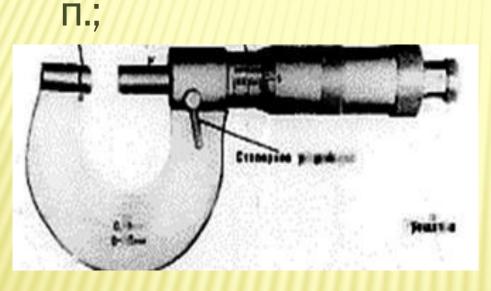

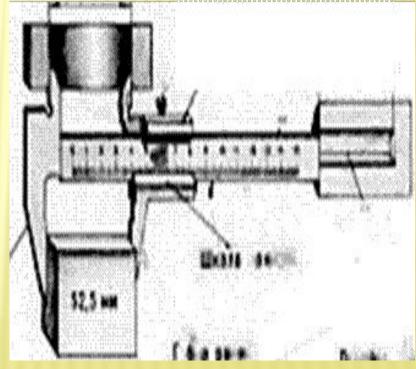


СПЕЦИАЛЬНЫЕ – ШТАНГЕНРЕЙСМУС, ШТАНГЕНЗУБОМЕР

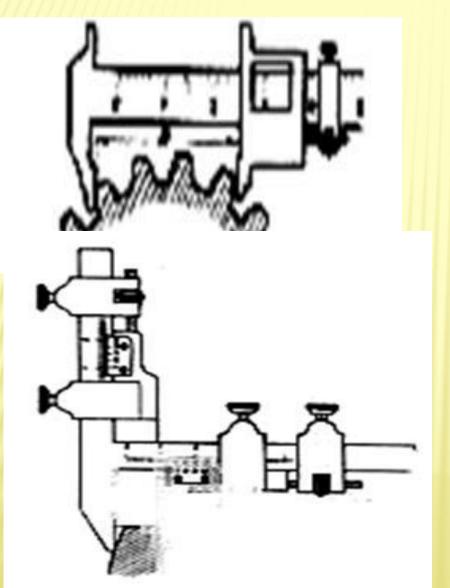

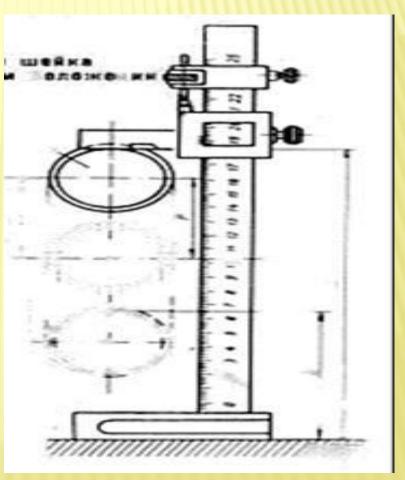

-КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА – КАЛИБРЫ, ШАБЛОНЫ, ЩУПЫ, ПОВЕРОЧНЫЕ ПЛИТЫ, УГОЛЬНИКИ И ДР.

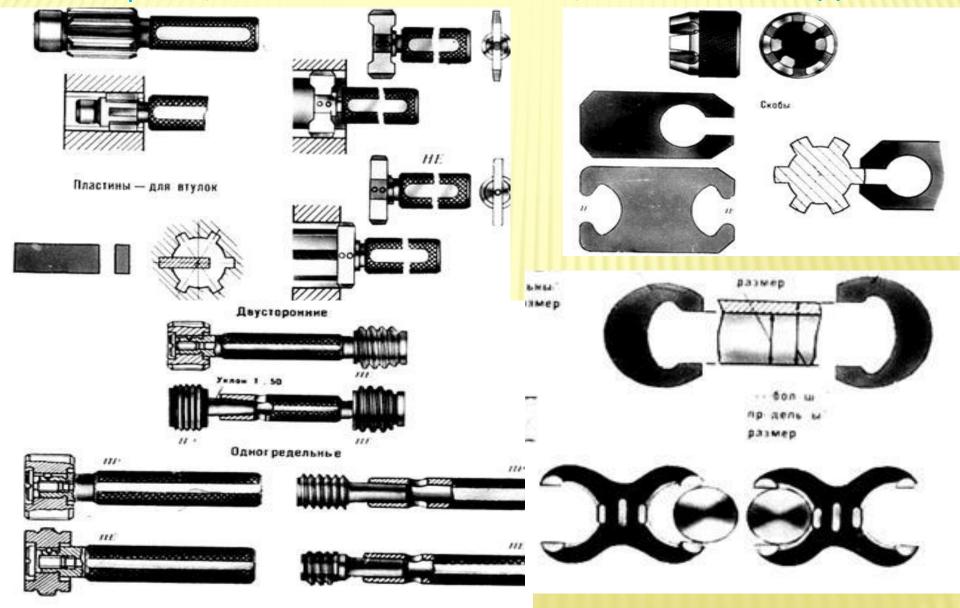

Если нужна более высокая точность измерения (втулки плунжеров, втулки золотников гидрораспределителей и др.), используют пневматические приборы (ротаметры).



- Чем определить:
- □ Износы деталей?
- Погнутость, скрученность, биение и коробление?
- Неперпендикулярность, непараллельность и другие отклонения и нарушения взаимного расположения осей и поверхностей деталей сложной конструкции?

 Пневматический способ применяют при проверке нарушения герметичности в радиаторах, топливных баках, топливопроводах, шлангах, шинах и т. д. Деталь погружают в ванну с водой. Если она имеет два отверстия, то одно из них закрывают пробкой, а в другое подают воздух под давлением 0,05...0,10 МПа. Пузырьки выходящего воздуха укажут место дефекта.

 Гидравлическим способом на специальных стендах проверяют, нет ли трещин в водяных рубашках блоков и головок блока, в выпускных и всасывающих трубах коллекторов и в других деталях. Деталь устанавливают на стенд, наружные отверстия закрывают специальными заглушками и прокладками, а внутреннюю полость заполняют водой при давлении до 0,5 МПа. Подтекание воды указывает место трещины.

 Магнитопорошковым способом выявляют наружные трещины в сплошных деталях, изготовленных из ферромагнитных металлов (сталь, чугун). Электромагнитным способом можно выявить поверхностные и подповерхностные трещины и пустоты, отклонения твердости, межкристаллитную коррозию и т. п Капиллярные способы позволяют выявить нарушение сплошности (трещины, пористость, волосовины и т. п.) поверхностных слоев деталей любой конфигурации и изготовленных из любых материалов. В основе этих способов использовано явление капиллярного проникновения смачивающей жидкости в поверхностные нарушения сплошности.

 Ультразвуковой способ применяют для обнаружения внутренних трещин и раковин, расположенных на различной глубине от поверхности. Он основан на способности ультразвуковых колебаний распространяться в металле и отражаться от дефектов вследствие резкого изменения плотности среды и акустического сопротивления.

ВОПРОС 3. ДЕФЕКТАЦИЯ ШЕСТЕРЕН

- Основные дефекты шестерен: выкрашивание рабочей поверхности зубьев, износ зубьев по толщине, длине и конусность зубьев по длине, износ по ширине впадин внутренних шлицев.
- Состояние рабочих поверхностей зубьев шестерен контролируют наружным осмотром, а износ зубьев, посадочных мест, шлицевых или шпоночных пазов измерением.

ШЕСТЕРНИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ К СБОРКЕ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ДЕФЕКТАХ:

 точечном выкрашивании металла на рабочей поверхности с общей площадью более 15 %,



 трещины и местное выкрашивание метала на рабочей поверхности с общей площадью более 5 % площади зуба,





ступенчатой выработке по длине зубьев,




- имикротрещинах у основания зуба,
- неравномерный износ зуба (конусность)
 более 0,05 мм на длине 10 мм (проверяют только у шестерен непостоянного зацепления),
- ослабла посадка венца шестерни на ступице.

- Износ зубьев по длине определяют штангенциркулем.
- Износ зубьев по толщине проверяют, измеряя длину общей нормали в трех местах, расположенных примерно под углом 120°.

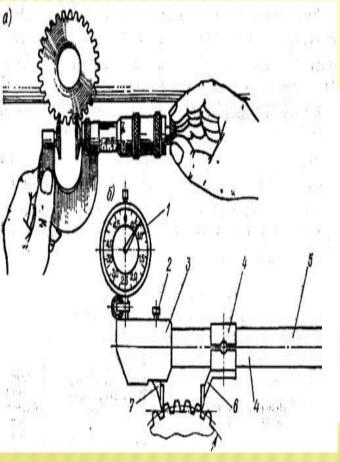

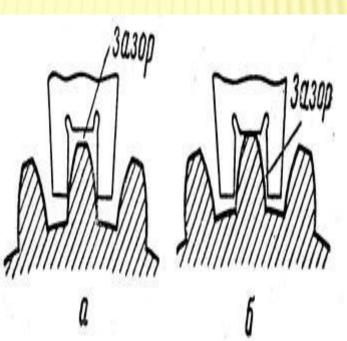

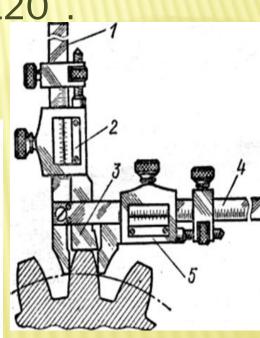


ВОПРОС 4. ДЕФЕКТАЦИЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

Последовательность контроля:

- осмотр (наличие трещин, усталостных разрушений, забоин, вмятин, коррозии, износа);
- проверка на шум и легкость вращения,
- измерения радиального зазора и размера колец, измерение монтажной высоты конических подшипников.

- Не Допускаются к сборке подшипники, имеющие:
- трещины или выкрашивание металла на кольцах и телах качения;
- цвета побежалости;
- выбоины и отпечатки (лунки) на беговых дорожках колец;
- очаги глубокой коррозии, чешуйчатые отслоения, раковины;
- трещины, забоины и вмятины на сепараторе, препятствующие плавному вращению колец;
- выступание роликов из-за наружного колыв в конических подшипниках

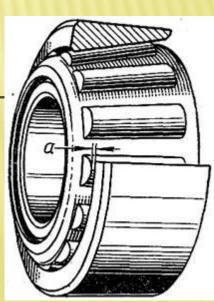


- Годные подшипники при вращении должны иметь ровный, без заедания, ход, сопровождающийся незначительным шумом.
- Неравномерность вращения колец определяется в основном по отдаче в руку и имеет следующие причины:
- Рывки наличие в подшипниках механических или абразивных частиц;
- **Стуки** вмятины и коррозионные раковины на телах и дорожках
- Качения, большой износ сепараторов.
- износ дорожек качения находятся в пределах
 0,06...0,08 мм, а радиального зазора 0,08...0,10 мм.


ВОПРОС 5. ДЕФЕКТАЦИЯ ВАЛОВ, ОСЕИ, ШПОНОЧНЫХ И ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ.

- Шлицевые и шпоночные соединения.
- Контроль Шлицевых соединений производят поэлементно:
- диаметры,
- ширина впадины,
- толщина шлица.
- Измерения выполняют индикаторными нутромерами, штангенциркулями или шаблонами для контроля шлицевых пазов .

Износ **Шпоночных канавок** по ширине контролируется калибрами для контроля шпоночных канавок.

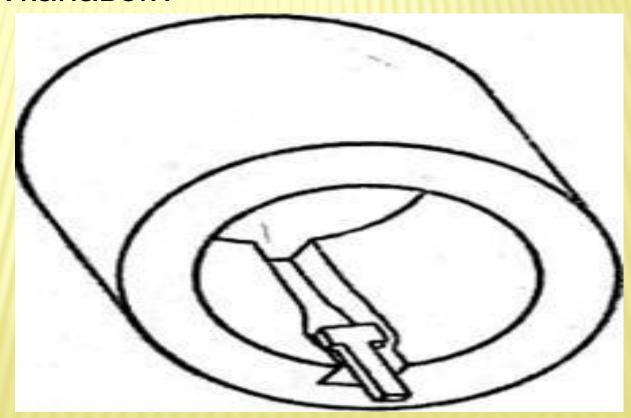


ПРОВЕРКА ШЛИЦЕВ ШАБЛОНАМИ. ПРОВЕРКА ШПОНОЧНОГО ПАЗА ШАБЛОНОМ.

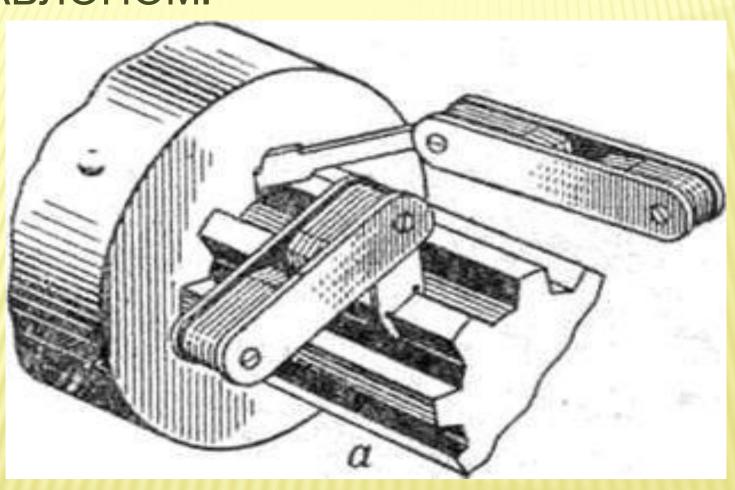

ВАЛЫ И ОСИ.

- Визуально проверяют качество внешнего вида поверхностей валов (осей). На рабочих поверхностях валов и осей не допускаются трещины, забоины, вмятины, закаты, расслоения металла.
- На переходных галтелях валов не допускаются риски, подрезка,
- Резьбовые поверхности не должны иметь более двух сорванных ниток.
- Проверяют биение вала (оси) при помощи индикатора часового типа.

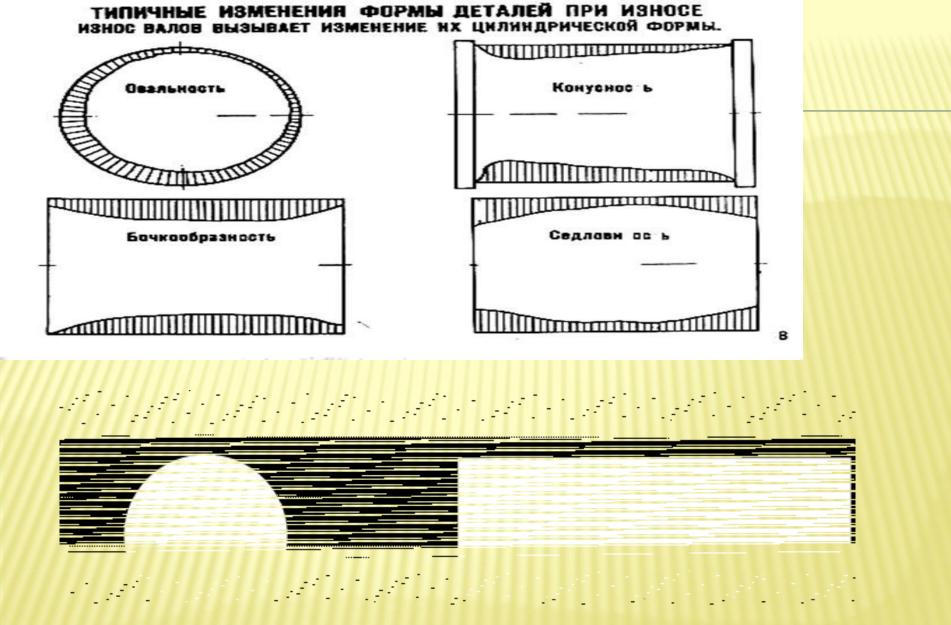

Места измерения диаметров посадочных поверхностей.

ВОПРОС 6. ДЕФЕКТАЦИЯ ПРУЖИН.

- На сборку Не допускаются пружины при наличии на поверхности витков:
- проникающей коррозии, надломов, трещин, неровностей;
- неконцентричности витков, неравномерности шага витков более 20 %,
- непрямолинейности образующей пружины в свободном состоянии более 3 мм на длине 100 мм,
- неперпендикулярности опорных торцов и образующих пружин в свободном состоянии более 3 мм на длине 100 мм.

ДЕФЕКТАЦИЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ. СОСТОЯНИЕ РЕЗЬБЫ

- Крепежные изделия.
- Осмотром проверяют наличие дефектов поверхностей, состояние резьбы, наличие изгиба стержней.
- Крепежные детали Бракуют:
- при наличии вмятин, забоин, выкрашивания;
- при срыве более двух ниток резьбы;
- изгибе стержней и заметном износе;
- при деформации или заметном увеличении отверстий для шплинтов
- при износе граней и углов гаек и головок болтов более допустимой величины.

- Состояние резьбы проверяют навертыванием (ввертыванием) резьбовых калибров (пробкой, кольцом).
- Плотность посадки шпилек проверяют остукиванием.
- Дребезжащий звук шпильку вывернуть и посадку восстановить.


- Стопорные, замковые шайбы,
 стопорные пластины при ремонте бракуют.
- Пружинные шайбы бракуют также при разводе концов менее полуторной ее толщины (нормальный развод равен двойной толщине) и увеличении зазора в стыке более допустимой величины.

 Установочные штифты Бракуют, если ослабла посадка. Отверстие необходимо развернуть и установить вновь изготовленные ступенчатые штифты.

ВОПРОС 7. ДЕФЕКТАЦИЯ САЛЬНИКОВ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДОК.

Рабочие поверхности А и Б и рабочая кромка должны быть гладкими и не иметь дефектов. На остальной части поверхности А и Б не допускаются вырывы, трещины, расслоения, заусенцы, включения.

Нерабочая поверхность манжет не должна иметь расслоений, трещин, возвышений.

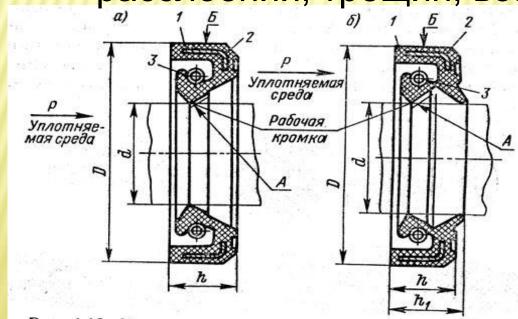

- Самоподжимные и войлочные сальники при капитальном ремонте подлежат замене все без исключения. При текущем ремонте их заменяют в случае нарушения герметичности.
- Уплотнительные прокладки из резины заменяют при разрывах и потерях эластичности.
- В картонных и паронитовых прокладках не допускаются складки, морщины и более одного разрыва.
- На железных или медных листах железоасбестовых прокладок и на окантовках не допускаются трещины, коробления, раковины и пузыри.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1. Что такое дефектация?
- 2. На какие группы сортируют детали и как их маркируют при дефектации на ремонтных предприятиях?
- 3. Какими средствами измеряют износ и искажение формы деталей?
- 4. Изложите основные способы выявления скрытых дефектов деталей.
- 5. Как дефектуют шестерни?
- 6. Как дефектуют подшипники качения?
- 7. Изложите сущность дефектации пружин и резьбовых соединений.