



Министерство общего и профессионального образования
Ростовской области

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области
«Ростовский колледж металлообработки и
автосервиса»

Письменная экзаменационная работа

**Технологический процесс сборки и сварки узла
«Битер отбойный»**

**профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки))**

ПЭР 10.21944.21.06.00.00

Обучающийся
Руководитель

И.А. Коротков
И.В. Михайлова

Назначение узла «Битер»


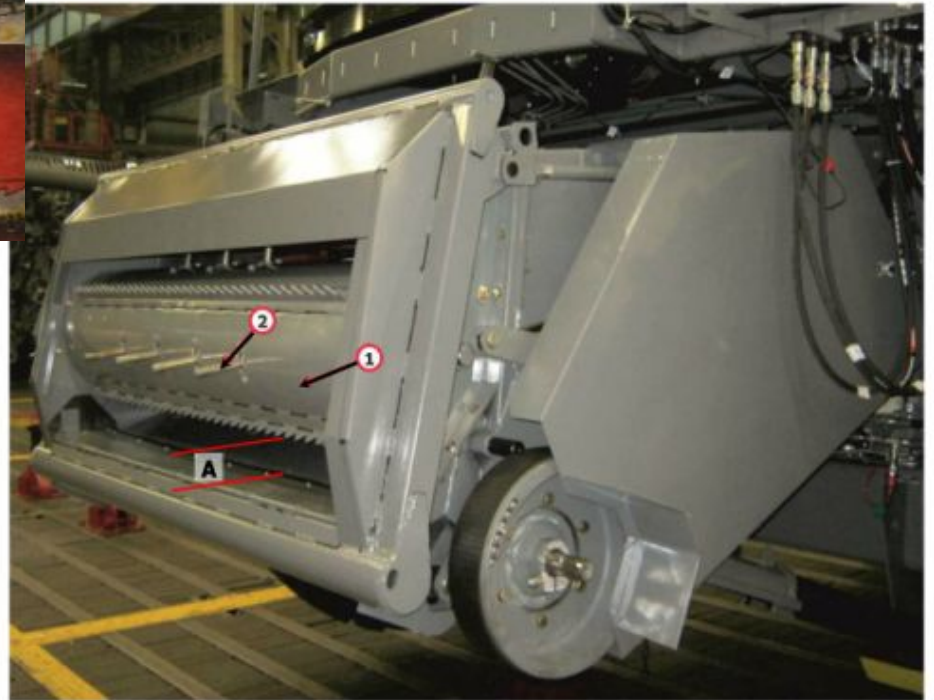


Рисунок 4.19 – Регулировка приёмного битера:
1 – битер; 2 – пальцы; А – зазор между пальцами и днищем

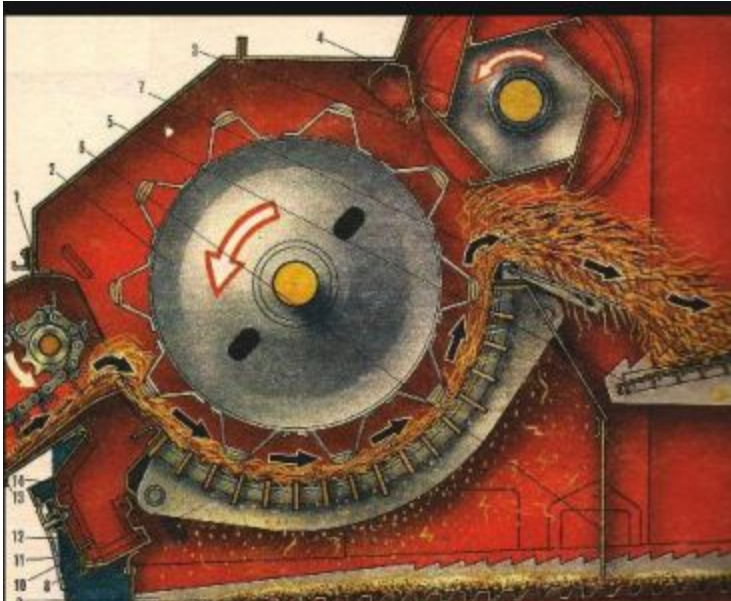

ПЭР 10.21944.21.06.00.00 СБ

Листы чертежа

Страна №



Листы и дата

Листы №

Листы №

Листы и дата

Листы №

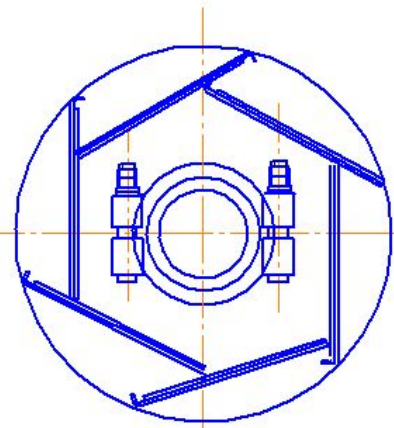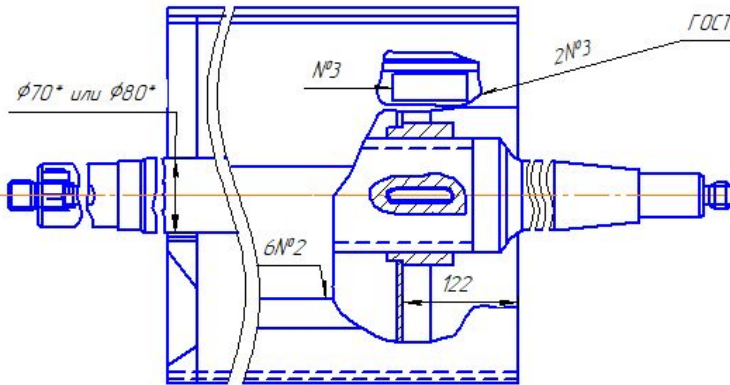

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Короткий И.А.			
Проб.	Михайлова И.В.			
Техн.пр.				
Нормир.				
Утв.				

ПЭР 10.21944.21.06.00.00 СБ

Битер отбойный
Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
1	123,5	1:2
Лист	Листов 1	

ГБПОУ РО "РКМиА"

Копировал

Формат А3



Сборка-сварка изделия выполняется по технологическому процессу в следующей последовательности:

1. Изучить чертеж.
2. Транспортировать сборочные единицы 1 и детали 2 на участок сварки узла «Битер отбойный».
3. Проверить годность сборочной единицы 1 и детали 2 перед сборкой: отсутствие заусенцев, вмятин и других дефектов, влияющих на качество сборки и сварки (внешним осмотром). При обнаружении дефектов, их отложить и сообщить мастеру.
4. Уложить сборочную единицу 1 на призмы приспособления, ориентируя конусную часть вала на левую сторону приспособления.
5. При помощи пневмокрana подвинуть сборочную единицу 1 до упора левой бабки.
6. Повернуть сборочную единицу 1 вокруг горизонтальной оси так, чтобы одна из плоскостей дисков находилась в вертикальном положении.
7. Включением пневмокрana зафиксировать вертикальное положение дисков.
8. Подвести базу для первой детали поз.2.
9. Включением пневмокрana зажать и центровать оси вала сб. ед. 1 в правой и левой бабках приспособления.
10. Уложить деталь 2, базируя по упорам.
11. Включением пневмокрana зафиксировать деталь 2.



12. Подрихтовать деталь 2 (4-5 ударами).
13. Прихватить деталь 2 двумя прихватками. Править деталь поз.2(2 удара).
14. Включением двух пневмокранов расфиксировать деталь 2 (отвести прижим и базу)
15. Повернуть сборочную единицу в приспособлении на 60°.
16. Уложить новую деталь 2, базируя по упору к ранее прихваченной детали. Править дет. поз.2.
17. Зафиксировать деталь 2.
18. Прихватить деталь 2 двумя прихватками.
19. Повторить эту операцию четыре раза.
20. Расфиксировать сборочную единицу 1(отвести прижим и базу)
21. Приварить деталь 2 к сборочной единицы 1 швом №1.
22. Повторить эту операцию 5 раз, поворотом сборочной единицы вокруг горизонтальной оси на 45°.
23. Сварить деталь 2 швом №3.
24. Повторить, поворачивая сборочную единицу вокруг горизонтальной оси 5 раз.
25. Сварить деталь 2 швом №2, поворачивая сборочную единицу вокруг горизонтальной оси 5 раз.
26. Выполнить зачистку околошовной зоны.
27. Проверить качество сварки внешним осмотром. Если требуется - подварить.
28. Снять сборочную единицу с приспособления и отложить на место складирования.



Электротехническое оборудование

 
Технические характеристики на Сварочный полуавтомат КЕМРПИ



Названия технических характеристик	Числовое значение
Напряжение питания сети, В	400
Максимальный сварочный ток, А	420
Номинальный сварочный ток, А	5
Пределы регулирования сварочного тока, А	5...420
Габариты, мм	1100x455x455
Масса, кг	116



Основные режимы сварки полуавтоматом приведены в таблице

Эскиз шва	Режим сварки					
	Число проходов	Диаметр проволоки, мм	Сила тока, А	Напряжение, В	Скорость подачи эл. проволоки, м/ч	Расход CO ₂ , дм ³
<i>Н1</i> 	1	1,2	133	22	215	8-10