



26.02.2021г в 9-28 на пульт ПАСЧ №11 поступило сообщение о возгорании масляных отложений в не эксплуатируемом помещении (не задействованном в технологической цепочке) на отметке -8.000 в отделении листоотделки Листопрокатного цеха №1. Возгорание на площади 100м<sup>2</sup> ликвидировано в 11-29. Пострадавших нет. Для расследования обстоятельств возгорания создана комиссия распоряжением № 277 от 01.03.2021 года. Предварительная причина проведение огневых работ на мостовом кране №15. Работу производила организация ТОО «СДС».



Стальной департамент





Состояние прохода в помещение и самого помещения, где произошло возгорание (наличие деревоотходов, мусора, замазученность пола, стен).



ArcelorMittal

АрселорМиттал Темиртау

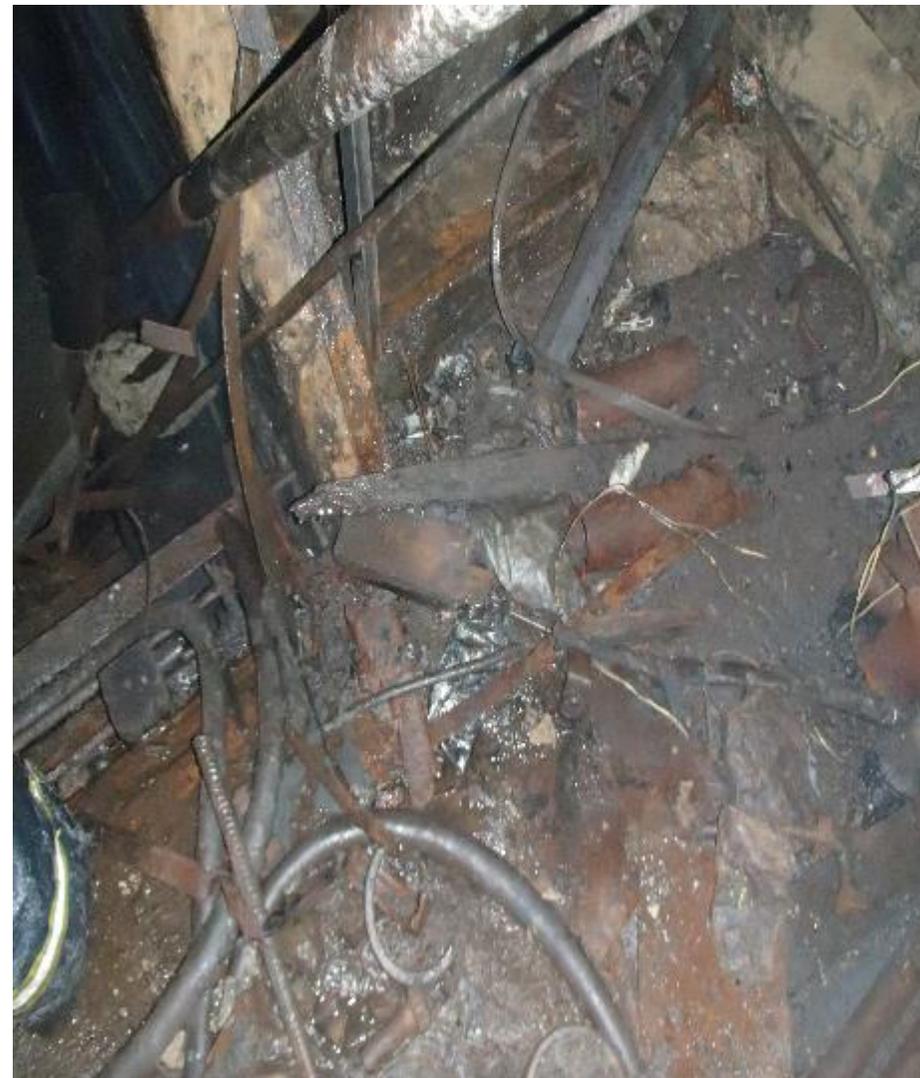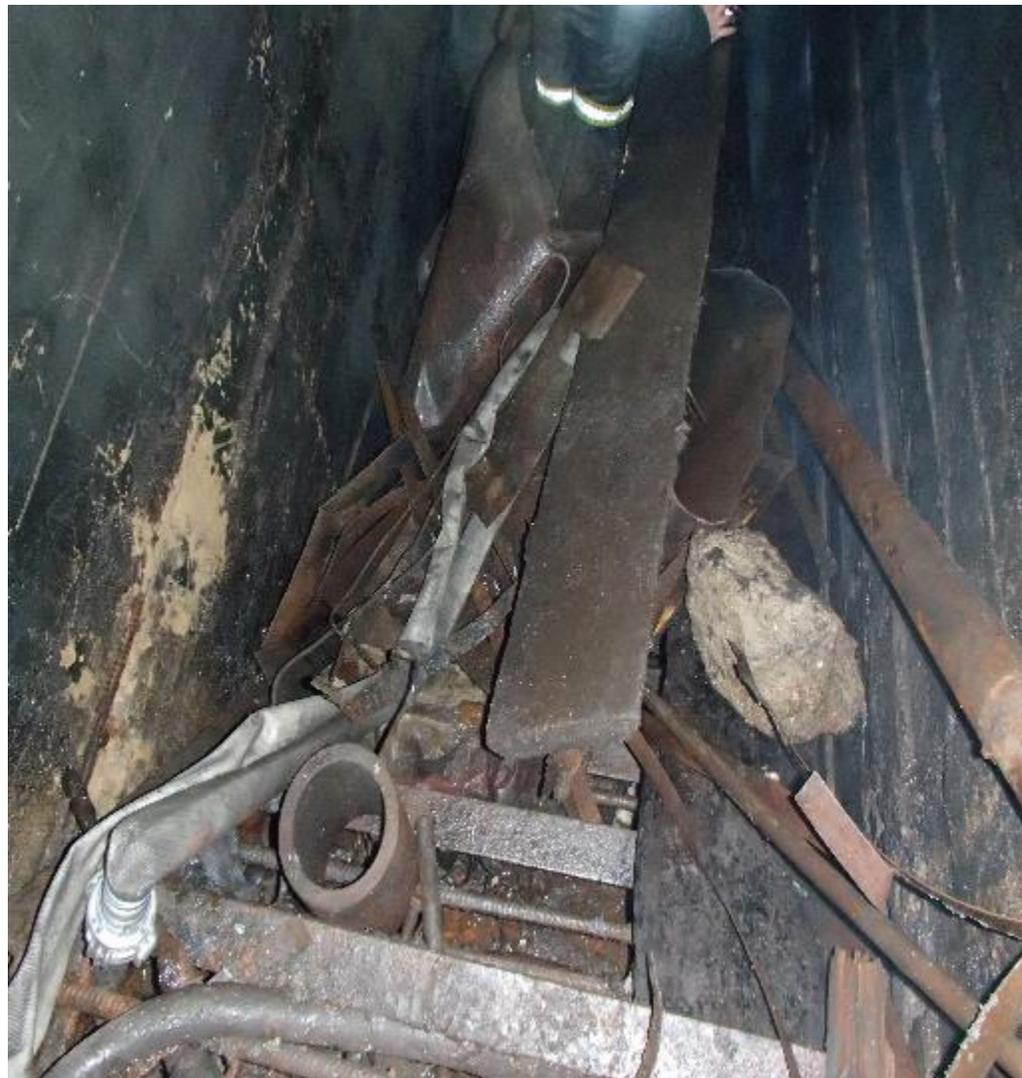



Наличие сквозных проёмов в настиле пола - перекрытия помещения, где произошло возгорание.



ArcelorMittal




АрселорМиттал Темиртау



Наличие в непосредственной близости от места возгорания действующего оборудования (гидравлические панели, станция «Азота», межцеховой конвейер)



АрселорМиттал Темиртау

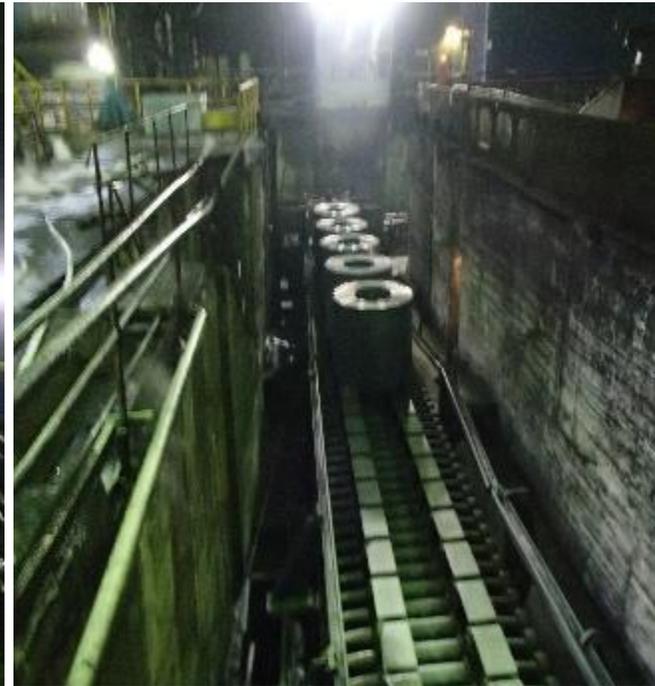



Задымлённость объёма цеха в период ликвидации возгорания.

ArcelorMittal

АрселорМиттал Темиртау





В тушении возгорания использованы первичные средства пожаротушения (огнетушители), вода от сети внутреннего противопожарного водоснабжения, пенный раствор от пожарной автотехники. В тушении пожара задействованы цеховой персонал, 3 отделения ПАСЧ №11 на 3-х автоцистернах АЦ-40, 2 отделения ПАСЧ №14 на 2-х автоцистернах АЦ-40 и АЦ-70, 1-го отделения СПЧ №2 (государственная противопожарная служба)





- 26.02.2021 года производился плановый ремонт крана № 15 на ремонтной площадке в отделении листоотделки, подрядной организацией ТОО «СДС».
- В процессе работы бригадир ТОО «СДС» принял решение о проведении сварочных работ на кране с троллейной стороны, не уведомив об этом персонал ЦРОО ГПН и ЛПЦ-1.
- В результате искры от сварки через неплотности в половом настиле попали в ниже расположенное помещение, что привело к нагреву и воспламенению находящихся там веществ и материалов.
- Данное происшествие стало возможным в следствии:
  - Не надлежащего содержания помещения;
  - Отсутствие контроля за организацией работ со стороны ЦРОО ГПН и цехового персонала;
  - Нарушения ППБ при подготовке и проведении огневых работ (принятия самовольного решения со стороны подрядной организации ТОО»СДС», без согласования с персоналом АМТ, не принятия мер к предотвращению разлёта искр и их попаданию в помещение расположенное на минусовых отметках через не плотности в половом покрытии, не обеспечение места проведения огневых работ работоспособным противопожарным оборудованием – пожарный рукав был подключен к сухотрубной разводки сети противопожарного водоснабжения, без заполнения водой сухотрубной разводки).
- По окончанию расследования будет составлен АКТ расследования, разработаны превентивные меры. Виновные лица будут привлечены к ответственности.