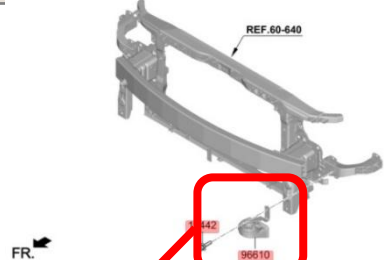



Неисправность звукового сигнала

CN7	Описание		Фото / Видео
Симптом	Не работает(или периодически не работает) звуковой сигнал, изменяется тональность звукового сигнала.		 <p>REF 60-640</p> <p>FR.</p> <p>42</p> <p>96610</p>
Причина	Электрический обрыв цепи внутри звукового сигнала из-за внутренней коррозии		 <p>PCN2030005 A - 28</p>
Описание	До	После	
		Изменена обработка внутренней поверхности корпуса звукового сигнала с целью минимизировать возникновение коррозии	
Кат. номер	96611AA000	без изменений	
Как отличить улучшенный компонент?	-	-	
Диапазон VIN	-	Дата внедрения контрмер на производстве автомобилей	2022-04-14
		VIN автомобиля после контмер	
Метод ремонта	замена детали		