

VZTAH MEZI NAPĚTÍM A DEFORMACÍ


FYZIKÁLNÍ ROVNICE

Vztahy mezi složkami napětí $\{\sigma\}$ a složkami deformace $\{\varepsilon\}$.

Určeny experimentálně, vyjadřují fyzikální vlastnosti materiálu.

- **Jednoosá napjatost**


tahová zkouška ►► pracovní diagram

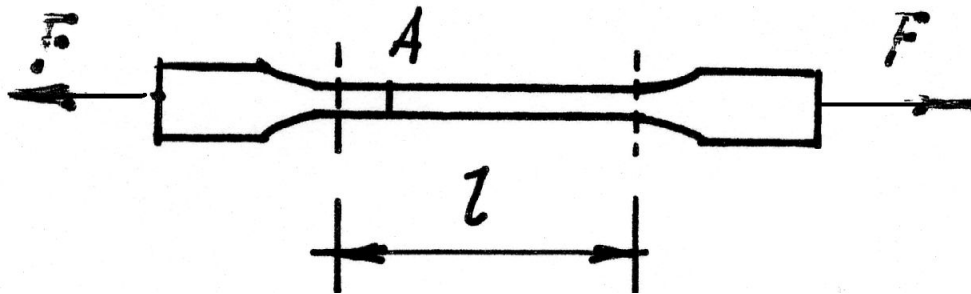

$$\sigma = \frac{F}{A} \quad \varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$$

Fyzikální rovnice

Příklad : pracovní diagram oceli

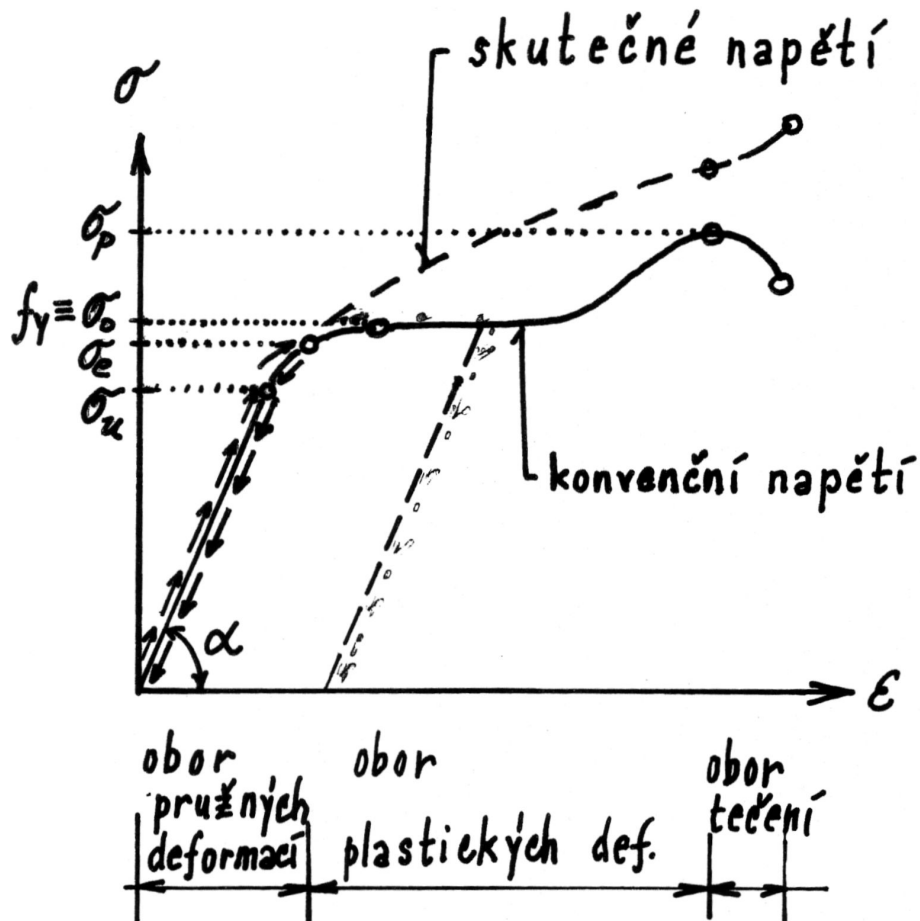

σ_u - mez úměrnosti

σ_e - mez pružnosti
(elasticity)

$\sigma_0 \equiv f_y$ - mez kluzu
(plasticity)
(tečení)

σ_p - mez pevnosti

Fyzikální rovnice

Hookeův zákon

Platí pouze v pružné oblasti až do meze úměrnosti ($\sigma \leq \sigma_u$)

$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$

$E = \operatorname{tg} \alpha$ [Pa]... Youngův modul pružnosti

ocel: $2,1 \cdot 10^5$ MPa

beton: $2,1 \cdot 10^4$ MPa


dřevo: 10^4 MPa

Zeminy (porézní materiál) – $E=25$ MPa


Fyzikální rovnice – pracovní diagramy

Příklady


Ocel

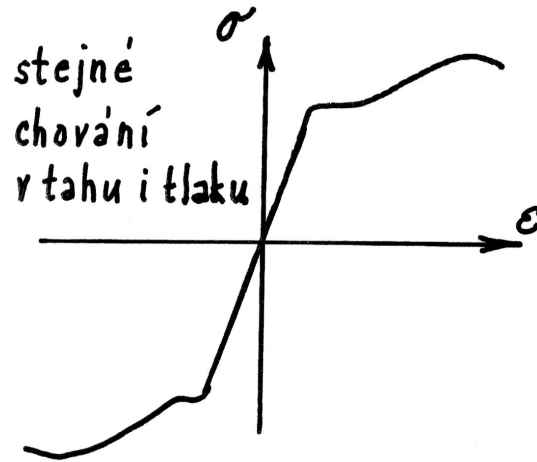


Beton

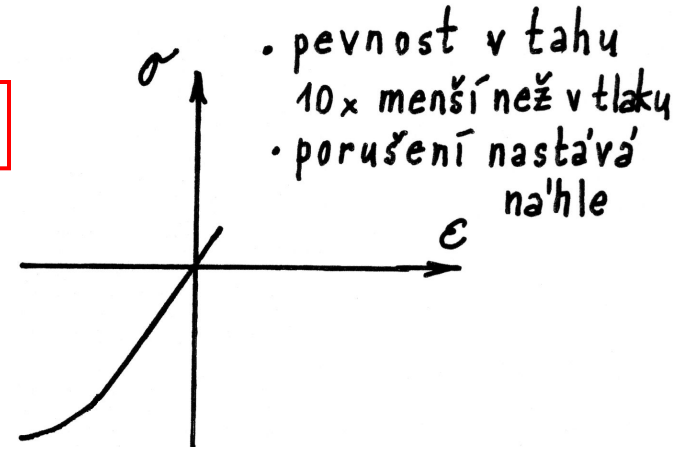

Litina




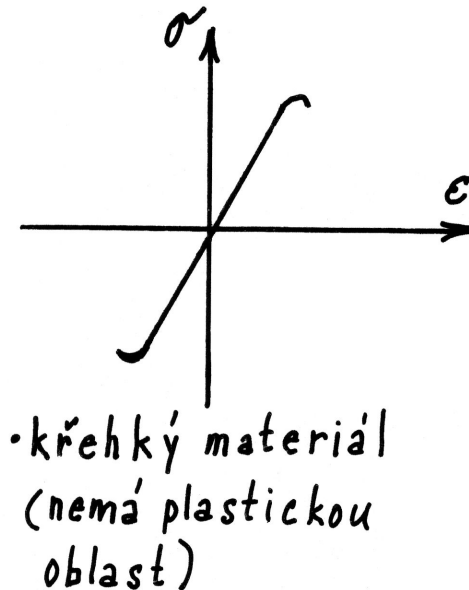


Dřevo

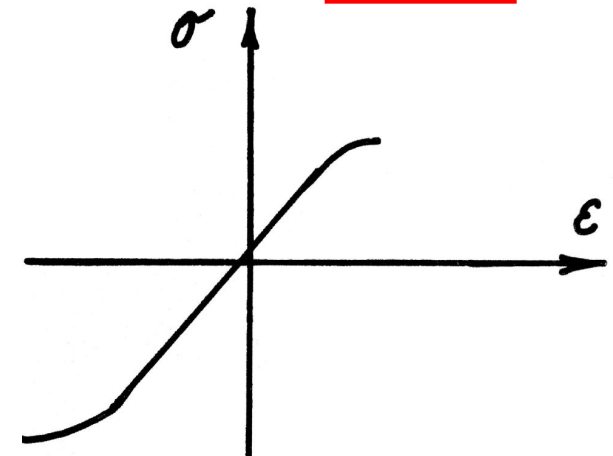


Fyzikální rovnice – trvalé plastické deformace

Příklady – zatížení základového pasu

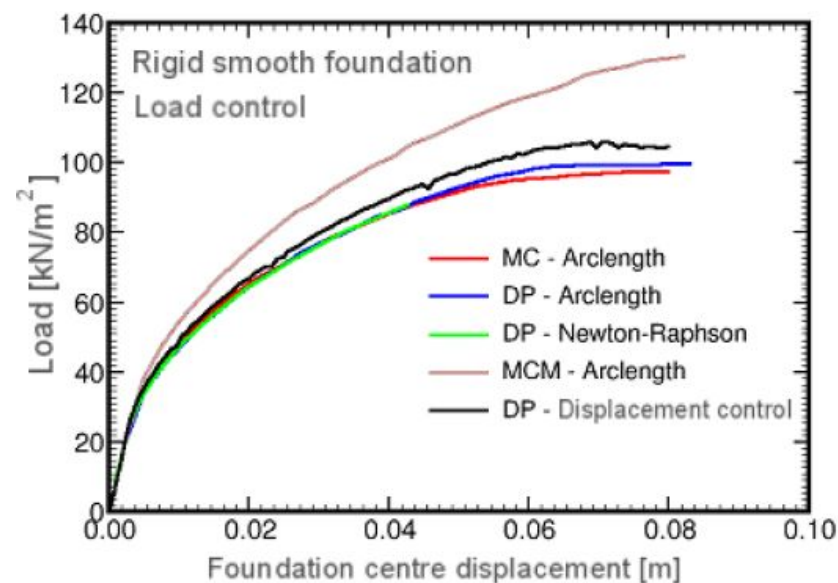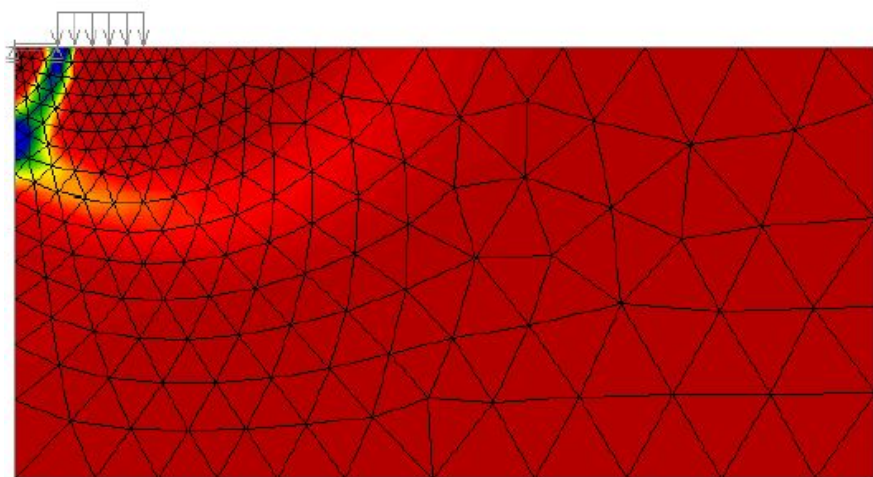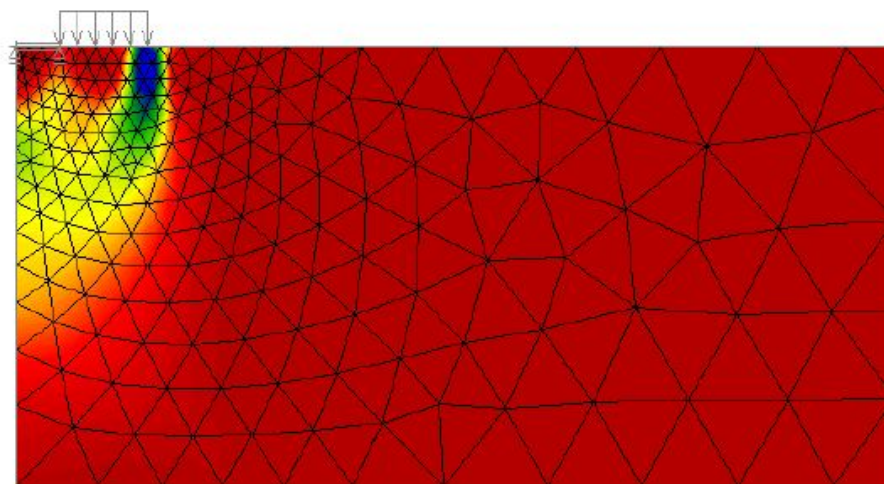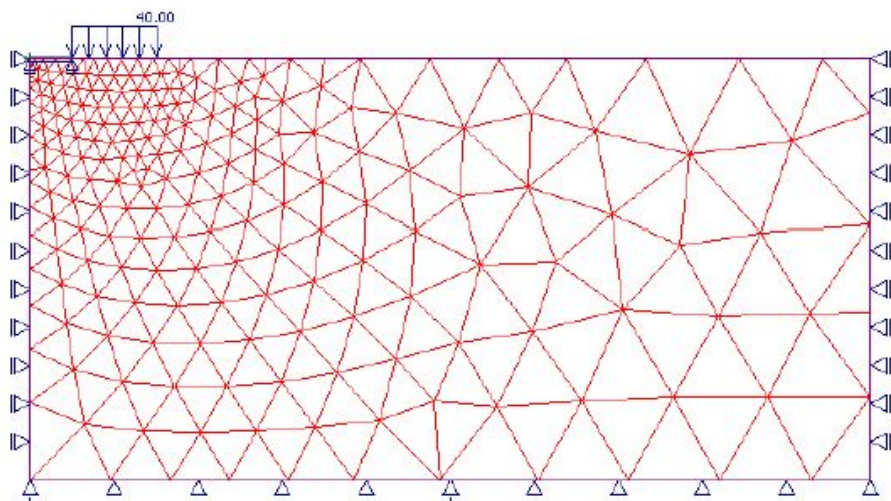

Fyzikální rovnice – trojosá napjatost

- Rozšířený Hookeův zákon – platí v lineárně pružné oblasti
- Vliv příčné kontrakce – zúžení při tahové zkoušce

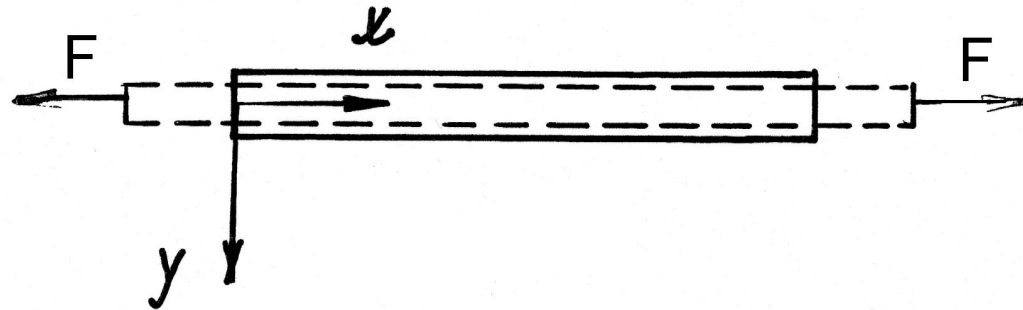

$$\sigma_x \gg \varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} \quad \varepsilon_y = -\nu \cdot \frac{\sigma_x}{E} \quad \varepsilon_z = -\nu \cdot \frac{\sigma_x}{E}$$

ν ...[-] Poissonovo číslo (součinitel příčné kontrakce)

$$\nu = -\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_x} \quad 0 \leq \nu \leq 0,5$$

ocel: $\nu \approx 0,3$

beton: $\nu \approx 0,15$

Fyzikální rovnice – trojosá napjatost

$$\sigma_y \quad \gg \quad \varepsilon_y = \frac{\sigma_y}{E} \quad \varepsilon_x = -\nu \cdot \frac{\sigma_y}{E} \quad \varepsilon_z = -\nu \cdot \frac{\sigma_y}{E}$$

$$\sigma_z \quad \gg \quad \varepsilon_z = \frac{\sigma_z}{E} \quad \varepsilon_x = -\nu \cdot \frac{\sigma_z}{E} \quad \varepsilon_y = -\nu \cdot \frac{\sigma_z}{E}$$

Vliv změny teploty na relativní protažení:

$$\varepsilon_x^t = \varepsilon_y^t = \varepsilon_z^t = \alpha t$$

α [K⁻¹] ... součinitel teplotní roztažnosti

t [K] ... změna teploty

(ocel, beton: $\alpha = 12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)

Fyzikální rovnice – rozšířený Hookeův zákon

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu\sigma_y - \nu\sigma_z) + \alpha t$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E} (\sigma_y - \nu\sigma_z - \nu\sigma_x) + \alpha t$$

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E} (\sigma_z - \nu\sigma_x - \nu\sigma_y) + \alpha t$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G} \quad \gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G} \quad \gamma_{zx} = \frac{\tau_{zx}}{G}$$

$$\varepsilon = \mathbf{C}\sigma + \varepsilon_0$$

$$\sigma = \mathbf{D}(\varepsilon - \varepsilon_0)$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{D}^{-1}$$

\mathbf{C} – (6x6) matice
poddajnosti


\mathbf{D} – (6x6) matice
tuhosti

G [Pa] ... modul pružnosti ve smyku

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)} \quad (\text{jen 2 konstanty nezávislé})$$

PŘÍKLAD: deformační varianta teorie pružnosti v 1D

Zadání : určete posun bodů střednice prostě podepřeného přímého prutu zatíženého rovnoměrným spojitým zatížením

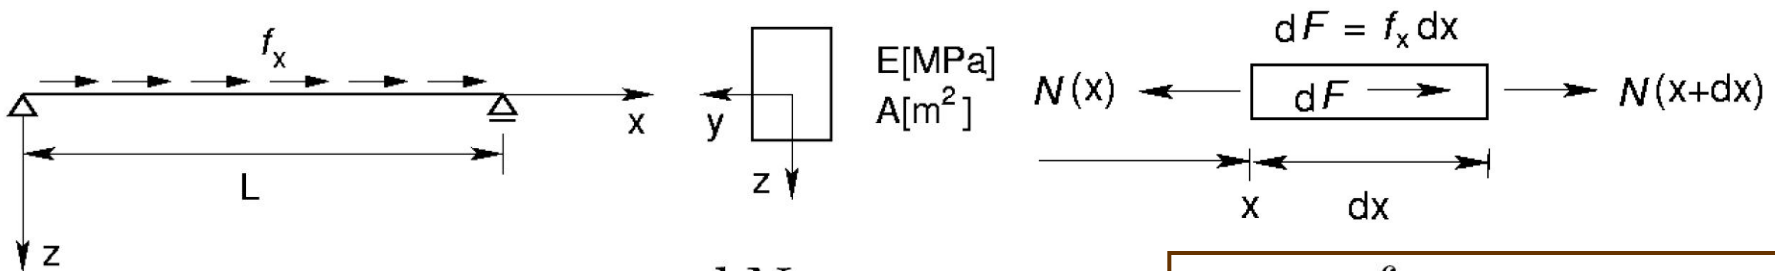

- podmínka rovnováhy $\frac{dN}{dx} + f_x = 0 \rightarrow u = \frac{f_x}{2EA} (2Lx - x^2)$
- fyzikální rovnice $N = EA\varepsilon$
- geometrické rovnice $\varepsilon = \frac{du}{dx}$


Diferenciální podmínka rovnováhy $EAu'' + f_x = 0$

Okrajové podmínky $u(0) = 0 \quad u'(L) = 0 \dots (N = 0)$


ANALÝZA PRUTŮ

Základní pojmy a definice

PRUTOVÉ KONSTRUKCE

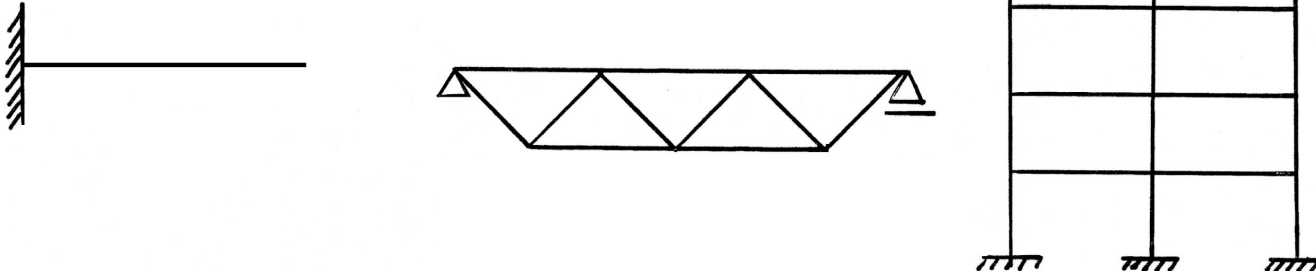


PRUT

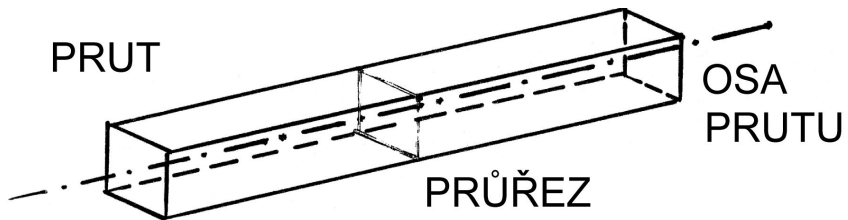

Základní algoritmus:

- Stanovení vnitřních sil v průřezech (statika)
- Výpočet napětí a deformací v bodech průřezů (pružnost a pevnost)

Masivní

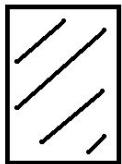

Tenkostěnné



PRŮŘEZY

Integrální definice vnitřních sil

Složky napětí v průřezu prutu

$$\sigma_x, \tau_{xy}, \tau_{xz}$$

Vnitřní síly v průřezu prutu

$$N_x, Q_y, Q_z \quad M_x, M_y, M_z$$

Vnitřní síly – výslednice napětí



$$N_x = \iint_A \sigma_x dA \quad M_x = \iint_A (\tau_{xz} y - \tau_{xy} z) dA$$

$$Q_y = \iint_A \tau_{xy} dA \quad M_y = \iint_A \sigma_x z dA$$

$$Q_z = \iint_A \tau_{xz} dA \quad M_z = \iint_A -\sigma_x y dA$$

N_x, M_y, M_z, Q_y, Q_z \gg ohyb

M_x \gg kroucení

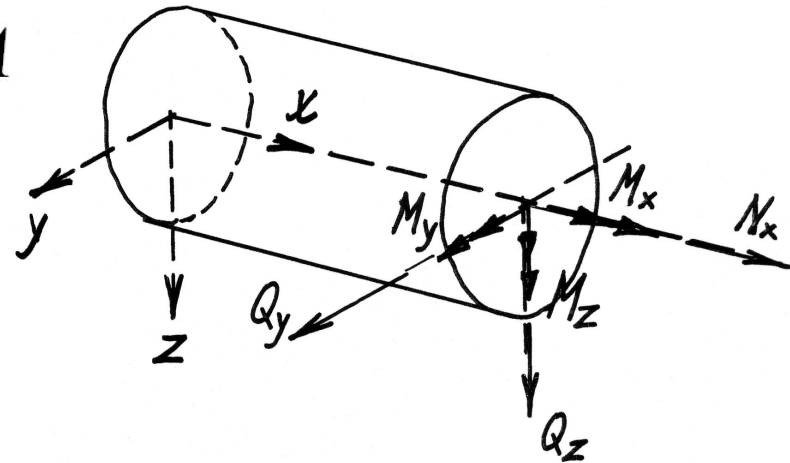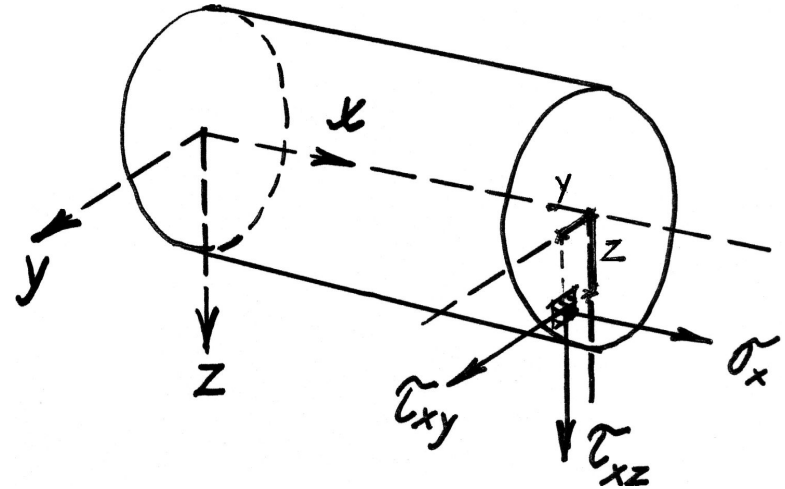

OHYB PRUTŮ

přetvoření

u, v, w




napětí

σ_x
 τ_{xy}, τ_{xz}



vnitřní síly

M_y, M_z, N_x
 Q_y, Q_z



Předpoklady: podélná deformace ε_x je řádově větší než ostatní složky deformace



a) $\varepsilon_y = \varepsilon_z = \gamma_{yz} = 0$ tvar průřezu se nemění

b) $\gamma_{xy} = \gamma_{xz} = 0$ zachování pravých úhlů
v rovinách XY a XZ

OHYB PRUTŮ

Bernoulli – Navierova hypotéza

Průřezy rovinné a kolmé k ose prutu před deformací zůstávají rovinné a kolmé k ose prutu i po deformaci

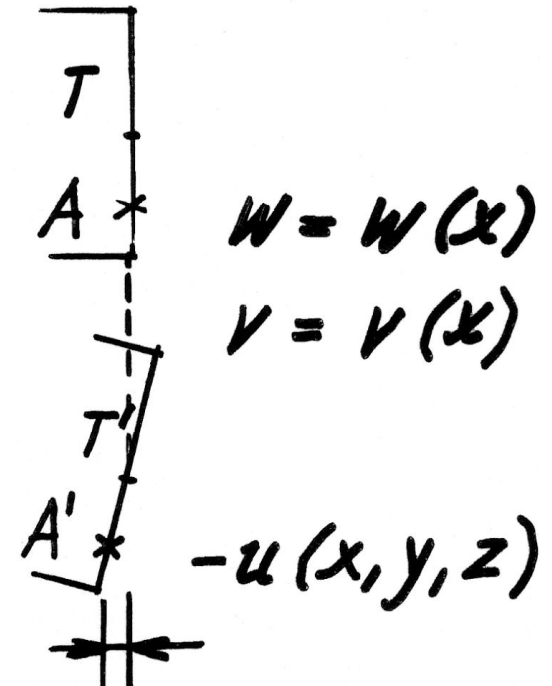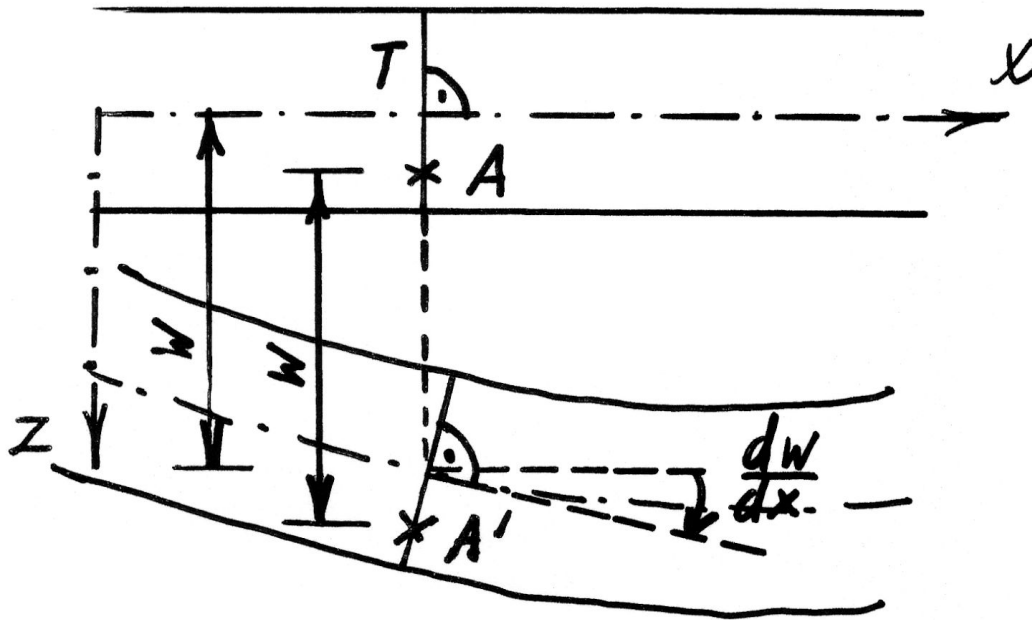


OHYB PRUTŮ

Funkce posunutí $u(x, y, z)$

$$u(x, y, z) = A(x) + B(x) \cdot y + C(x) \cdot z$$

$$A(x) = u_0 \text{ translace}$$

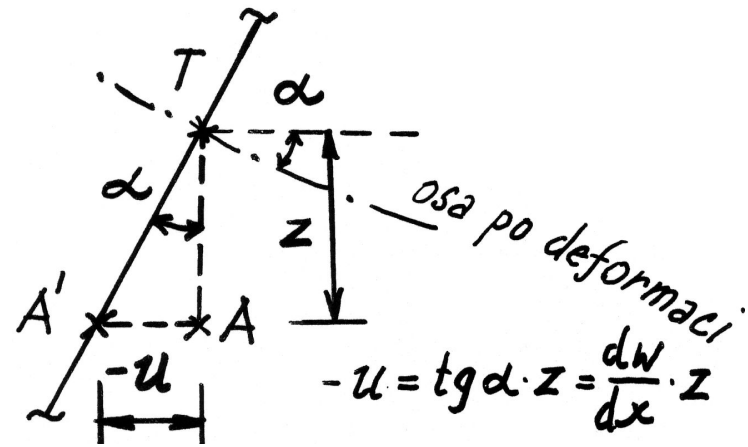

Z předpokladu b) plyne:

$$\alpha) \gamma_{xy} = 0$$

$$\frac{\partial u(x, y, z)}{\partial y} + \frac{\partial v(x)}{\partial x} = 0$$

$$B(x) + \frac{dv}{dx} = 0 \quad B(x) = -\frac{dv}{dx} = -v'$$

rotace kolem z

$$\beta) \gamma_{xz} = 0$$

$$\frac{\partial u(x, y, z)}{\partial z} + \frac{\partial w(x)}{\partial x} = 0$$

$$C(x) + \frac{dw}{dx} = 0 \quad C(x) = -\frac{dw}{dx} = -w'$$

rotace kolem y

OHYB PRUTŮ

Kinematika

$$u = u_0 - v'(x) \cdot y - w'(x) \cdot z$$

Deformace – poměrné přetvoření

$$\varepsilon = \frac{du}{dx} = u'_0 - v'' \cdot y - w'' \cdot z$$

Normálové napětí

Z fyzikálních rovnic:

$$\sigma_x = E \varepsilon_x = E \frac{\partial u}{\partial x} = E(u'_0 - v'' \cdot y - w'' \cdot z) \quad (*)$$

OHYB PRUTŮ

Vnitřní síly vyjádřené z pole posunutí u, v, w

$$N_x = \iint_A \sigma_x dA = E \left(u'_0 \iint_A dA - v'' \iint_A y dA - w'' \iint_A z dA \right)$$

$$-M_z = \iint_A \sigma_x y dA = E \left(u'_0 \iint_A y dA - v'' \iint_A y^2 dA - w'' \iint_A yz dA \right)$$

$$M_y = \iint_A \sigma_x z dA = E \left(u'_0 \iint_A z dA - v'' \iint_A yz dA - w'' \iint_A z^2 dA \right)$$

OHYB PRUTŮ

Vnitřní síly vyjádřené z pole posunutí u, v, w

V maticovém tvaru:

$$\begin{Bmatrix} N_x \\ -M_z \\ M_y \end{Bmatrix} = E \begin{bmatrix} A & S_z & S_y \\ S_z & I_z & D_{yz} \\ S_y & D_{yz} & I_y \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u'_0 \\ -v'' \\ -w'' \end{Bmatrix} \quad (**)$$

matice tuhosti průřezu

OHYB PRUTŮ

Napětí vyjádřené z vnitřních sil – inverzní vyjádření r. (**)

Předpoklad: těžišťové osy $\longrightarrow S_y = S_z = 0$

Řešení soustavy rovnic (**)

$$u'_0 = \frac{N_x}{EA}$$

$$-v'' = -\frac{M_z I_y + M_y D_{yz}}{EI}$$

$$-w'' = \frac{M_y I_z + M_z D_{yz}}{EI}$$

$$I = I_y I_z - D_{yz}^2$$

(***)

OHYB PRUTŮ – normálové napětí

Vzorec pro funkci σ_x , jsou-li Y,Z libovolné
těžišťové osy:

Obdržíme dosazením z r. (***) do r. (*)

$$\sigma_x = \frac{N_x}{A} - \frac{M_z I_y + M_y D_{yz}}{I} y + \frac{M_y I_z + M_z D_{yz}}{I} z$$

Vzorec pro funkci σ_x , jsou-li Y,Z hlavní
těžišťové osy ($D_{yz}=0$):

$$\sigma_x = \frac{N_x}{A} - \frac{M_z}{I_z} y + \frac{M_y}{I_y} z$$

OHYB PRUTŮ

Zvláštní případy namáhání

1. Prostý tah (tlak) $N_x \neq 0$ ($M_y = M_z = 0$)

2. Jednoduchý ohyb $M_y \neq 0$ ($M_z = N_x = 0$)

nebo

$M_z \neq 0$ ($M_y = N_x = 0$)

3. Šikmý ohyb $M_y \neq 0, M_z \neq 0$ ($N_x=0$)

4. Kombinace tahu (tlaku) s ohybem

$N_x \neq 0, M_y \neq 0, M_z \neq 0$

OHYB PRUTŮ

Neutrální osa

σ_x je lineární funkce y, z a představuje rovinu, protínající průřez v přímce nazývané neutrální osa ($\sigma_x = 0$).

