

# Методы исследований материалов и процессов

Доцент кафедры Материаловедения и ТКМ  
Венедиктов Н.Л.

# 1. Классификация методов испытания материалов

# Классификация по признаку решения различных задач:

- механические и технологические,
- химические и физические,
- исследования тонкого строения и структуры и их изменений;
- неразрушающего контроля;
- физические;
- определение деформаций и напряжений.



## 2. Механические и технологические испытания

## 2.1. Испытания при приложении статических нагрузок:

- растяжение;
- сжатие;
- изгиб;
- кручение;
- срез;
- длительную прочность;
- ползучесть.


## 2.1.1. Испытания на растяжение ГОСТ 1497-84

$$\sigma = P/F_0, \text{ Н/мм}^2$$


$$\varepsilon = \Delta l/l_0$$




# Цилиндрические (а) и плоские образцы (б)

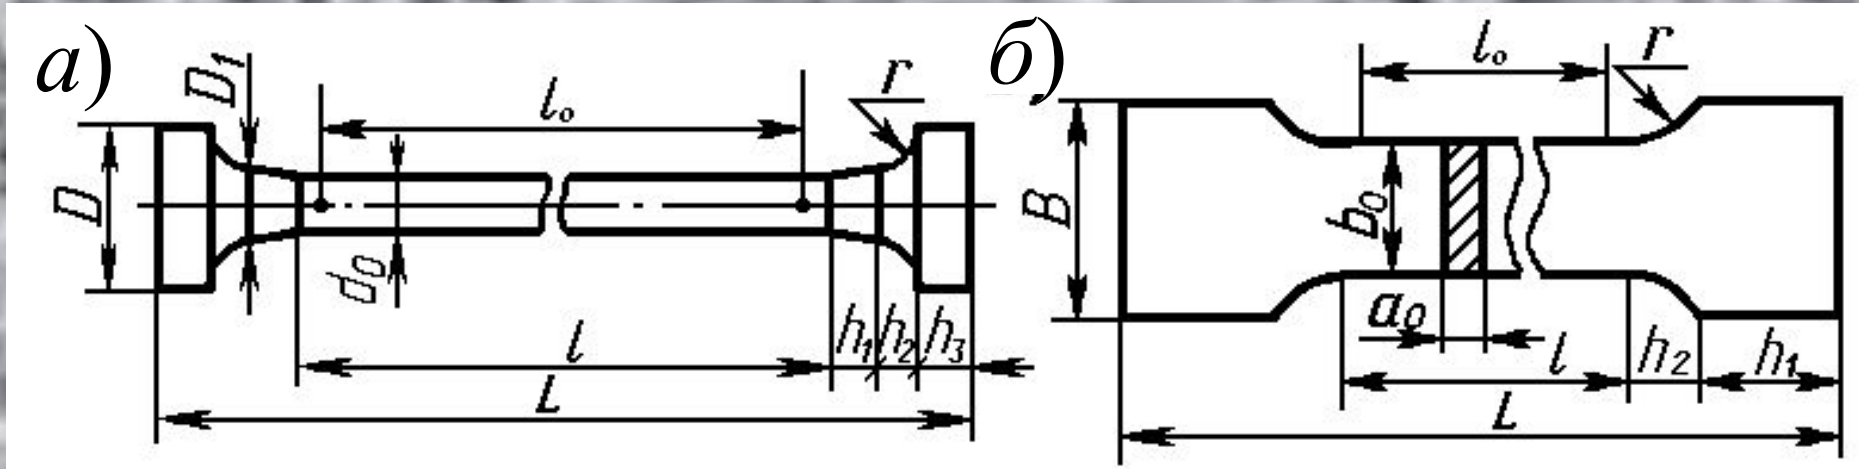

# Место сужения – шейка при испытаниях (в)

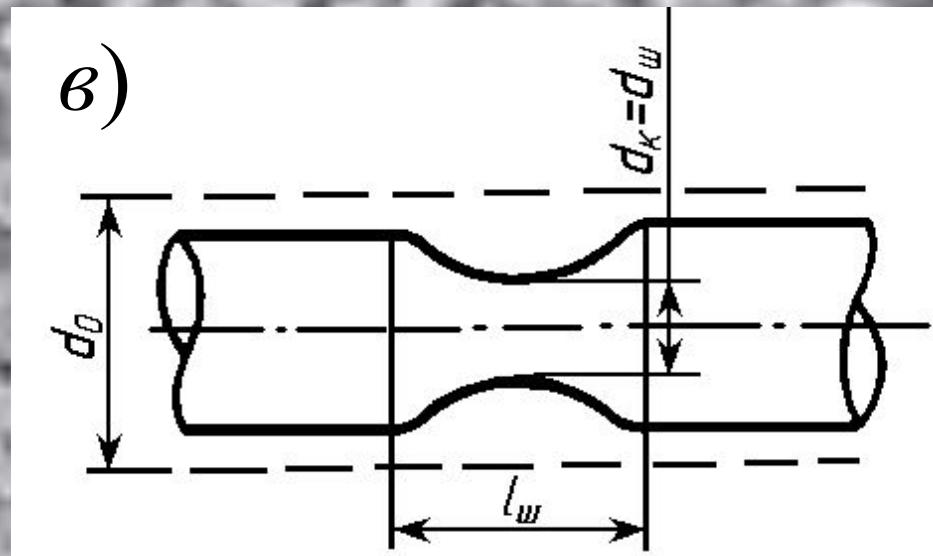

# Диаграмма растяжения

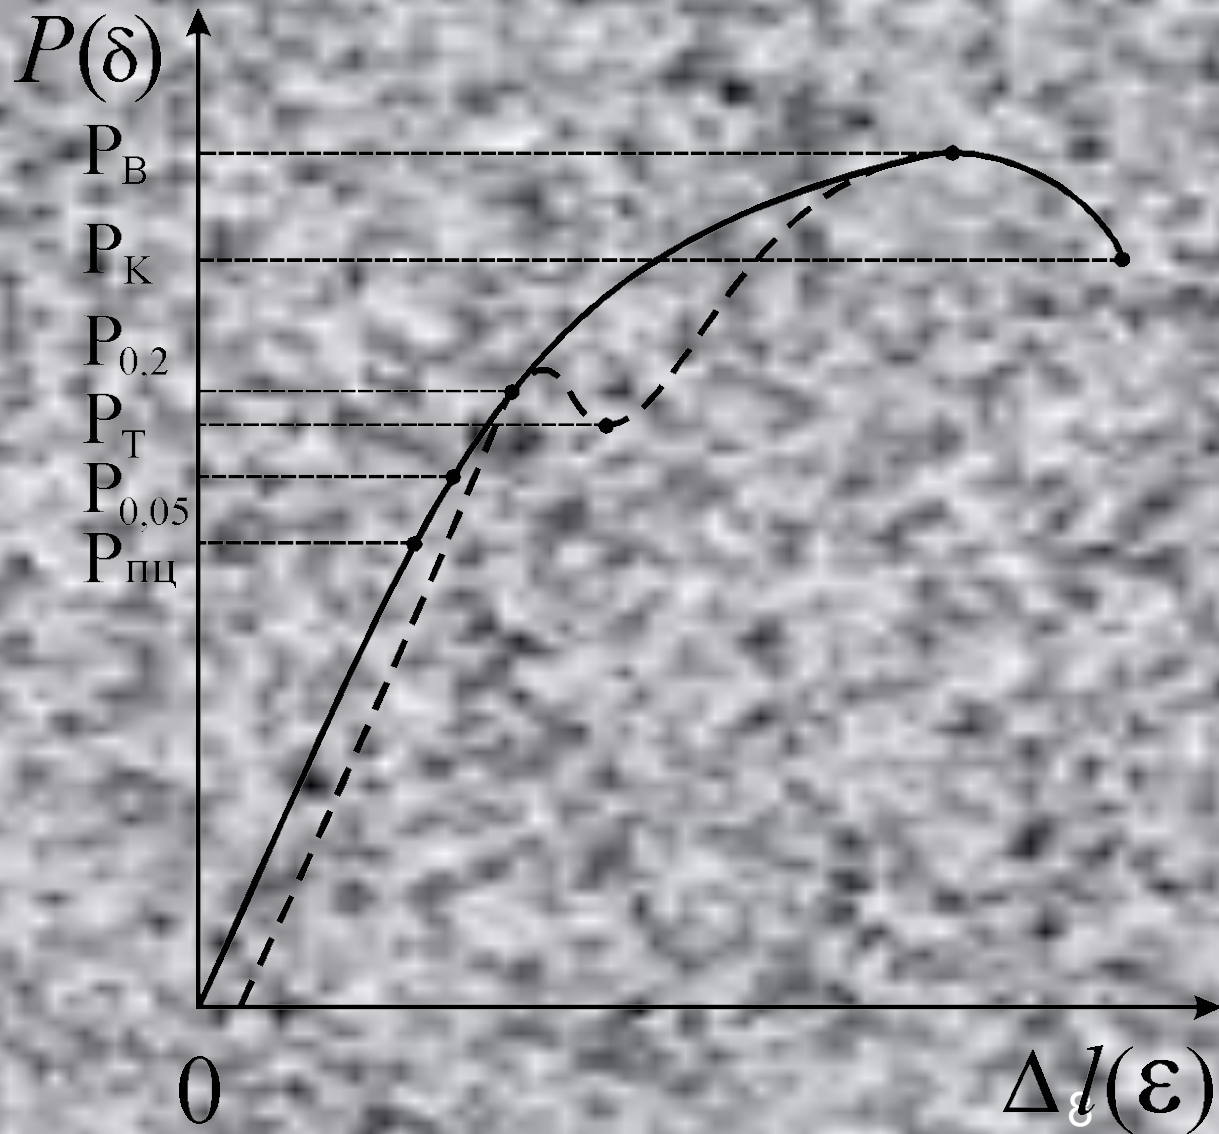



# Упругая область

$$E = \sigma / \varepsilon = Pl_0 / F_0 \Delta l$$

# Упруго-пластическая область

Предел пропорциональности

$$\sigma_{пц} = P_{пц} / F_0$$

Предел упругости

$$\sigma_{0,05} = P_{0,05} / F_0$$

Предел текучести (физический)

$$\sigma_T = P_T / F_0$$

Предел текучести (условный)

$$\sigma_{0,2} = P_{0,2} / F_0$$

# Пластическая область

Предел прочности

$$\sigma_v = P_v / F_0$$

Характеристики пластичности

Относительное удлинение


$$\delta = (l_r - l_0) 100 / l_0$$

Относительное сужение

$$\psi = (F_0 - F_K) 100 / F_0$$



# Универсальная испытательная машина

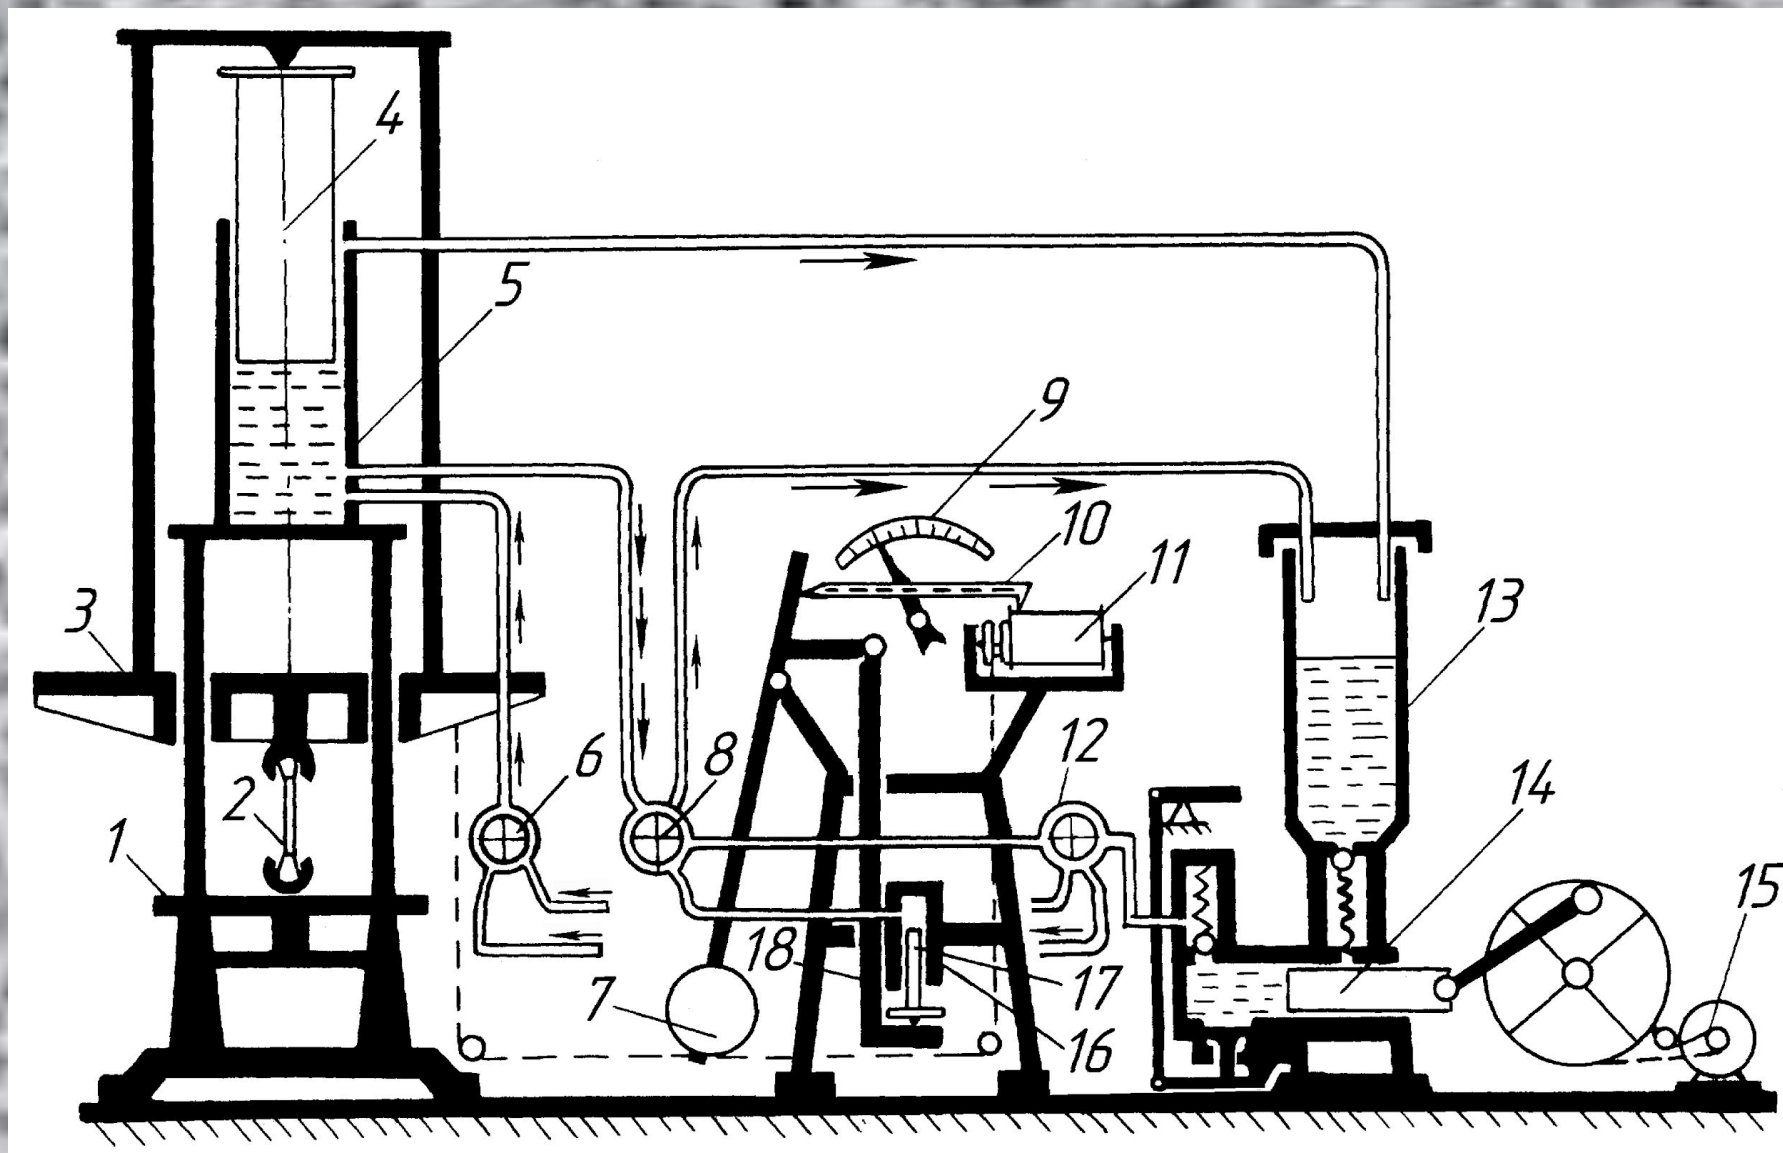

## 2.1.2. Испытания на сжатие

$$\sigma_{\text{сж}} = P/F_0, \text{ Н/мм}^2$$

Характеристики пластичности


Относительное укорочение

$$\varepsilon = (h_0 - h_K) 100 / h_0$$

Относительное уширение


$$\varphi = (F_K - F_0) 100 / F_0$$

# Характер разрушения сжимаемых образцов

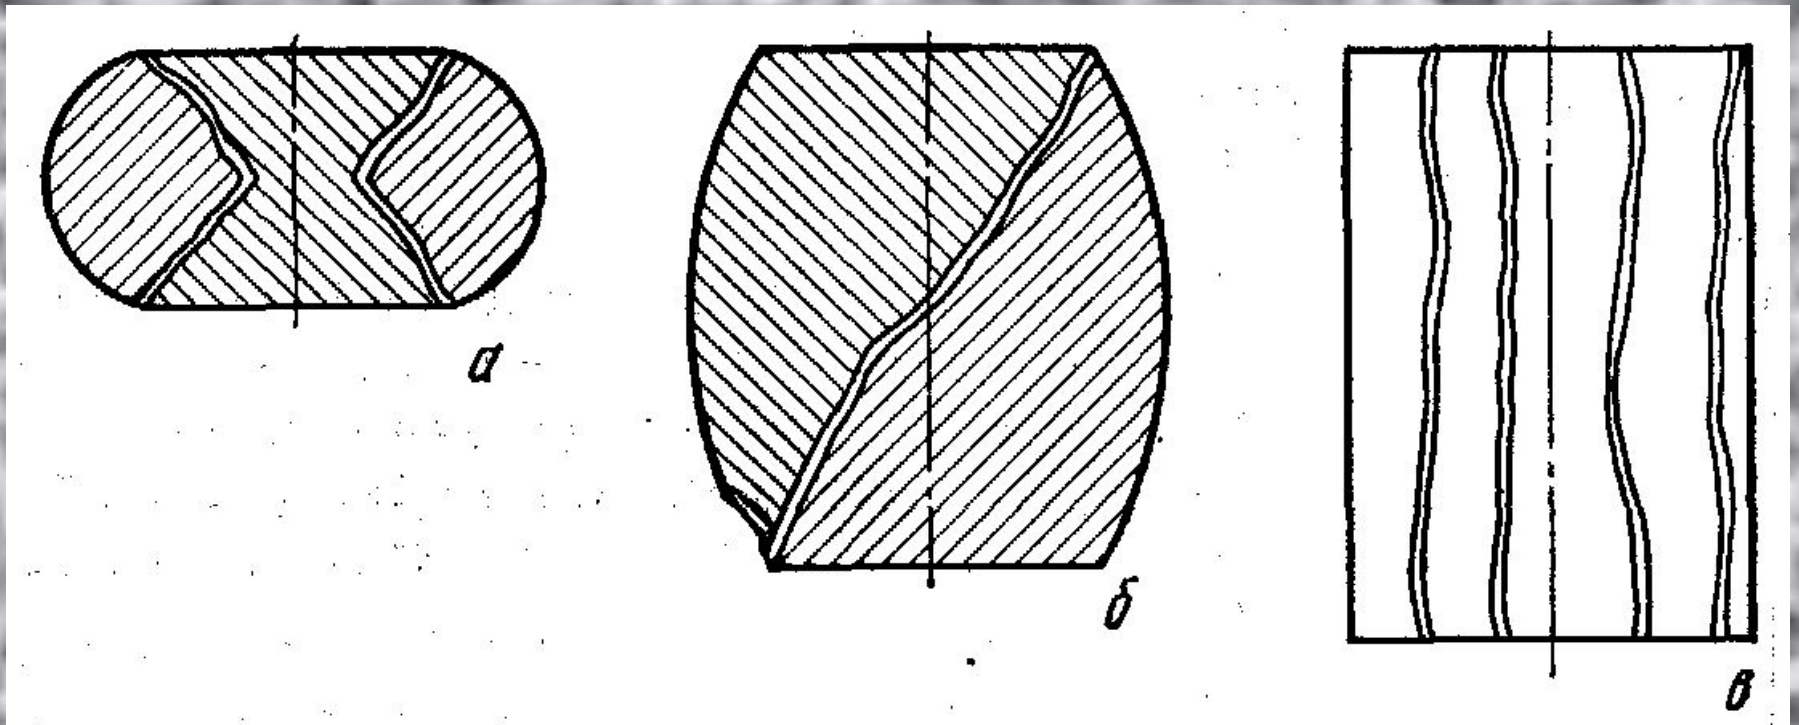




# Схема расположения образца при испытании на сжатие

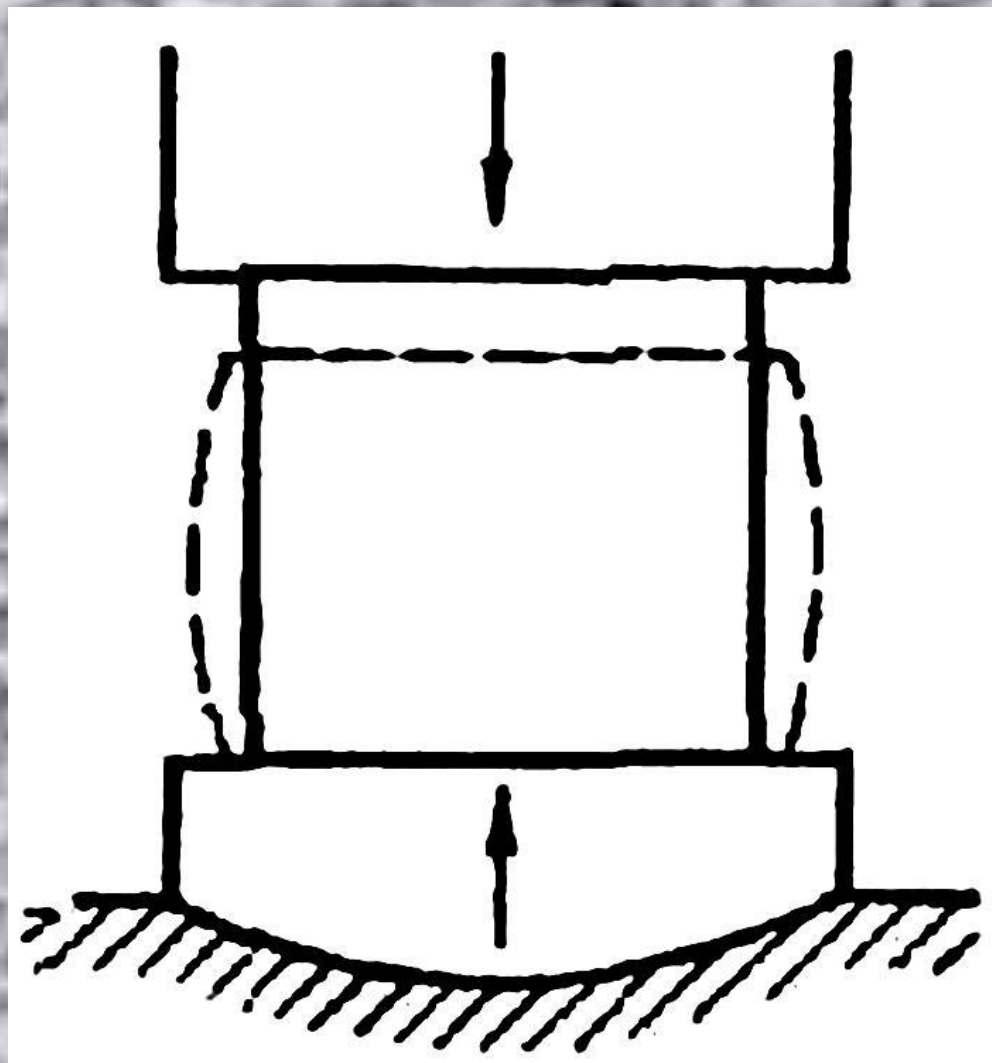


## 2.1.3. Испытание на изгиб

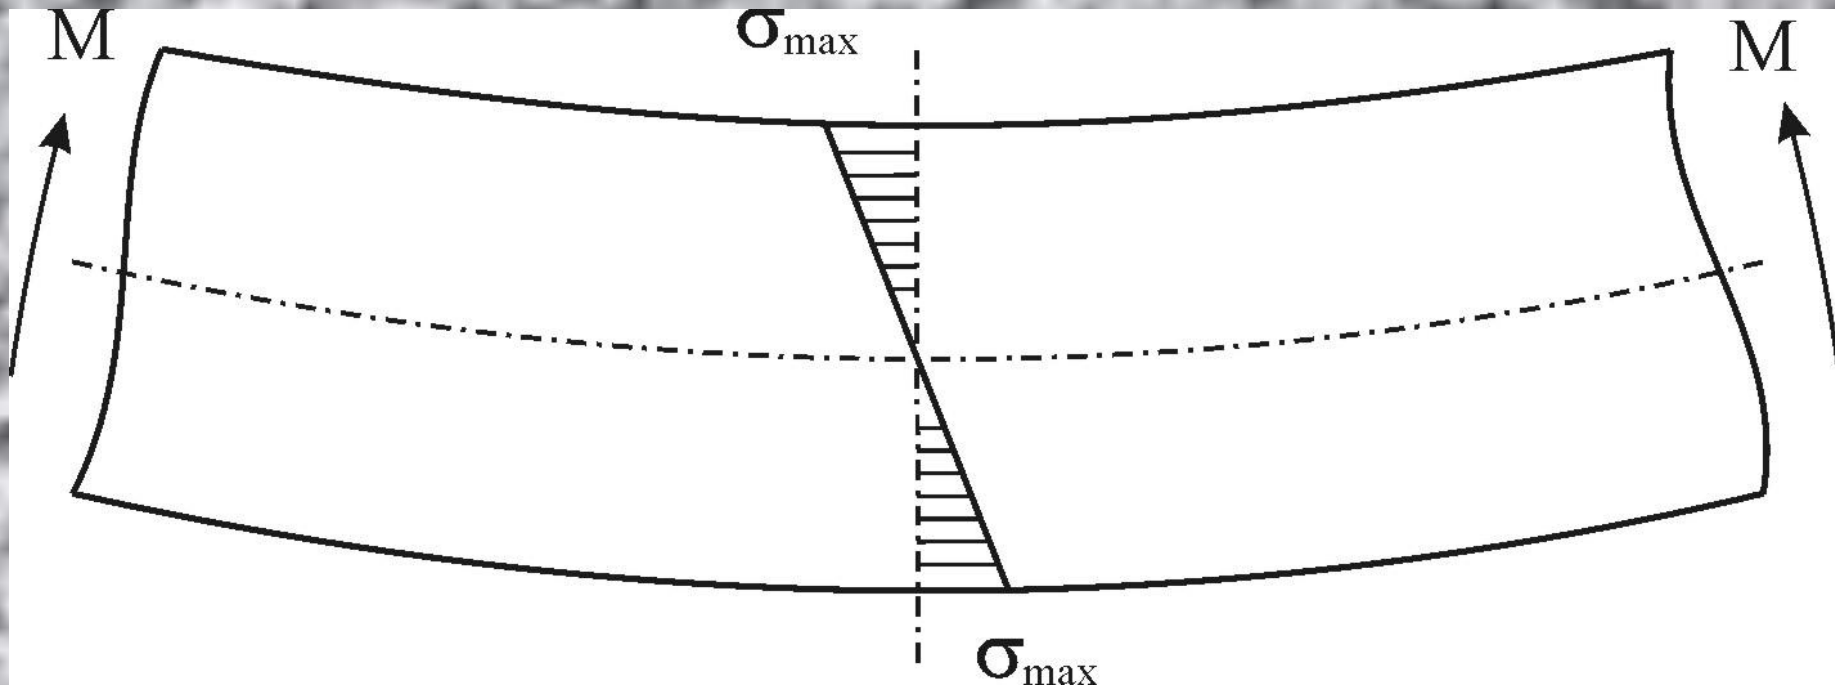

$$\sigma_{\max} = M_{\max} / W$$


# Типичные диаграммы изгиба

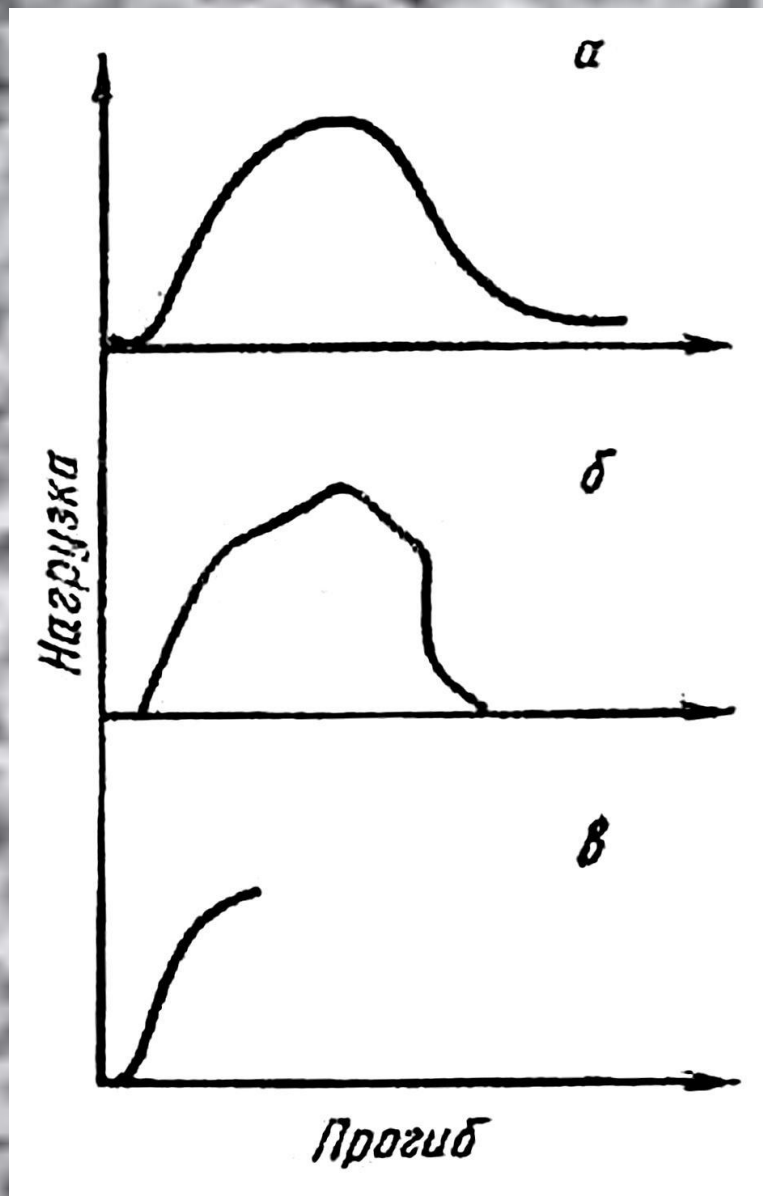

- а* – пластичный
- б* – малопластичный
- в* - хрупкий




# Схемы испытания на изгиб

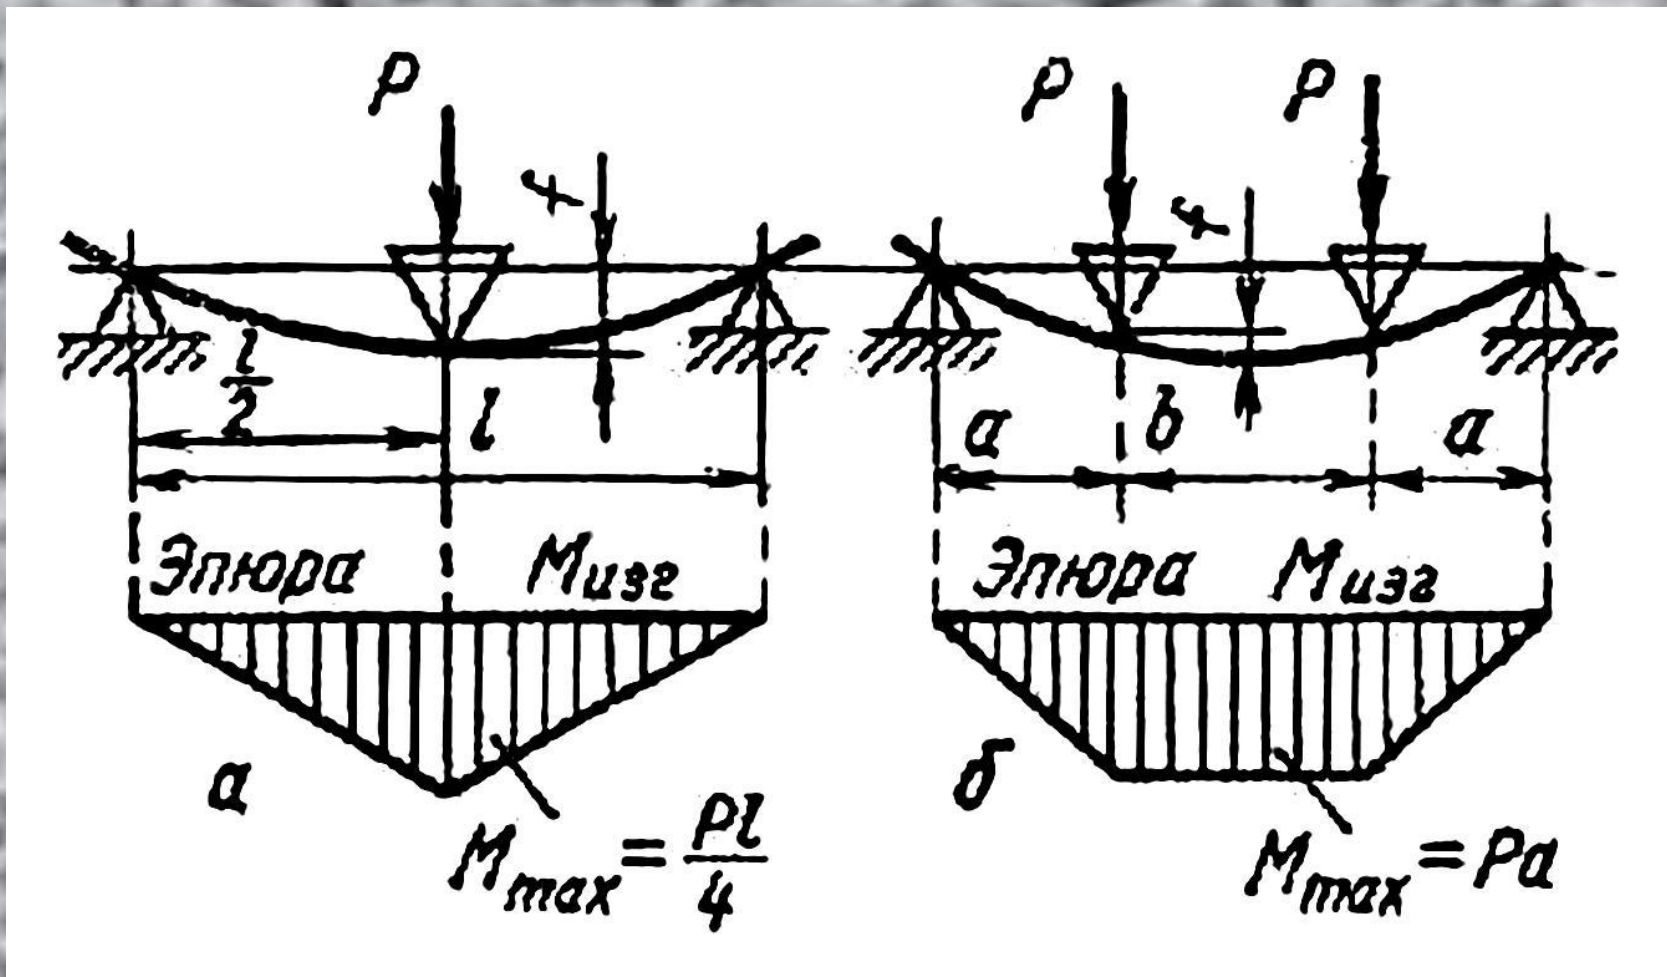

*a* – трехточечный    *б* - четырехточечный

## 2.1.4. Испытание на кручение ГОСТ 3565-80

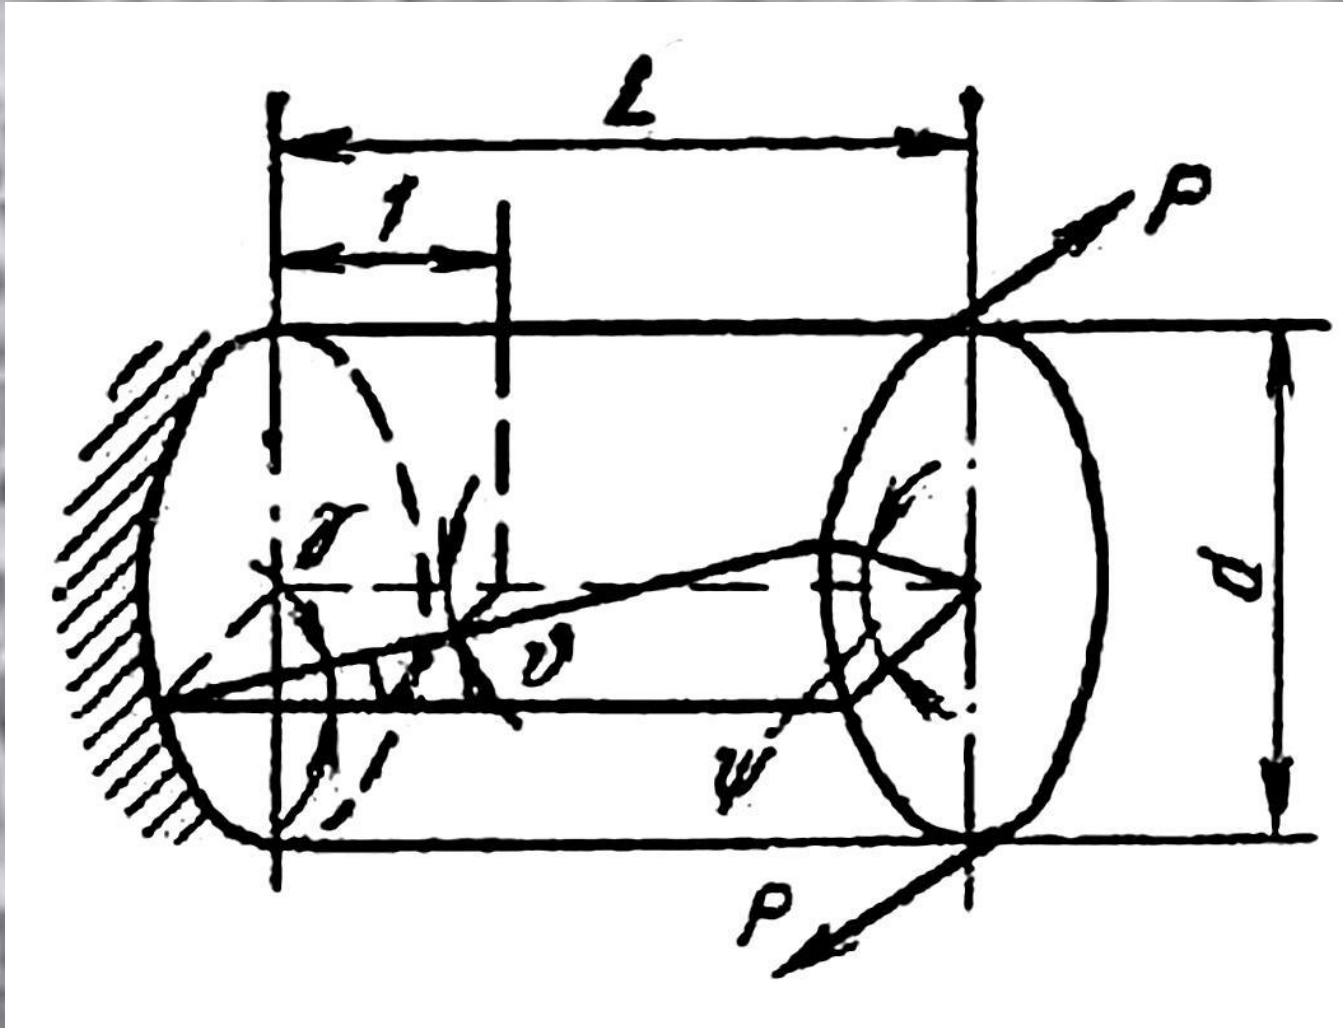

$$M = P \cdot d$$

# Характеристики определяемые при испытаниях на кручение

$G$  - модуль сдвига

$\gamma_{max}$  - относительный макс. сдвиг

$\tau_{пц}$  - предел пропорциональности


$\tau_{в}$  - условный предел прочности

$\tau_{0,3}$  - условный предел текучести


- характеристика разрушения при кручении



## 2.1.5. Испытание на срез

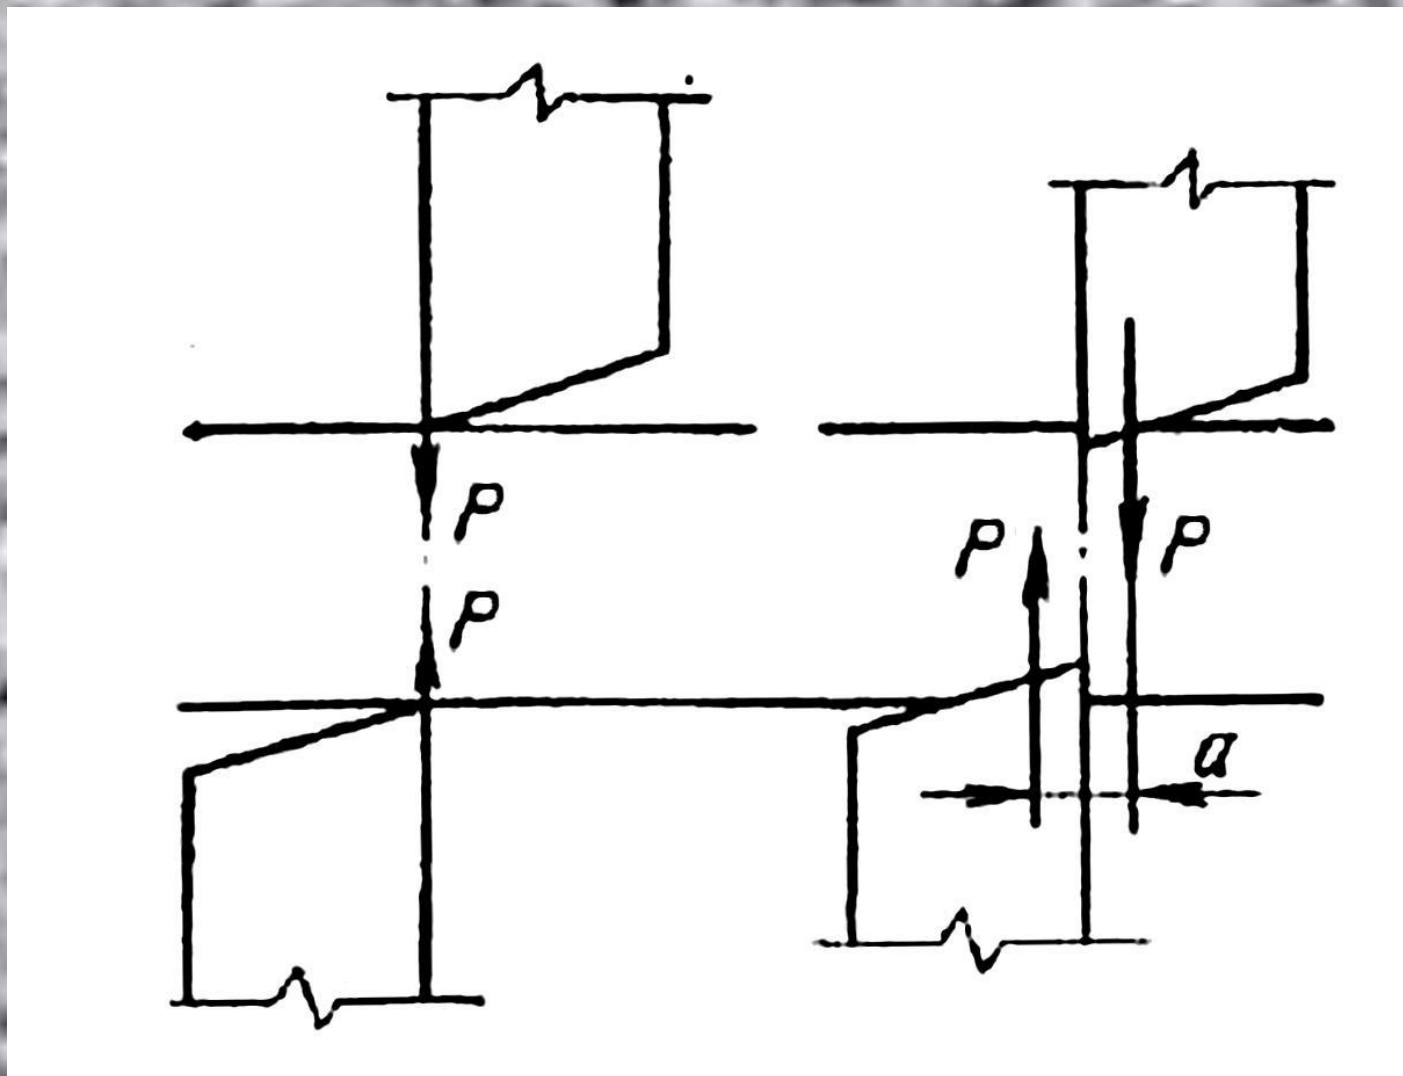

Силы, действующие при испытании на срез

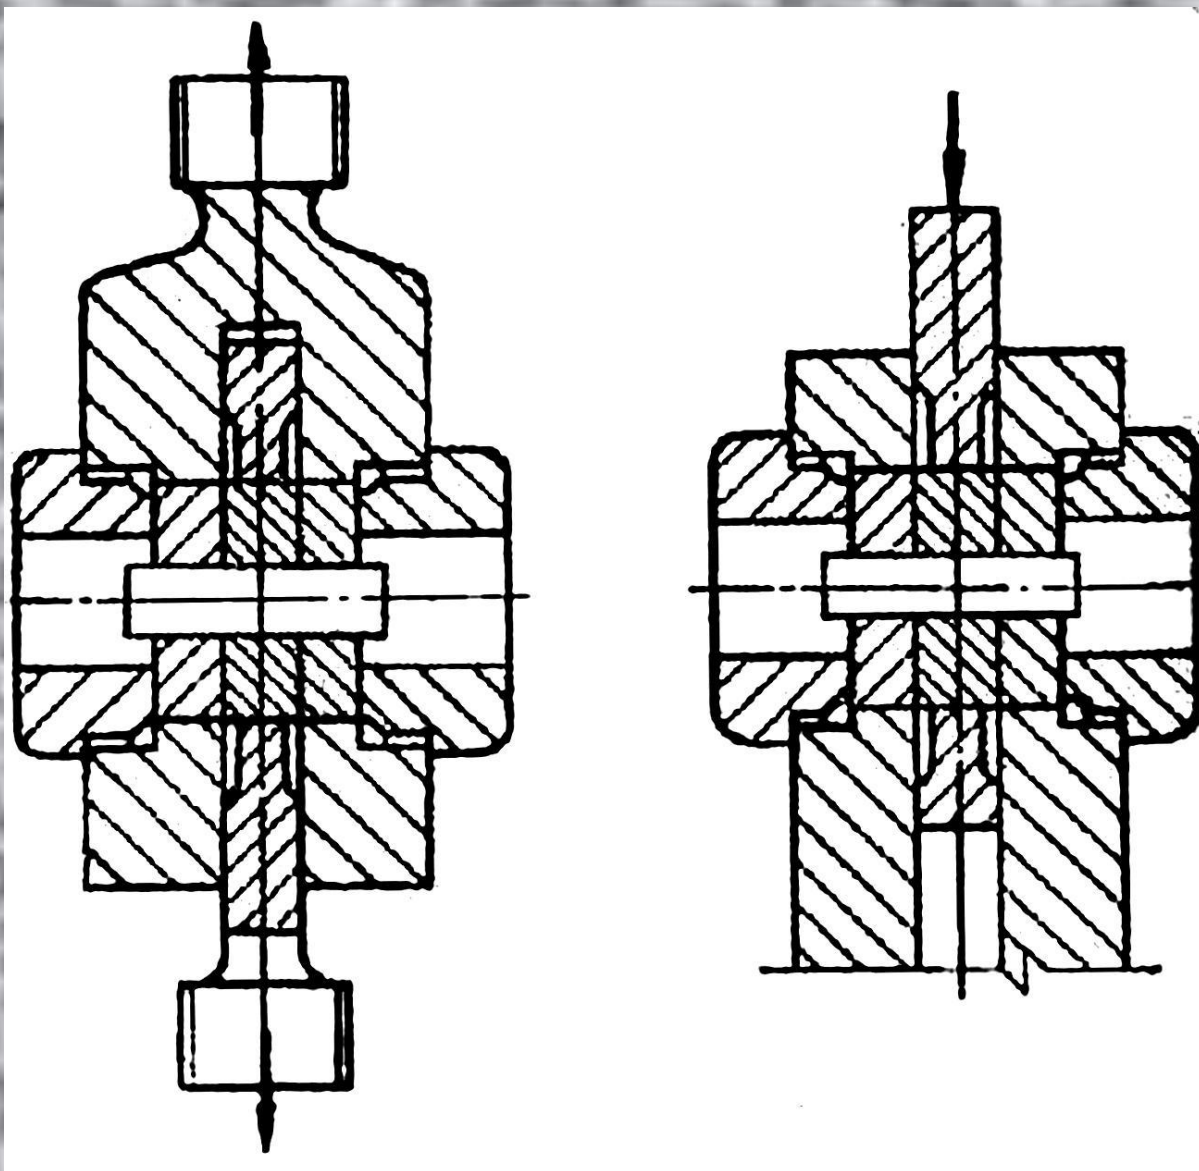

$$\tau_{\text{ср}} = P_{\text{max}} / 2F_0$$

Схемы испытания на срез

## 2.1.6. Испытание на длительную прочность

### Характеристики

- предел ограниченной  
длительной прочности,  $\sigma_B / \tau$
- предел ползучести
- предел скорости ползучести




## 2.1.7. Испытание на ползучесть

### Характеристики

- скорость релаксации напряжений
- сопротивление релаксации напряжений

## 2.2. Испытания при приложении циклических нагрузок. Испытание на усталость ГОСТ 25.502-79

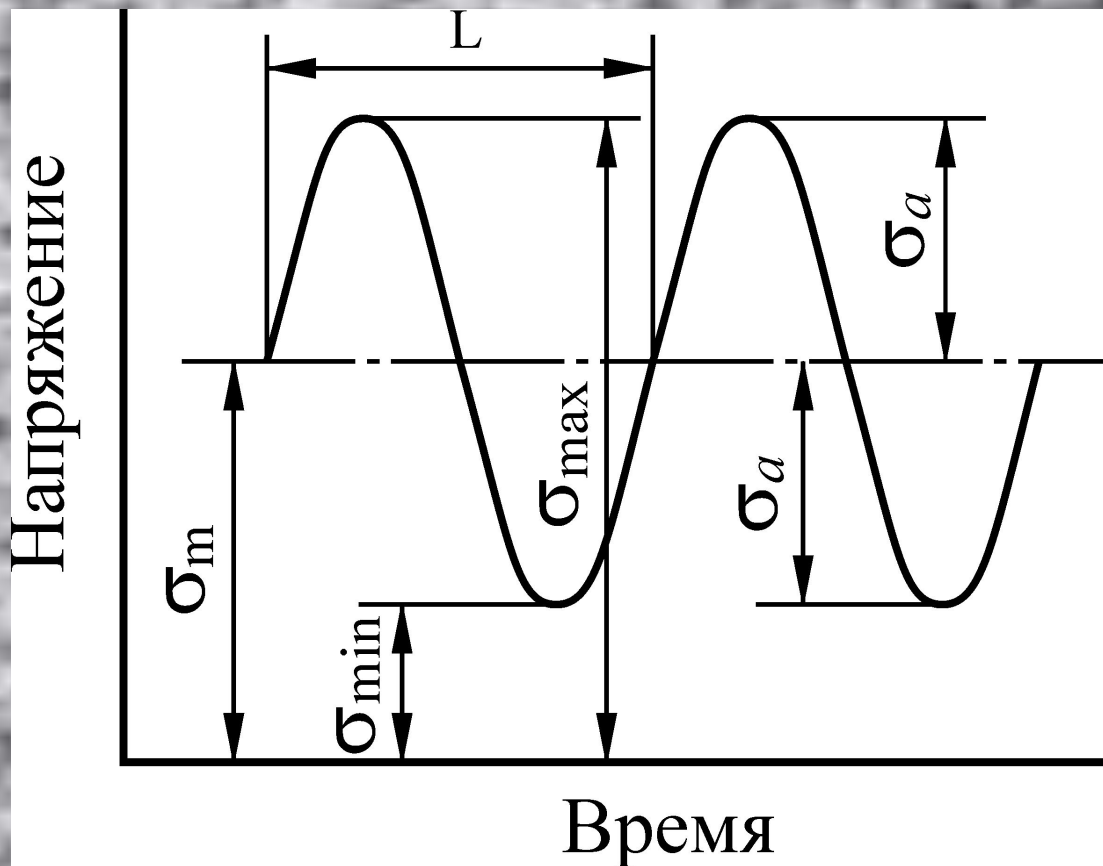

# Показатели, характеризующие нагружение

$\sigma_{\max}$  – максимальное напряжение цикла

$\sigma_{\min}$  – минимальное напряжение цикла


$\sigma_m = (\sigma_{\max} + \sigma_{\min})/2$  – среднее напряжение

$\sigma_a = (\sigma_{\max} - \sigma_{\min})/2$  – амплитуда напряжения цикла



$R_\sigma = \sigma_{\min} / \sigma_{\max}$  – коэффициент асимметрии



# Виды циклического нагружения

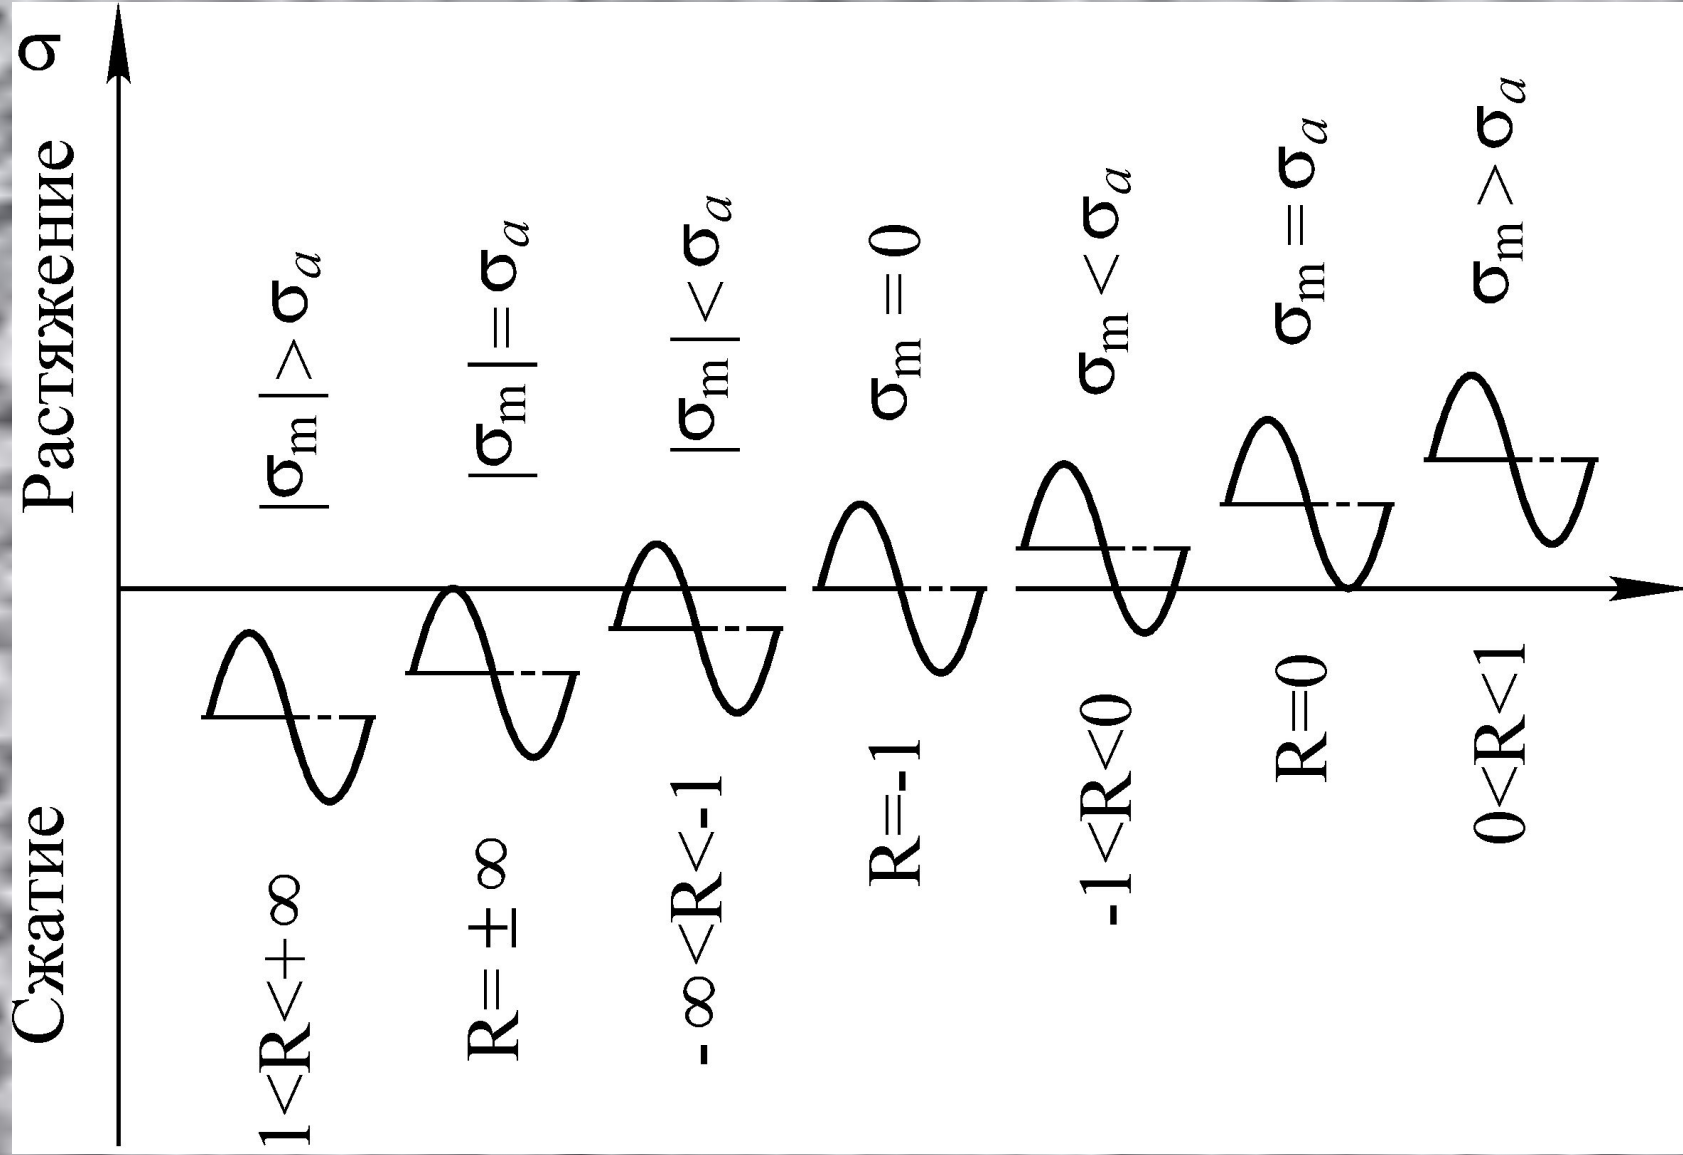

# Кривая усталости

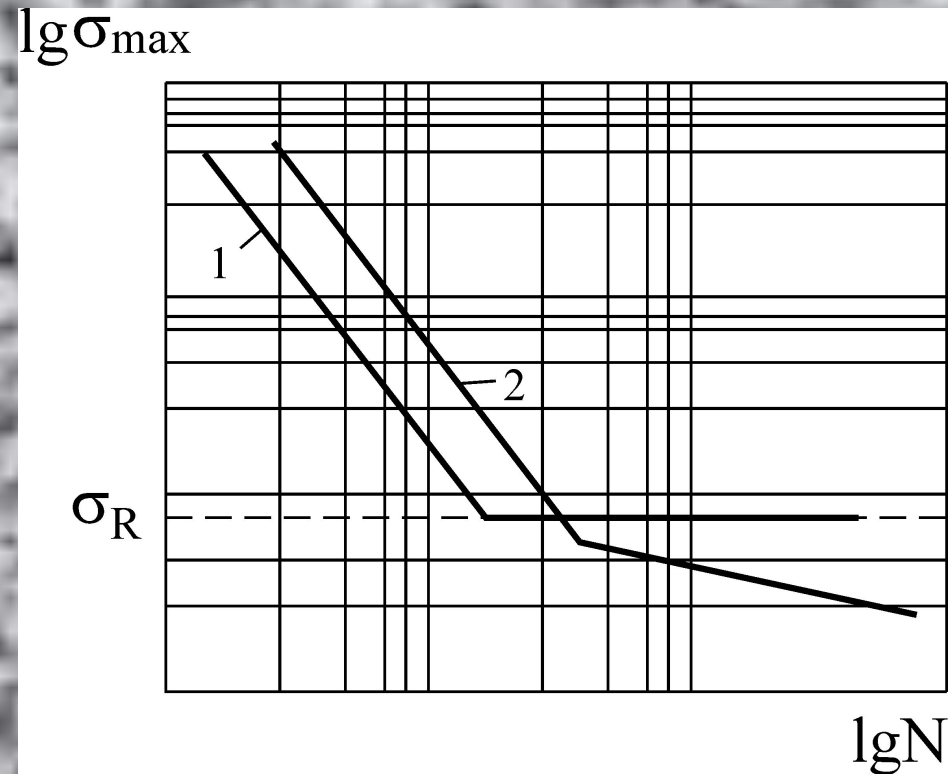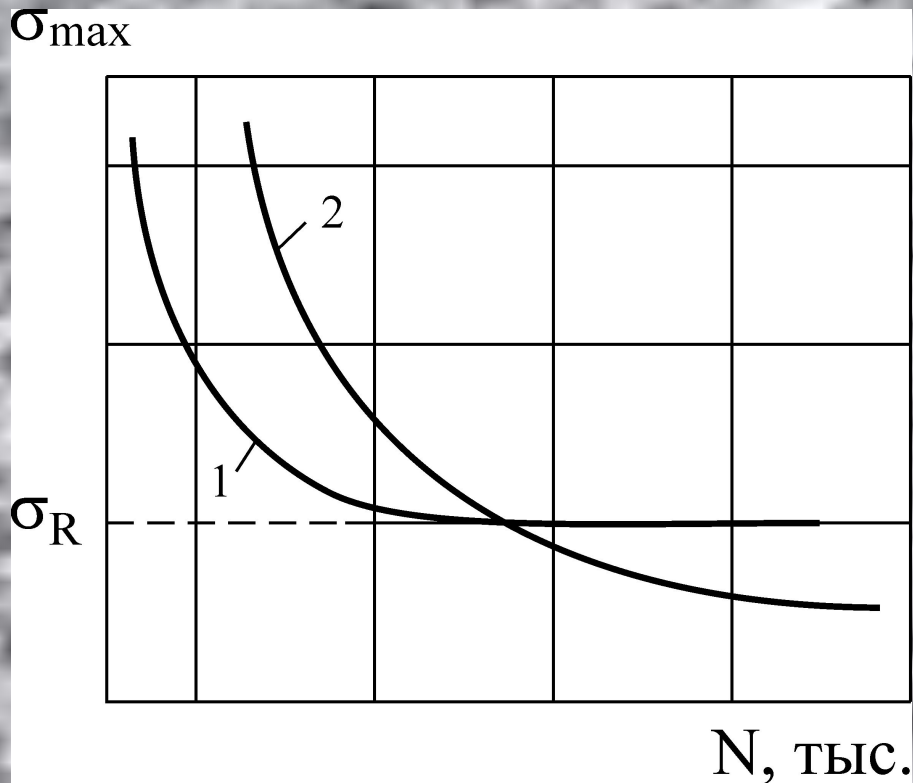



## 2.3. Испытания при приложении ударных нагрузок

### Виды испытаний

- растяжение
- сжатие
- кручение
- изгиб



# Маятниковый копер МК-30А

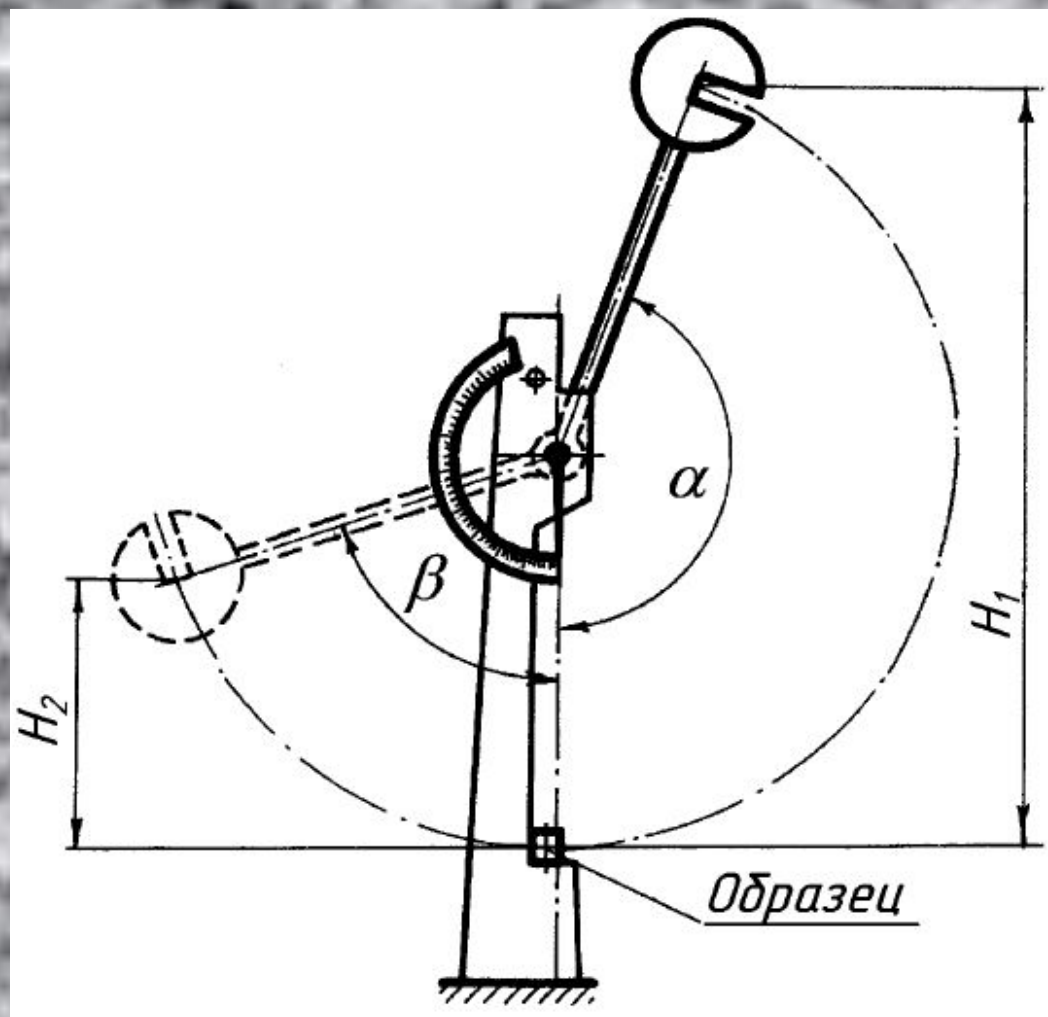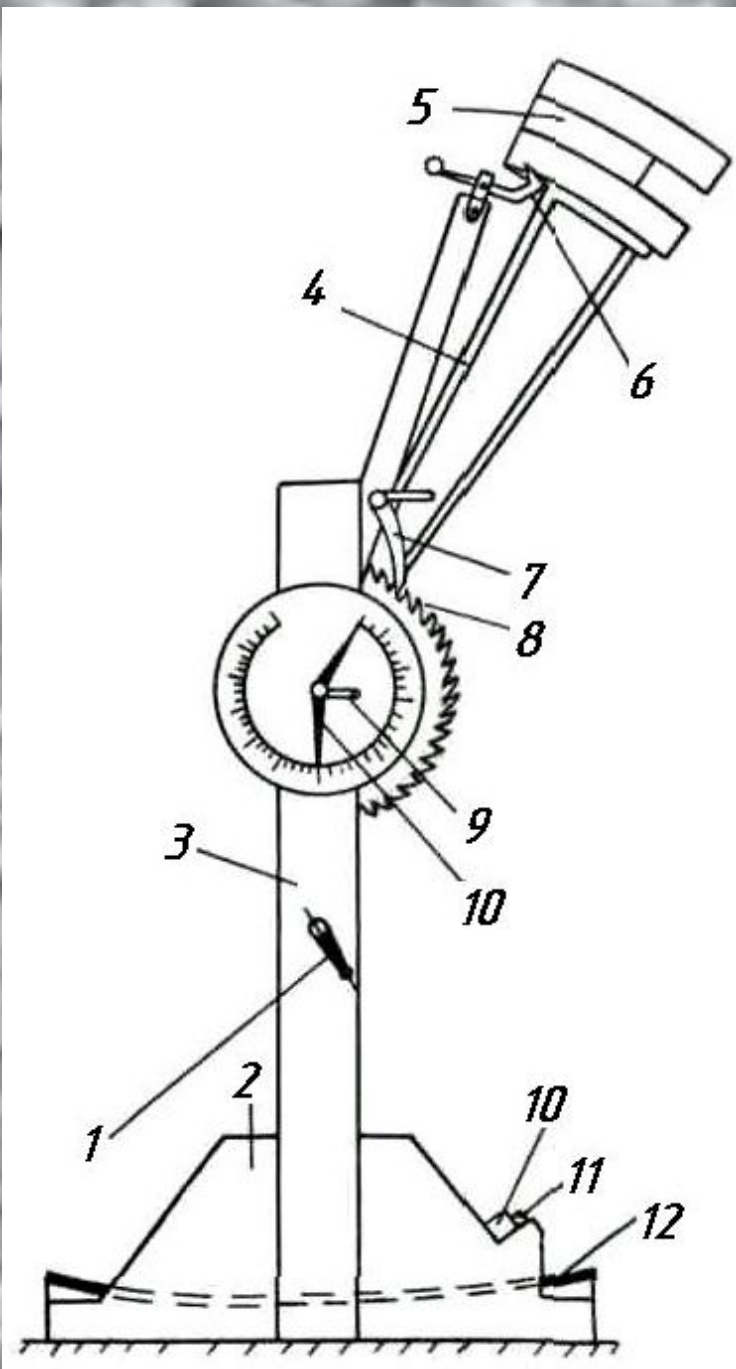

## 2.4. Методы определения твёрдости

- по Бринеллю
- по Виккерсу
- по Роквеллу
- вдавливанием шарика
- при динамическом нагружении
- пластико-динамический